

D242-6+430-16 - Grillage pendu - 21/08/2021

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Opf**
Type de visite : **Recensement initial**
IG de la visite : **2**
Localisation : **6+430**
Voie : **RD242**
Identifiant : **D242-6+430-16 - Grillage pendu**
Gestionnaire : **U.T.R. SUD**
Commune 1 : **Cilaos**
Canton : **16**
Date de la visite préc. :
Structure : **Grillage pendu**
Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **SEGC**
Autres participants :
Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :
Température (°C) :
Der. précipitations :
Date de la visite : **21/08/2021**

Constatations

Nom :
Structure : **Grillage pendu**
Matériau :
Voie protégée : **RD242**
Elévation (m) :
Linéaire protégé (m) :
Type d'aléas :
Surface (m²) : **700.0**
Année de construction :
Constructeur :
Longueur (m) : **66**
Largeur (m) :
Hauteur (m) : **10.0**
Type de poteaux :

Désordre

Note

Commentaire

1 - Parties spécifiques

Note: 2

Dans la zone basse du grillage, on note des déformations liées à des chutes de blocs.
De plus, nous notons que l'ensemble du linéaire n'a pas été protégé jusqu'en pied de talus.

1.1 - Ancrages

Note: 2

Ancrages de guidage en pied (,)

2

Plaque d'appui non serrée



D -- 21/08/2021 12:22:16 -- -21.125013 / 55.446572

1.2 - Filet et grillages

Note: 1

1.2.1 - Grillage nappe 1 (,)

Note: 1 ■



A -- 21/08/2021 11:50:53 -- -21.125429 / 55.446862

Déchirures, ouvertures du grillage		
------------------------------------	--	--



B -- 21/08/2021 11:51:08 -- -21.125429 / 55.446861



C -- 21/08/2021 11:51:30 -- -21.125280 / 55.446697

Ligatures insuffisantes du grillage	1 ■	Ligatures suffisante
Déformation, étirement, perte de hauteur en milieu de portée du grillage	1 ■	Légère déformation de la partie basse du grillage du aux chutes de blocs

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords		Voir ancrage passif.
Parties communes		Voir ancrage passif
Parties spécifiques	2	Dans la zone basse du grillage, on note des déformations liées à des chutes de blocs. De plus, nous notons que l'ensemble du linéaire n'a pas été protégé jusqu'en pied de talus.
Constituants		

Commentaires

Conclusions

Ouvrage en bon état global et opérationnel. Nous conseillons tout de même de mettre du grillage dans la zone non protégée (niveau du tronc d'arbre)

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	4
E/ Conclusions et propositions d'action.....	4