


Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
 Type de visite : **Visite initiale**
 IG de la visite : **3**
 Localisation :
 Voie :
 Identifiant : **PRA 68**
 Gestionnaire :
 Commune 1 : **La Bouilladisse**
 Canton :
 Date de la visite préc. :
 Structure : **Voute**
 Matériau : **Pierres jointoyées**
 Ouverture : **0.7**

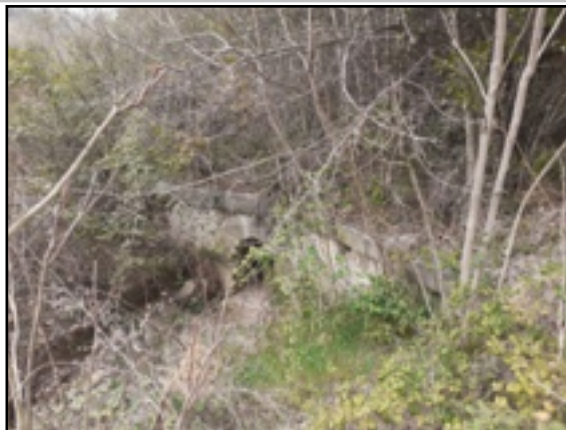

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **SITES**
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre : **aucun moyen particulier**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**
 Température (°C) : **25.0**
 Der. précipitations :
 Date de la visite : **11/07/2022**

Constatations

Année de l'élément :
 Nom : **PRA 68**
 Structure : **Voute**
 Matériau : **Maçonnerie**
 Voie portée :
 Obstacle franchi :
 Longueur(m) :
 Ouverture (m) : **0.7**
 Année de construction :
 Constructeur :

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Abords

Note:

Végétation importante, arbres

Végétation sur mur en retour



F -- 21/07/2022 10:56:58

Végétation sur mur en retour.

2 - Structure

Note: 3 ■

Végétation sur les murs en retour.

Disjointement sur le mur en retour.

Lacunes sur le mur en retour.

Effondrement d'une partie du mur en retour.

Deversement/inclinaison du mur en retour.

Lacune d'une pierre de 30×30cm en bout du mur en retour.



A -- 21/07/2022 10:42:24

Végétation sur mur en retour côté chemin Magné



B -- 21/07/2022 10:46:39

Disjointement sur mur en retour côté chemin Magné



C -- 21/07/2022 10:47:30

Lacune pierre du mur en retour. côté chemin Magné



D -- 21/07/2022 10:49:26

Effondrement partie du mur de tête.

2 - Structure



H -- 06/12/2022 20:58:19

Végétation abondante côté route de Valdonne

2.1 - Les voutes

2.1.1 - Voute 1 (,)

Note:

Nom : Voute 1

Non évalué



G -- 06/12/2022 20:57:14

3 - Fondations

Affouillement sous le massif de fondation

Ravinement du radier intérieur
d'environ 20cm



E -- 21/07/2022 10:53:31

Ravinement radier intérieur avec dépôts divers.

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords Superstructure Structure	3	Végétation sur les murs en retour.
		Disjointement sur le mur en retour.
		Lacunes sur le mur en retour.
		Effondrement d'une partie du mur en retour.
		Deversement/inclinaison du mur en retour.
		Lacune d'une pierre de 30x30cm en bout du mur en retour.
Fondations Elargissements		

Commentaires

Conclusions

L'ouvrage a été inspecté partiellement et en peut pas être évalué.

L'intrados devra faire l'objet d'une inspection avec un moyen d'accès spéciale (ITV).

Les murs en retour côté chemin Magné sont dans un état Moyen. Le mur de tête Côté Chemin MAgné devra être reconstitué.

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5