

Mur 1 - 11/07/2022

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Mur**

Type de visite : **Visite initiale**

IG de la visite :

Localisation :

Voie : **Voie SNCF**

Identifiant : **Mur 1**

Gestionnaire :

Commune 1 :

Canton :

Date de la visite préc. :

Structure : **Mur en maçonnerie jointoyée**

Matériau : **Pierres jointoyées**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **SITES**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : **aucun moyen particulier**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**

Température (°C) : **25.0**

Der. précipitations :

Date de la visite : **11/07/2022**

Constatactions

Année de l'élément :

Nom : **Mur M1**

Structure : **Mur en maçonnerie jointoyée**

Matériau : **Pierres jointoyées**

Objet pied de mur :

Objet tête de mur :

Position : **Protège la voie**

Longueur (m) : **68.0**

Hauteur max : **1.02**

Hauteur min : **0.00**

Distance à la voie (m) :

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Abords

1.1 - En partie supérieure du mur

Végétation

Quelques souches d'arbre.



A -- 21/07/2022 15:29:39

Quelques souches d'arbre.

2 - Structure

2.1 - Mur lui-même

2.1.1 - 1.0 Désordres généraux

Déformation ou déplacement d'une partie du mur			Mur absent du PM 29 à 65



E -- 06/12/2022 11:10:00

2.1.2 - 1.1 Pierres sèches

Note: 4 ■

Chute de moellon	4 ■	Nombreux effondrements en tête de mur. Plusieurs lacunes: PM9, PM10, PM23 (100×80cm), PM27, ainsi que de nombreuses entre le PM25 et 28 en tête de mur.
------------------	--------------------------------------	--



B -- 06/12/2022 10:55:11

Effondrement en tête de mur.



C -- 06/12/2022 10:56:37

Lacune en partie inférieure du mur de 100×80cm

Maladie de la pierre, délitage, érosion	4 ■	descellement généralisé du premier lit



D -- 06/12/2022 10:57:26

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords		
Superstructure		
Drainage		
Structure		

Commentaires

Conclusions

L'ouvrage est dans un état général mauvais.

La végétation arbustive sur l'ouvrage remet en cause la stabilité du mur. Il conviendra de la supprimer.

Le mur présente des lacunes de pierre un délitement généralisé du lit supérieur (nombreux ravinement).

Du PM 29 à 65 le mur est globalement absent.

Au vu de la faible hauteur du mur (1.00 m) le reclassement de l'ouvrage est à envisager. Nous préconisons un confortement des parements existants et un nettoyage généralisé des zones éfonfrées.

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	4
E/ Conclusions et propositions d'action.....	4