

A8_MS172+001VLS1 - 06/11/2017

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Mur

Type de visite : Inspection détaillée

IG de la visite : 2

Localisation : 172+1

Voie : A8

Identifiant : A8_MS172+001VLS1

Gestionnaire : COTE D'AZUR

Commune 1 : Antibes

District : COTE D'AZUR

Date de la visite préc. :

Structure : T03 - Mur poids en béton

Matériau : Béton



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Sites SAS

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

06/11/2017

Constatactions

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Equipements

Note: 1 ■

1.1 - La chaussée

Note: 1 ■

Chaussée / Pied de mur (,)

1 ■



A -- 16/02/2019 11:57:18

Chaussée au-dessus du mur

2 - Drainage

Note: 1 ■

2.1 - Dispositif de récupération d'eaux en tête (,)

Note: 1 ■

2.1.1 - Fil d'eau encombré

Note: 1 ■

Fil d'eau encombré	1 ■	Léger dépôt PM :
--------------------	--	---------------------



G -- 16/02/2019 11:58:00

3 - Structure

Note: 2 ■

3.1 - Massif (Massif béton armé, Béton armé)

Note: 2 ■

Structure : Massif béton armé

Matériau : Béton armé


3.1.1 - 0. Désordres généraux

Note: 2 ■

3.1.1.1 - Fracture ou fissure


Note: 2 ■

Fracture ou fissure	2 ■	Fissure horizontale avec concrétion sèche Mur, plot 1 Position : PM :
---------------------	---	--

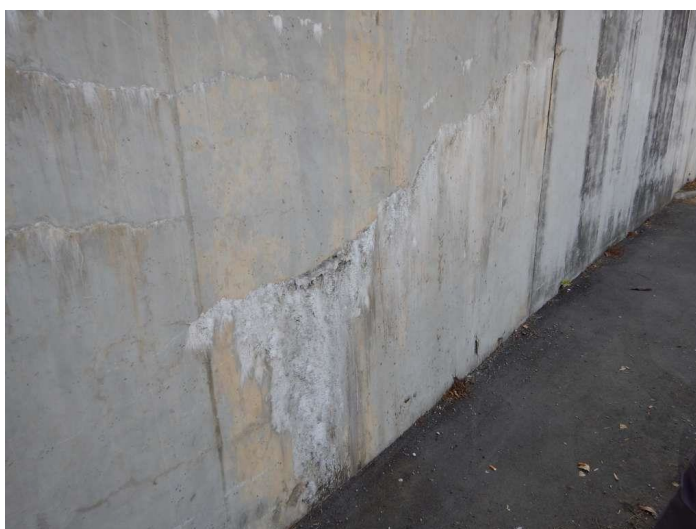


H -- 16/02/2019 12:03:16

Fracture ou fissure	2 ■	Fissure en arc de cercle avec concrétion sèche Mur, plot 2 Position : PM :
---------------------	--	--

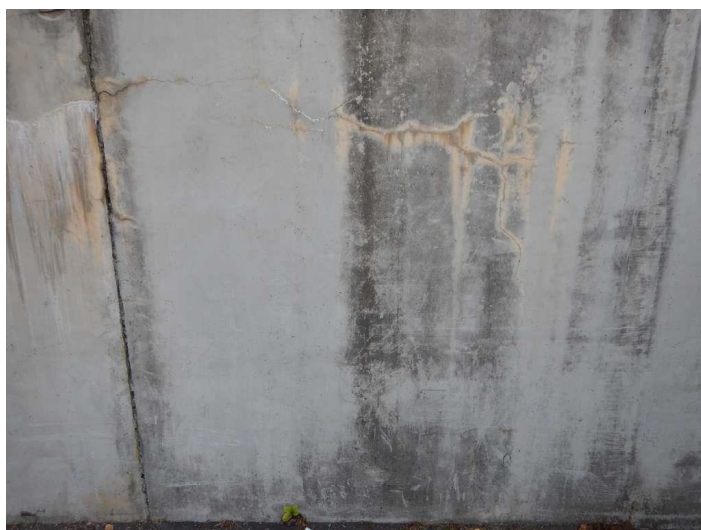

I -- 16/02/2019 12:03:51

Fracture ou fissure	2 ■	Fissure biaise avec efflorescence Mur, plot 32 Position : PM :
---------------------	--	---

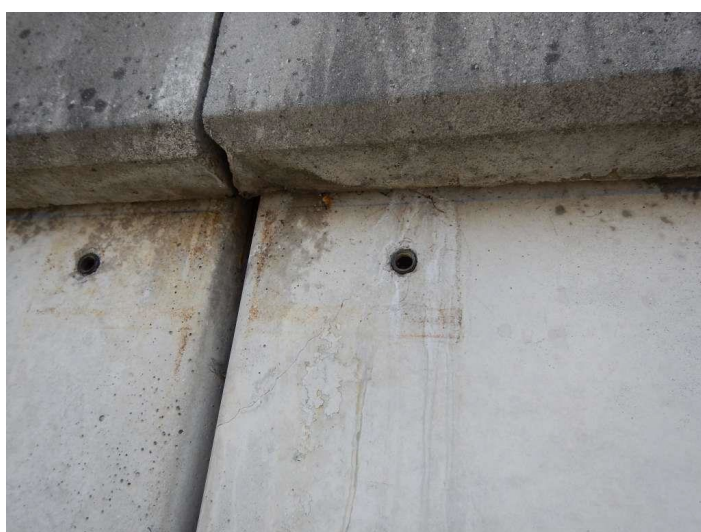


J -- 16/02/2019 12:04:17


Fracture ou fissure	2 	Fissures verticales avec efflorescence Longrine au droit du plot 21 Position : Couronnement PM :
---------------------	---	---




K -- 16/02/2019 12:05:16

3.1.1.2 - Végétation


Note: 2 

Végétation	2 	Végétation envahissante Mur, plot 15 Position : PM :
------------	---	---

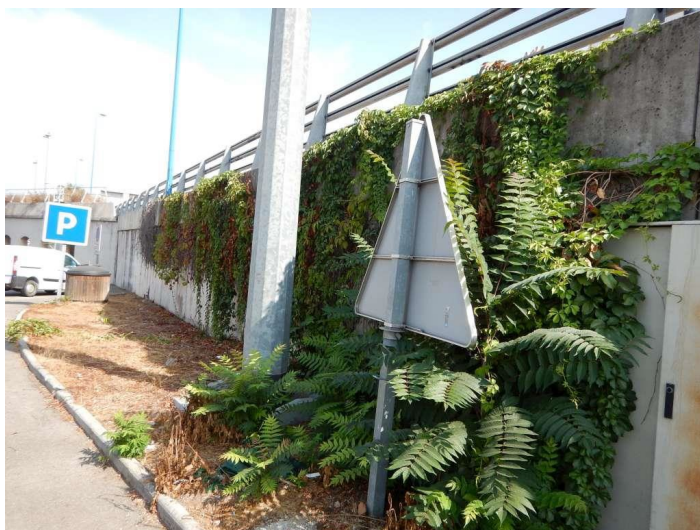

D -- 18/02/2019 17:56:34

3.1.2 - 3. Béton armé

Note: 2 

3.1.2.1 - Epaufrure

Note: 2 ■

Epaufrure	2 ■	Zone d'éclatement About du mur côté Aix Position : PM :
-----------	--	--



M -- 16/02/2019 12:06:31

Epaufrure	2 ■	Eclat d'angle en formation Mur, plot 2 Position : PM :
-----------	--	---




N -- 16/02/2019 12:06:58

3.1.2.2 - Aciers apparents

Note: 2 ■

Aciers apparents	2 ■	Eclat avec acier apparent oxydé Mur, plot 1 Position : PM :
------------------	--	--

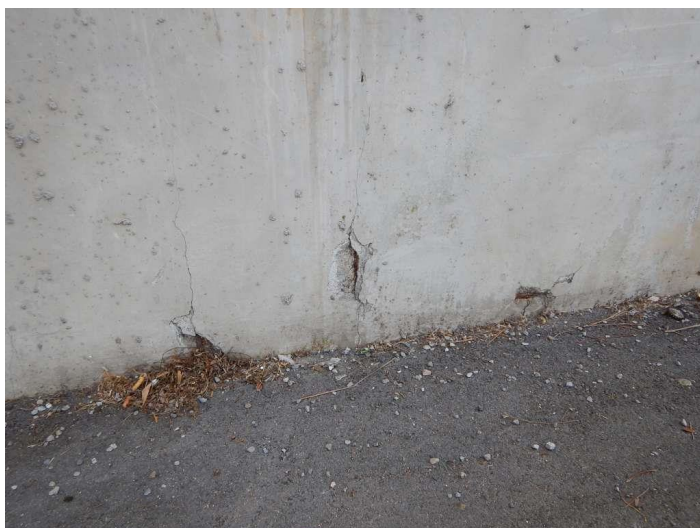


C -- 18/02/2019 17:55:26

3.1.2.3 - Efflorescences

Note: 2 ■

Efflorescences	2 ■	Coulure sèche About du mur côté Italie Position : PM :
----------------	--	---

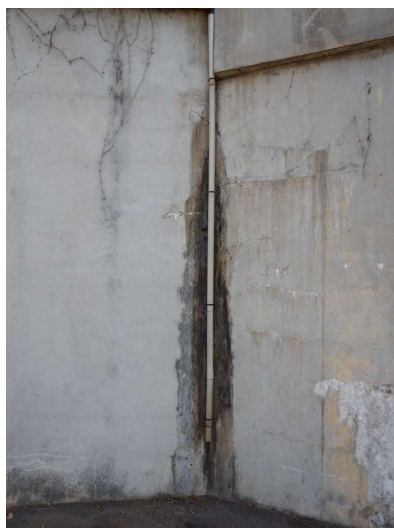

B -- 16/02/2019 12:07:34


4 - Besoin d'entretien

Note: 2 ■

4.1 - Besoin d'entretien spécialisé

Note: 2 ■

Besoin d'entretien spécialisé	2 ■	Traiter les aciers apparents et gonflants par purge du béton, dégagement, brossage, passivation et ragréage soigné. Objet :
-------------------------------	--	--

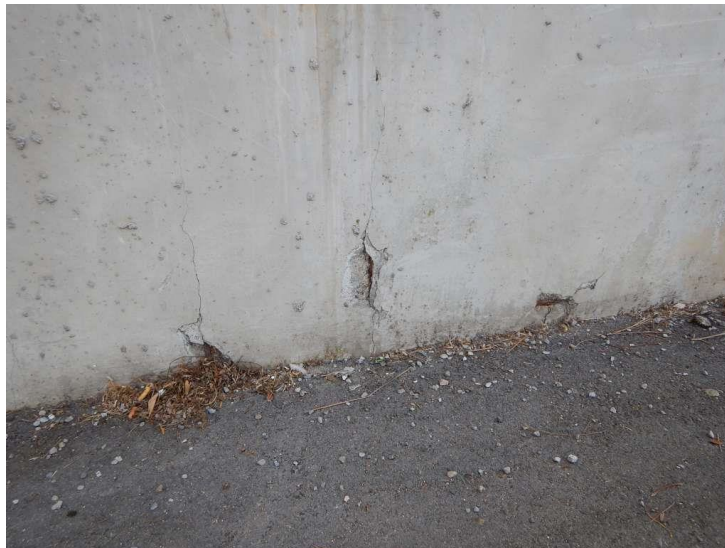

C -- 18/02/2019 17:55:26

4.2 - Besoin d'entretien courant

Note: 2 ■

Besoin d'entretien courant	2 ■	Nettoyer le caniveau. Eliminer la végétation. Objet :
----------------------------	--	---



D -- 18/02/2019 17:56:34

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Zone d'influence		
Equipements	1	
Drainage	1	
Structure	2	
Elargissements		
Besoin d'entretien	2	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	8
E/ Conclusions et propositions d'action.....	8