

ERASMUS

Entretien et étude des dommages d'une chaussée traitée au liant hydraulique



Présentation de la route

Route départementale

- en zone périurbaine
- rase campagne
- 2chaussées, 4 voies


Trafic 2019 : 24652 véh. dont 6,3% PL

⇒ 777 PL/J/sens

Largeur chaussée: 7,6 m



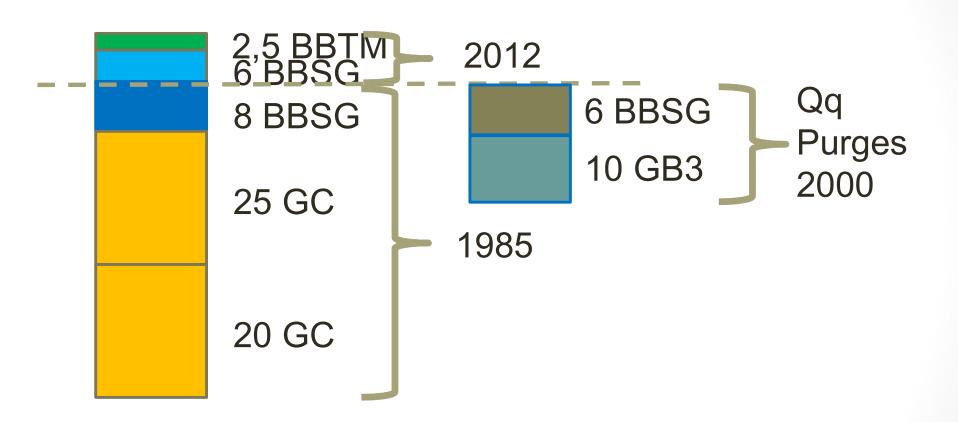Historique



Des archives concernant cet itinéraire existent (1995, 2012 et 2016)



Investigations réalisées en 2022

- Mesures de déflexion au déflectographe 03 dans les deux sens
- Relevés de dégradation type M2
- Mesures des déformations transversales (TUS)
- Carottages \$\phi\$ 150



Schéma itinéraire

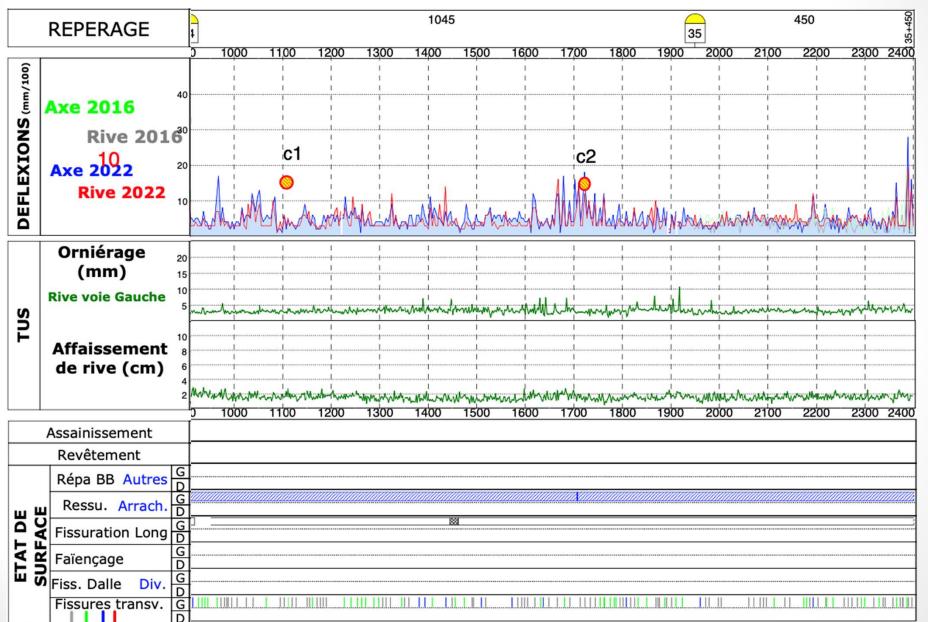
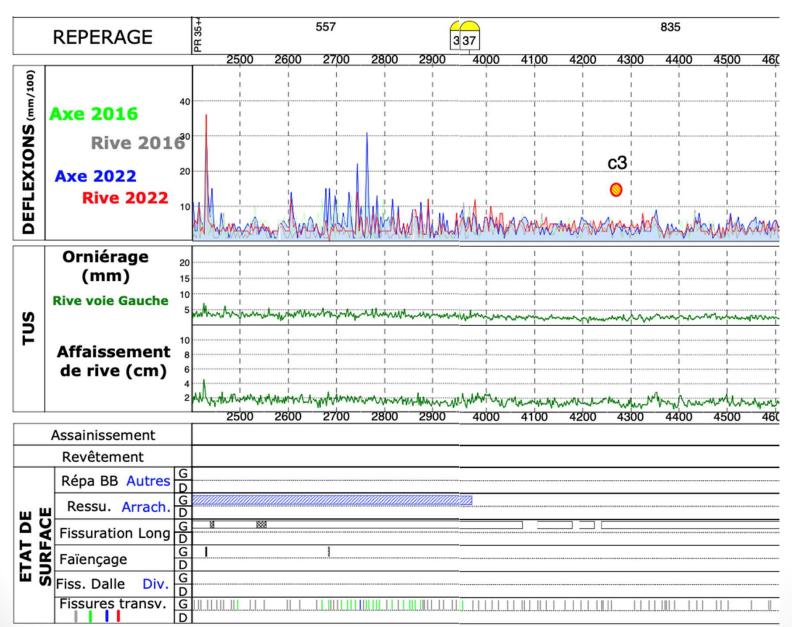


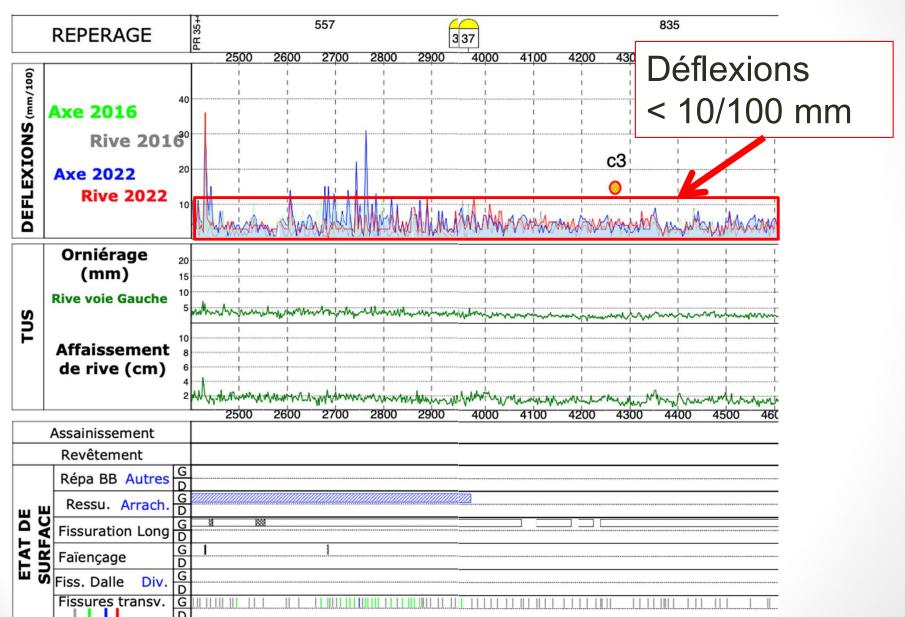


Schéma itinéraire



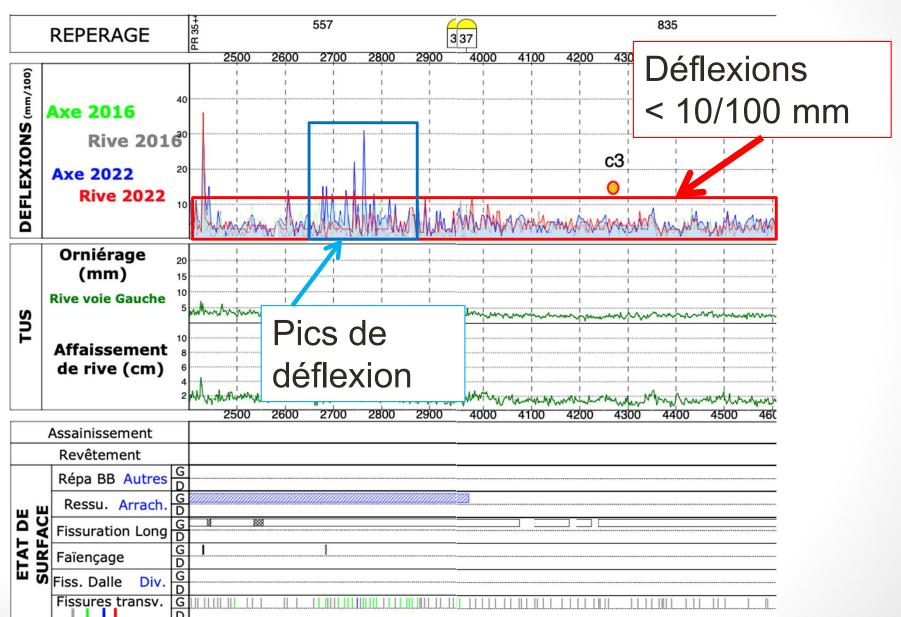


Déflexion






Déflexion






Dégradations

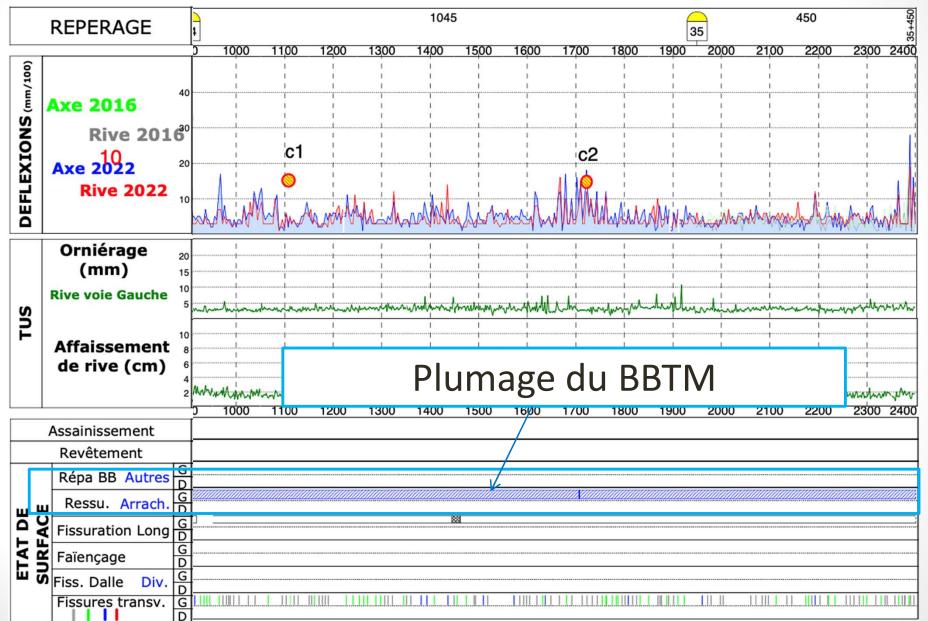



Dégradations

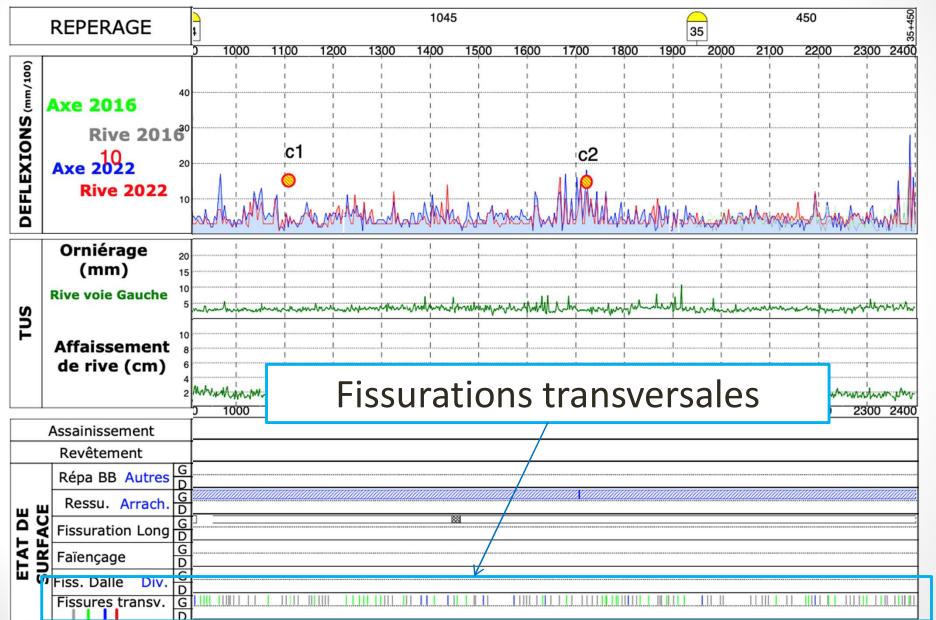



Fissurations transversales détail



Fissures transv.

réparée

significative

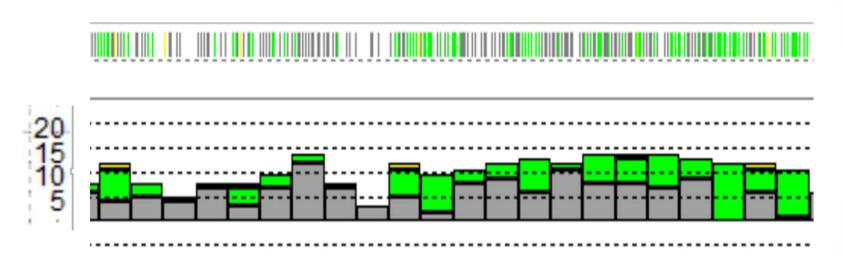
grave

Très grave

11




Taux de fissurations transversales par 100 m



- Taux correct ~ 12 FT /100
- Les FT sont ,soit réparées, soit signif.
- Pas de FT grave au niveau des pics de déflexion



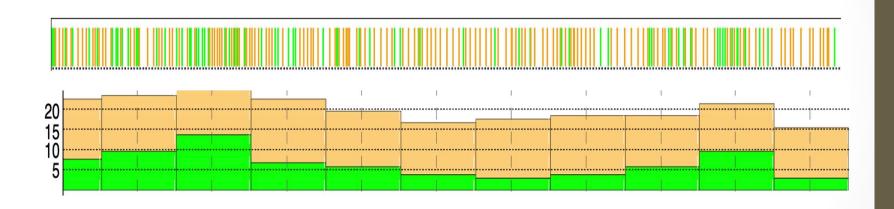Taux de fissurations transversales par 100 m En 2011 avant trvx entretien



~ 20 FT / 100 m dont 15 graves







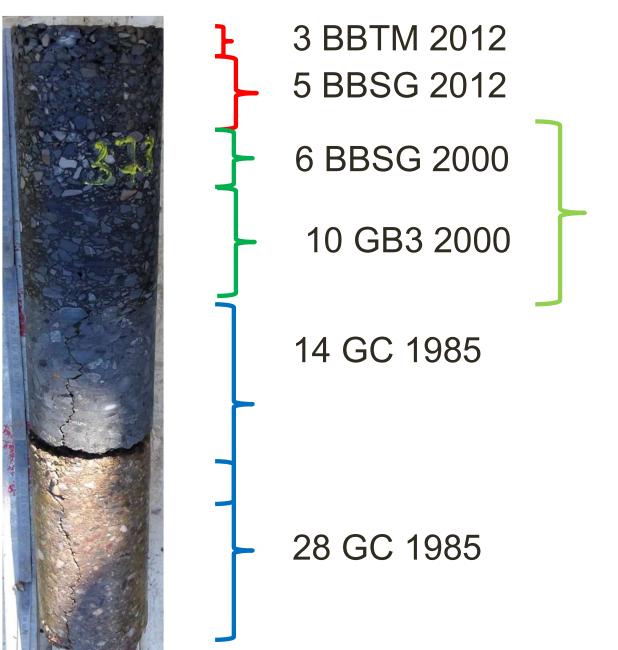


Arrêt carot-tage sur GC










Purge



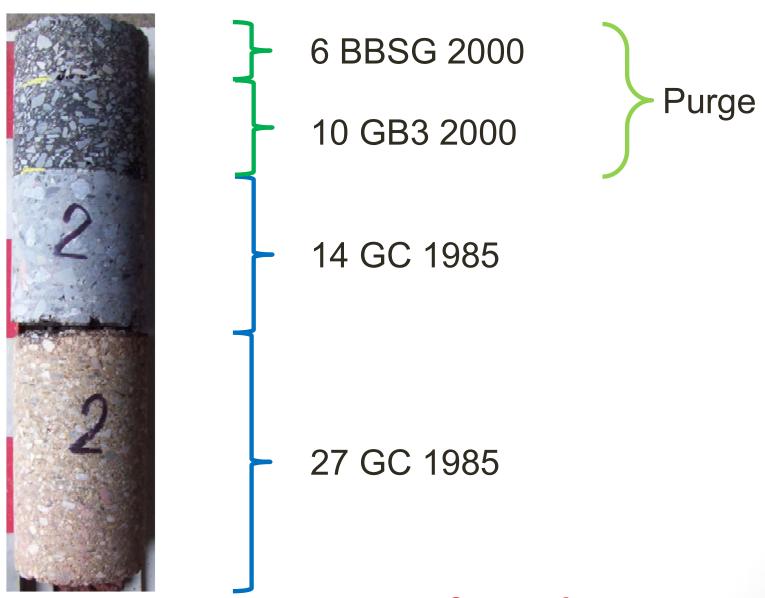

Confirme les travaux

17



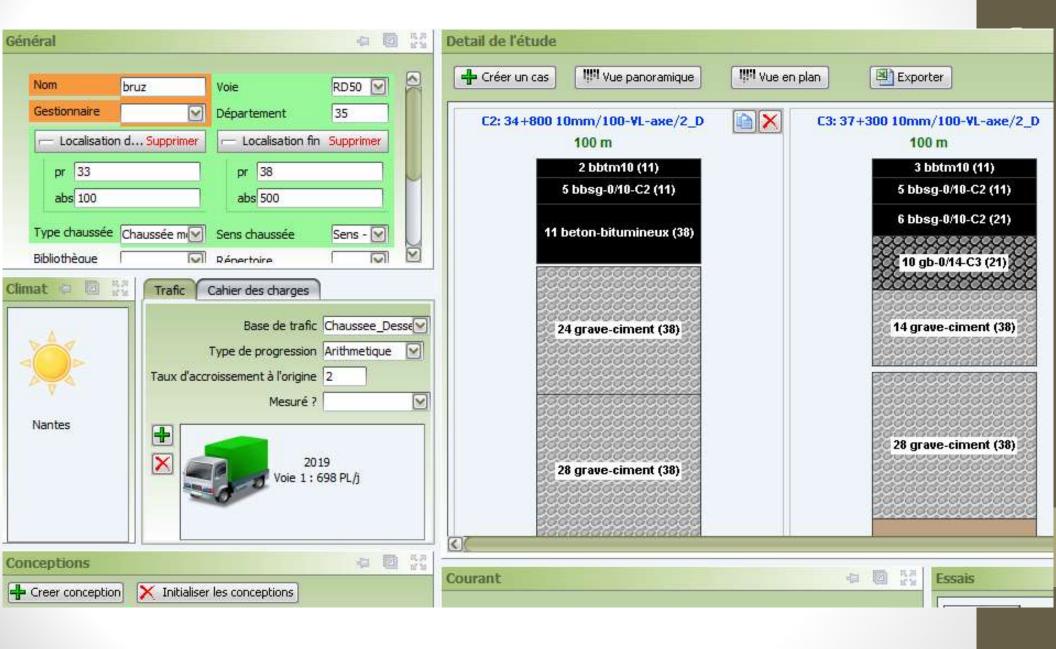
Synthèse des investigations

- Structure neuve en GC de 1985 (38 ans)
- Purges sur FT dégradées en 2000
 - (frais. -16; 10 GB3 + 6 BBSG)
- Entretien 6 BBSG + 2 BBTM en 2012
- Déflexions < 10/100 mm, qq pics 25/100mm
- Plumage du BBTM
- Fissuration transversale (réparée, significative) ~ 10/100m (à 10 ans d'âge de la couche de roulement)

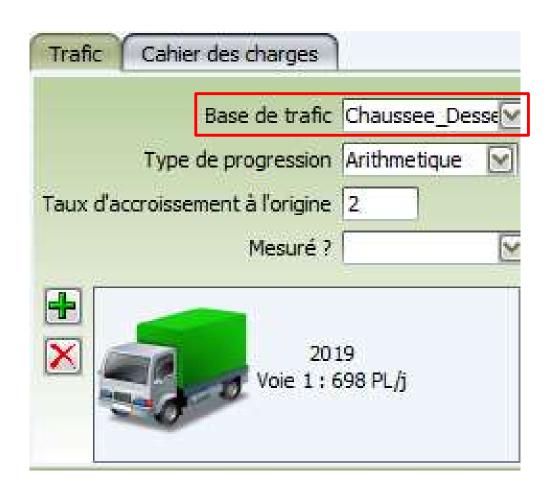


Détermination des besoins d'entretien par l'application d'ERASMUS

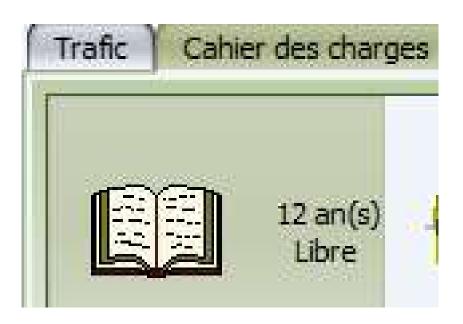












Durée: 12 ans

Deux critères de seuil :

- Libre
- Fixé à 0

Matériaux

BBM 0/10 BBSG 0/10 cl.2 roul^t BBSG 0/10 cl.2 liais.



Contrainte de seuil : libre



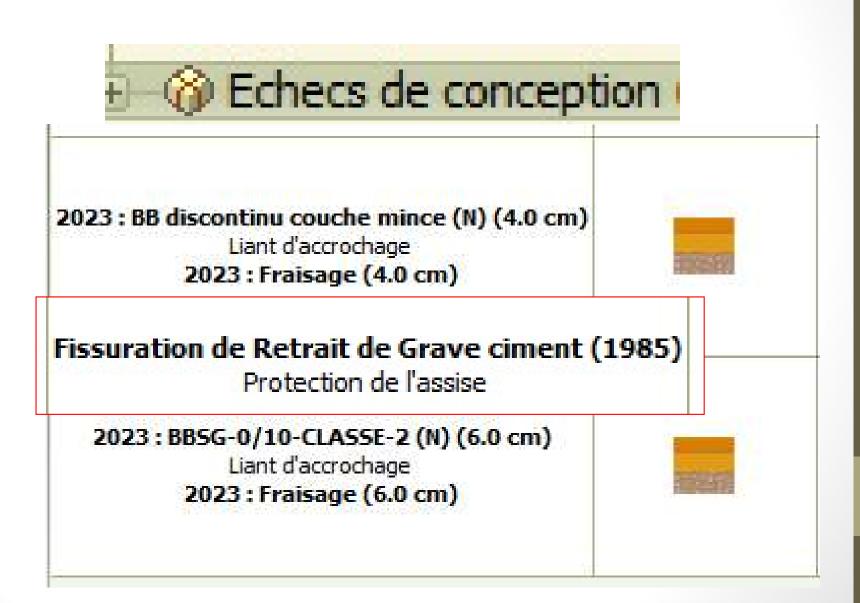


Contrainte de seuil : pas de surélévation





Contrainte de seuil : pas de surélévation





Application d'ERASMUS Etude de sensibilité au niveau des dommages des couches de cette structure



C2BC: 38+1 10mm/100-VL-axe/2_D 100 m

2 bbtm10 (11) 5 bbsg-0/10-C2 (11) 8 beton-bitumineux (38)

Pour cette étude nous avons rajouté un carottage avec les épaisseurs théoriques de la structure d'origine et des entretiens en rajoutant des décollements entre les deux couches de GC et la couche de roulement



Au niveau des entretiens : mêmes solutions que celles déterminées précédemment

2023 - 4.0 cm - BB discontinu couche mince (N)

Liant d'accrochage

2023 - 5.0 cm - BBSG-LIAISON-0/10-CLASSE-2 (N)

Liant d'accrochage

2023 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-2 (N)

Liant d'accrochage

2023 - 6.0 cm - BBSG-LIAISON-0/10-CLASSE-2 (N)

Liant d'accrochage

2023 - 4.0 cm - BB discontinu couche mince (N)

Liant d'accrochage

2023 - 5.0 cm - BBSG-LIAISON-0/10-CLASSE-2 (N)

Liant d'accrochage

2023 - 9.0 cm - Fraisage

2023 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-2 (N)

Liant d'accrochage

2023 - 6.0 cm - BBSG-LIAISON-0/10-CLASSE-2 (N)

Liant d'accrochage

2023 - 12.0 cm - Fraisage

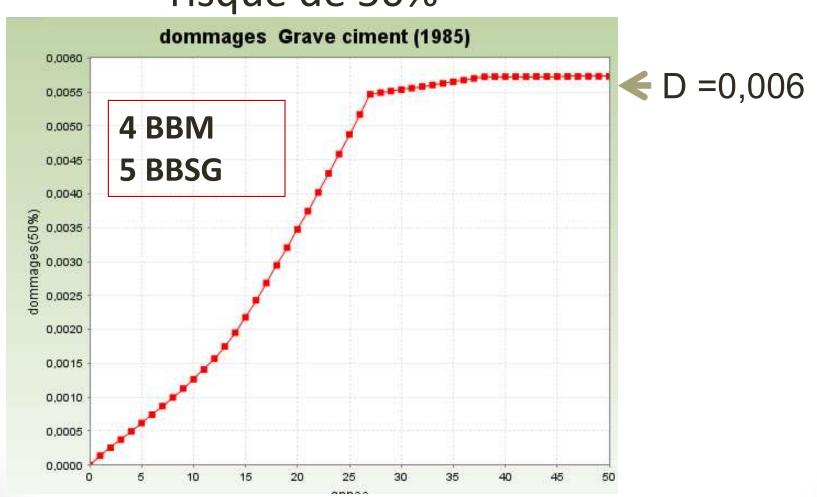


Au niveau des dommages de la grave ciment, après la durée de 12 ans, deux cas :

- risque de 50%
- avec le risque de calcul à l'origine :
 5%




risque de 50%





risque de 50%

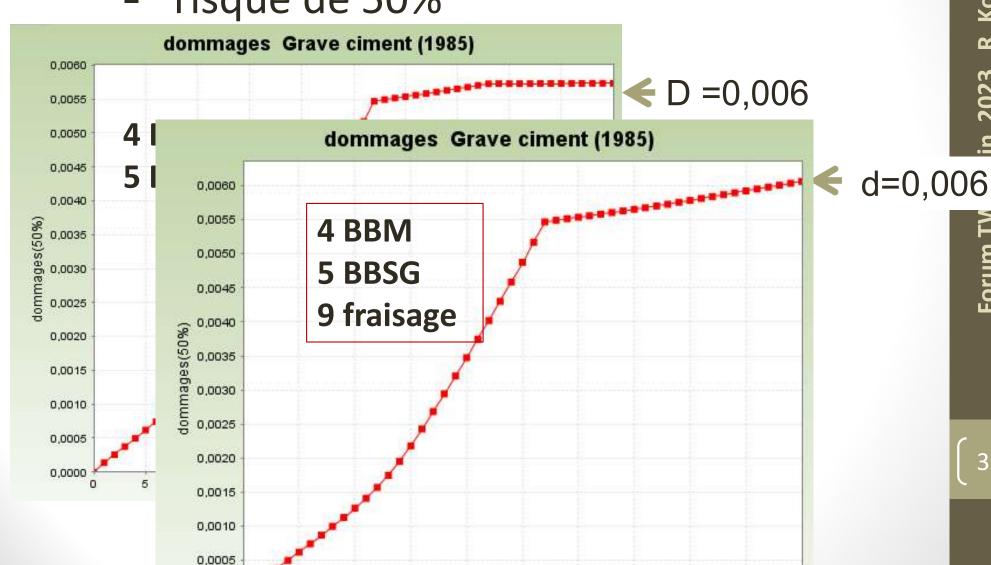




- avec le risque de calcul à l'origine : 5%
 - ce calcul fait intervenir la dispersion des épaisseurs

$$kr = 10^{-u \times b \times \sqrt{SN^2 + (c \times Sh)/b}^2}$$

Rappel pour un risque de 50% Kr = 1



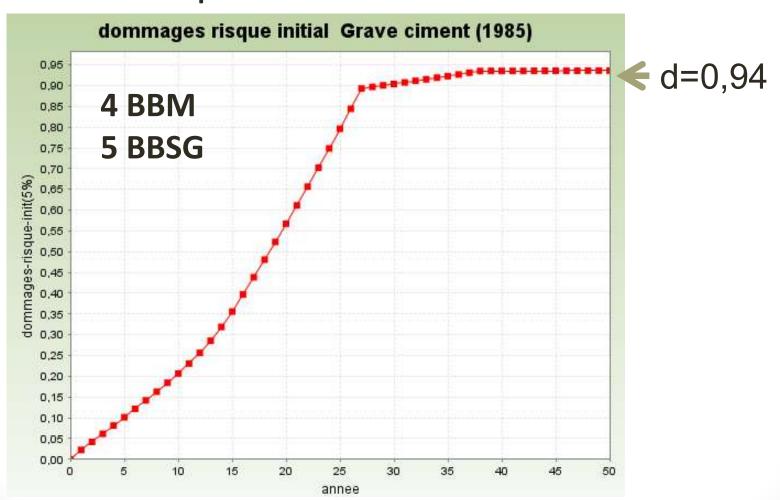risque de 5%




orum TV



Application d'ERASMUS Etude de sensibilité

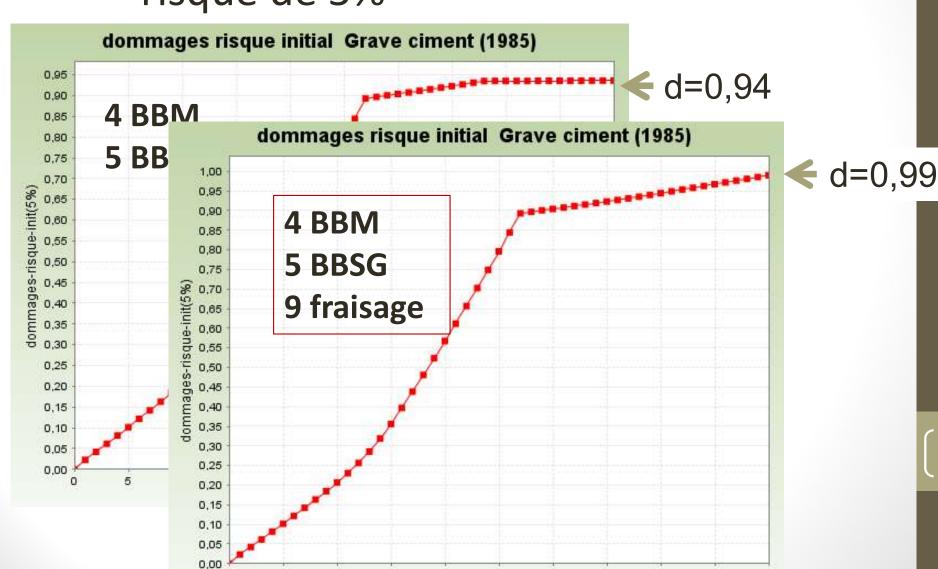risque de 5%



34



Application d'ERASMUS Etude de sensibilité Conclusions

Après la durée retenue de 12 ans, les dommages de la grave ciment sont :

- très faibles pour le risque de 50%
- proches de 1 pour le risque de calcul à l'origine de 5%, valeur assez constante depuis le dernier entretien de 2012



Application d'ERASMUS Etude de sensibilité Conclusions

Cette étude, qui ne comporte que 2 carottages complets, nous montre que cette chaussée en GC a une probabilité faible d'avoir des problèmes structurels



Conclusion

Le traitement par ERASMUS, de cette structure hydraulique de 38 ans, présentant des dégradations de surface, pelade, fissuration transversale, conduit à des solutions d'entretien résolvant les fissurations de retrait.



Conclusion

ERASMUS nous a aussi permis de confirmer la qualité structurelle de cette chaussée de 38 ans d'âge

