

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **EcranAcoustique**

Type de visite : **Visite annuelle**

IG de la visite : **2**

Localisation : **150+650**

Voie : **A51**

Identifiant : **protectionacoustique\_A51\_150399\_150659\_2**

Gestionnaire : **VAL DE DURANCE**

Commune 1 : **La Saulce**

District :

Date de la visite préc. : **01/01/2009**

Structure : **Mur Acoustique**

Matériau :



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

**24/06/2014**

## Constatations

**Désordre**

**Note**

**Localisation**

**Commentaire**

### 1 - Abords

Note: 2 ■

#### 1.1 - Présence de végétation

Note: 2 ■

Présence de végétation


2 ■

Végétation luxuriante sur le parement et dans le joint sec du panneau n°56/57, n°57/58 côté A51



O -- 03/01/2019 13:09:52

Présence de végétation	2 	Végétation luxuriante sur le parement de la forme géométrique repère n°60
------------------------	---	---

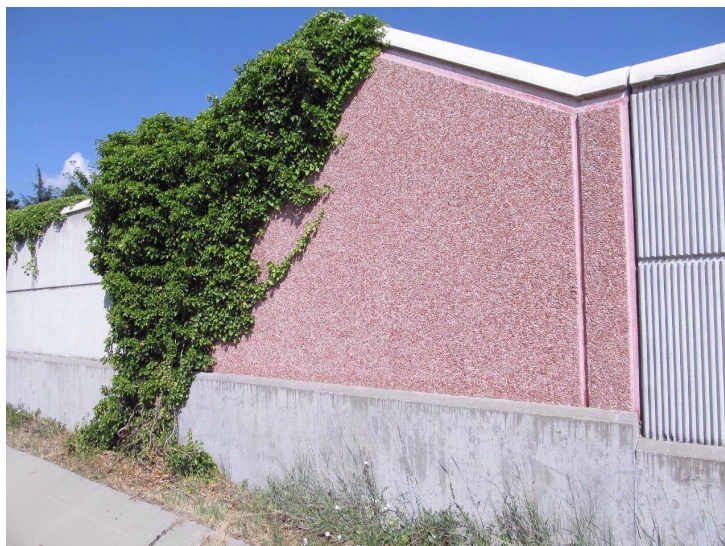

I -- 03/01/2019 13:10:46

Présence de végétation	2 	Végétation arbustive, présence de caniveaux et d'un avaloir
------------------------	---	---




H -- 03/01/2019 13:15:26

Présence de végétation	2 	Végétalisation du parement côté rue des Jardins
------------------------	---	---



L -- 03/01/2019 13:18:47

## 1.2 - Autres désordres

Note: 2 

Autres désordres	2 	Fissuration des pontages sur le caniveau coulé en place et des affouillements ponctuels
------------------	---	---



B -- 18/12/2018 17:33:09



Autres désordres


NE 

Présence de terriers d'animaux




E -- 18/12/2018 17:38:12

## 2 - Panneaux

Note: 2 

### 2.1 - Défaut sur joints

Note: 2 

Défaut sur joints

2 

Décollement du joint élastomère entre le panneau n°64/65



N -- 03/01/2019 13:11:43

## 2.2 - Eclat de béton

Note: 2 ■

Eclat de béton	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Eclat de béton en tête et fissure transversale sur le mortier de scellement
----------------	--	---



F -- 03/01/2019 13:18:04


## 2.3 - Fissure

Note: 2 ■

Fissure	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Fissure verticale descendante de 0,2mm et horizontale courte avec calcite sèche sur le muret du panneau n°68
---------	--	--




D -- 18/12/2018 17:49:08

Fissure	2 	Fissure verticale < à 0,1mm sur le parement des panneaux réfléchissants et trace de rouille ponctuelle
---------	---	--





M -- 03/01/2019 13:16:12

### 3 - Support

Note: 2 

#### 3.1 - Autres désordres

Note: 2 

Autres désordres	2 	La présence de terriers d'animaux en pied
------------------	---	---



J -- 03/01/2019 13:13:35



Autres désordres	2 	Fissure en about du muret préfabriqué et fissure longitudinale entre le mortier de scellement et le muret
------------------	---	---



K -- 03/01/2019 13:17:15

Autres désordres	2 	Maillage de fissure sur le muret côté rue des Jardins sur le panneau n°100
------------------	---	--



P -- 03/01/2019 13:19:49

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	2	
Panneaux	2	
Support	2	
Montants		
Ancrages et platines		
Fondations		

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire



## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>8</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>8</b>