

OASIS-WEB – Solder les défauts

➔ *Domaine « BÂTIMENTS »*

Explication de la démarche

Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser le tableau interactif de notations pour solder les défauts.

Les visites ont été réalisées dans OKAPI avant d'être téléchargées dans OASIS-WEB.

La démarche proposée est la suivante :

- Afficher la carte des défauts
- Les reporter dans le tableau des défauts
- Analyser les défauts en utilisant les fonctions des tableaux interactifs
- Créer les actions de résolution des défauts
- Traiter les actions de résolution des défauts
- Consulter l'état de l'ouvrage post-action


Démarche

1. Afficher la carte des défauts

- Affichez les bâtiments sur la carte :
 - Pour illustrer la démarche, nous avons utilisé le bouton Recherche :



○ Et affiché tous les bâtiments :

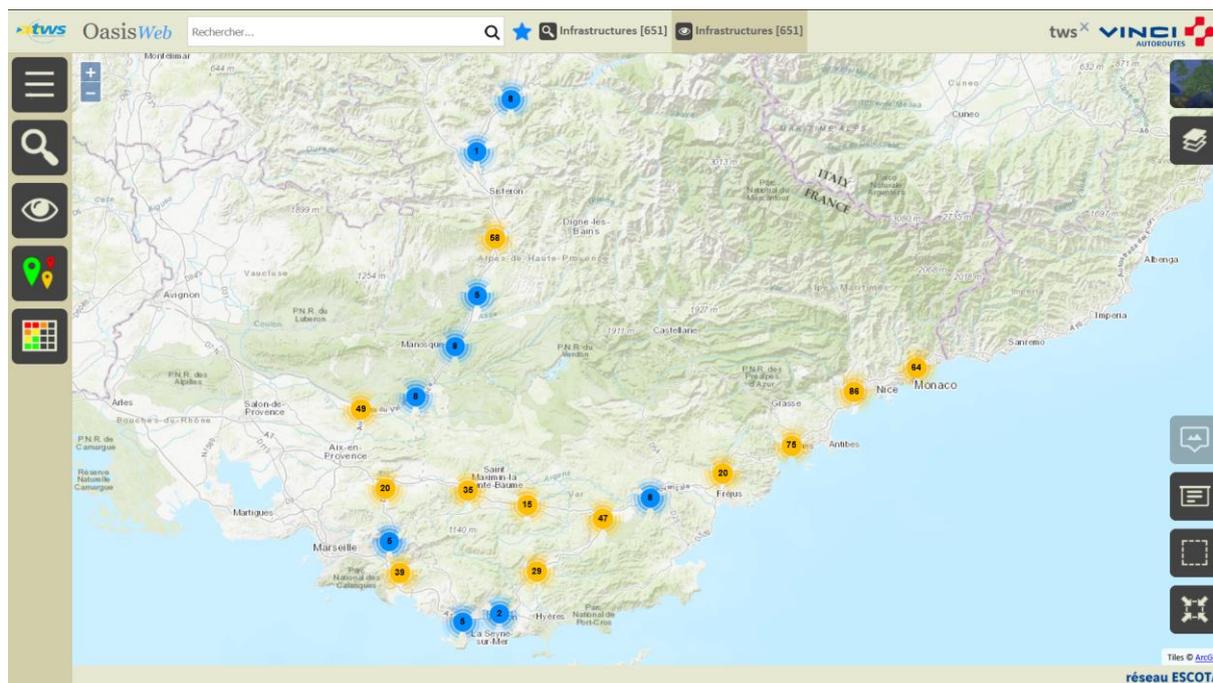


A partir de la Recherche plein texte ou du bouton de Recherche ou d'un Favori

- Réaffichez les bâtiments selon l'IG et présélectionnez ceux dont l'IG est égal à « 3 » :
 - Utilisez la thématique [IG] et cochez la note « 3 » :



- 6 bâtiments ont été notés « 3 » :

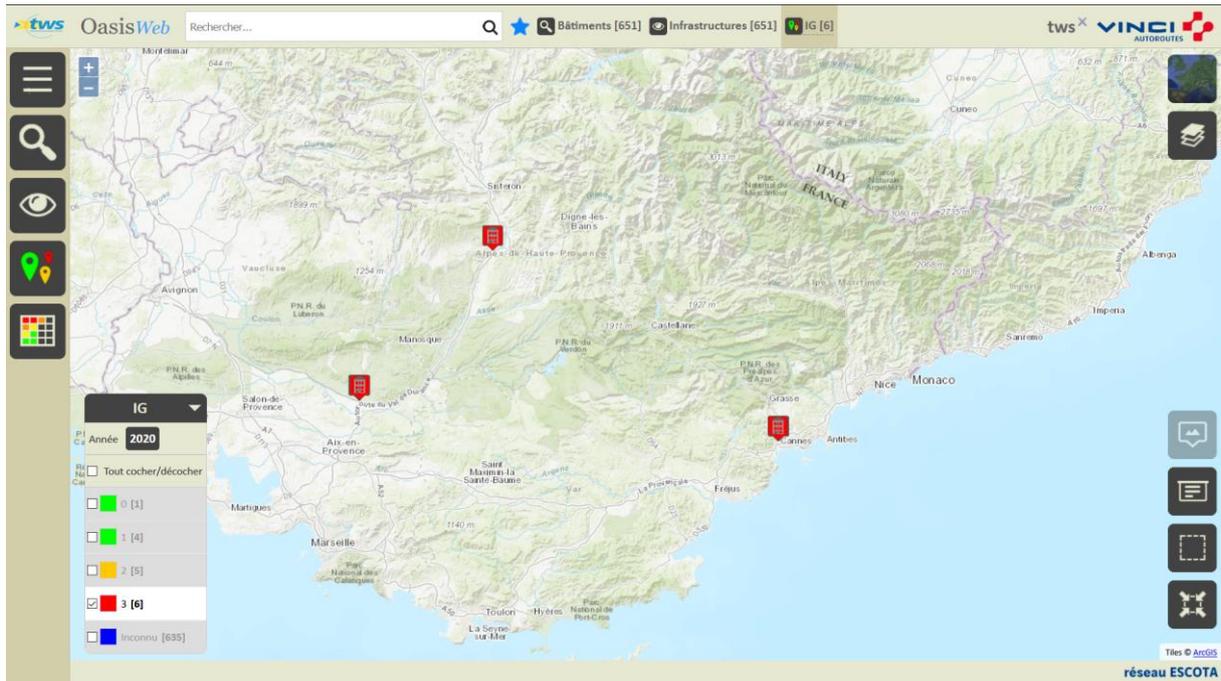


6 bâtiments notés « 3 »

- Présélectionnez les ouvrages à prendre en considération :
 - Utilisez l'outil de sélection géographique :



- Et encerclez les ouvrages à présélectionner :

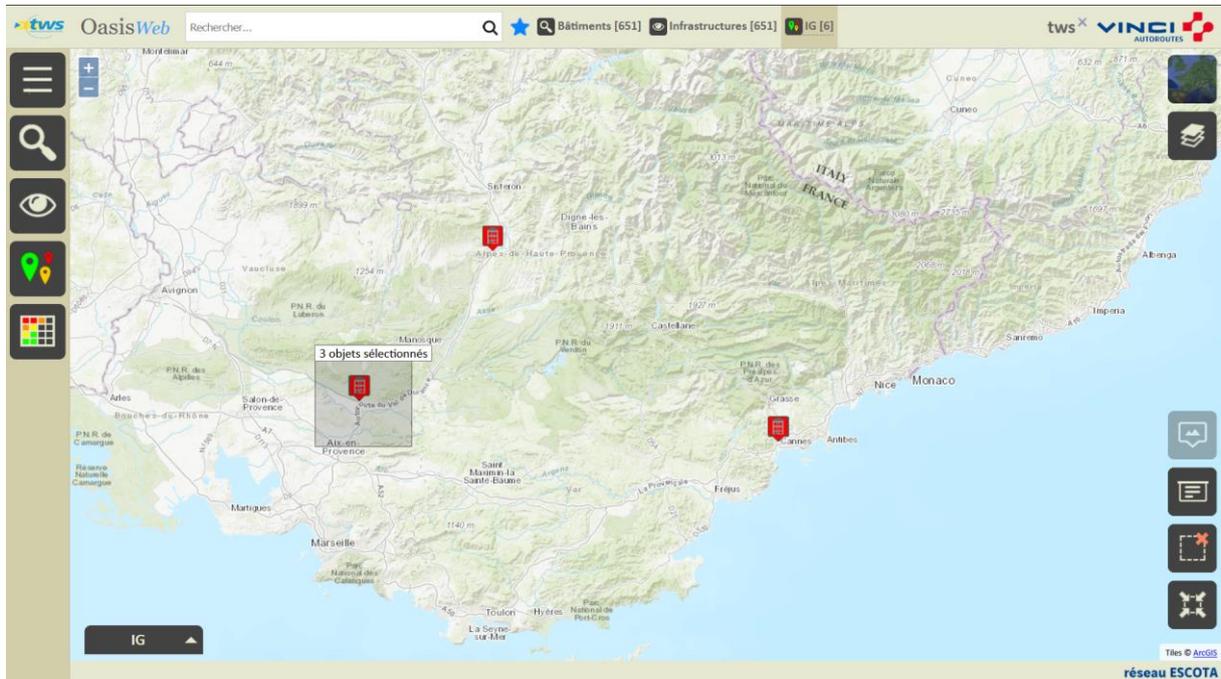


3 bâtiments en présélection

- Recentrez la carte sur les ouvrages en présélection :
 - Utilisez l'outil de recentrage géographique :



- La carte est réaffichée recentrée sur les 3 bâtiments présélectionnés :

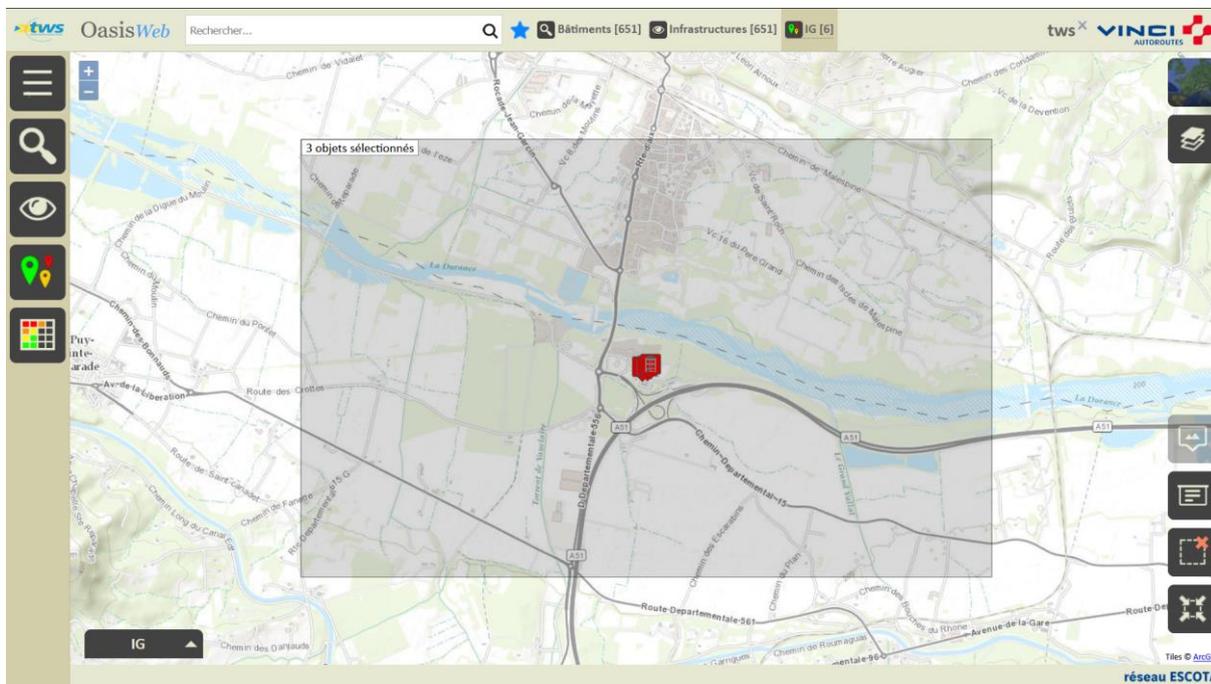


La carte s'est recentrée sur les 3 bâtiments sélectionnés géographiquement

- Intéressez-vous aux défauts :
 - Affichez les bâtiments dans la vue Défauts :
 - Utilisez la vue [Défauts] :



- 9 défauts ont été relevés sur les 3 bâtiments précédemment sélectionnés géographiquement :

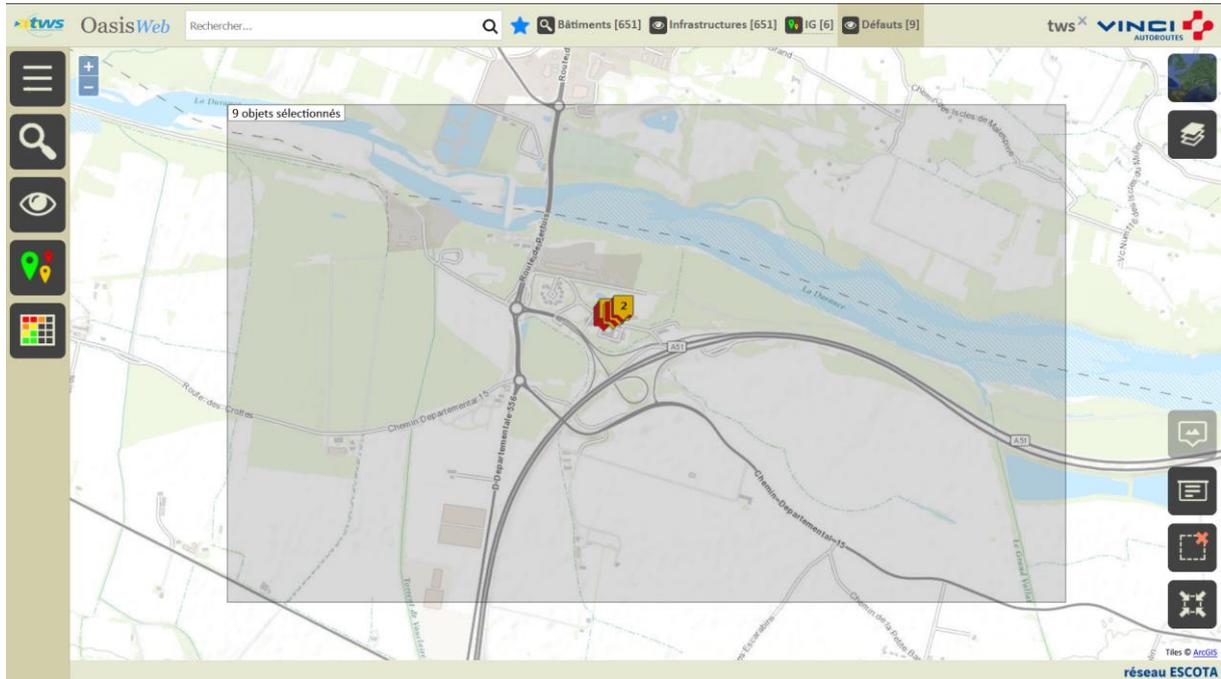


9 défauts relevés sur les 3 bâtiments en présélection

- Puis utilisez la thématique [Notes] :



- Pour vérifier les notes des défauts relevés :

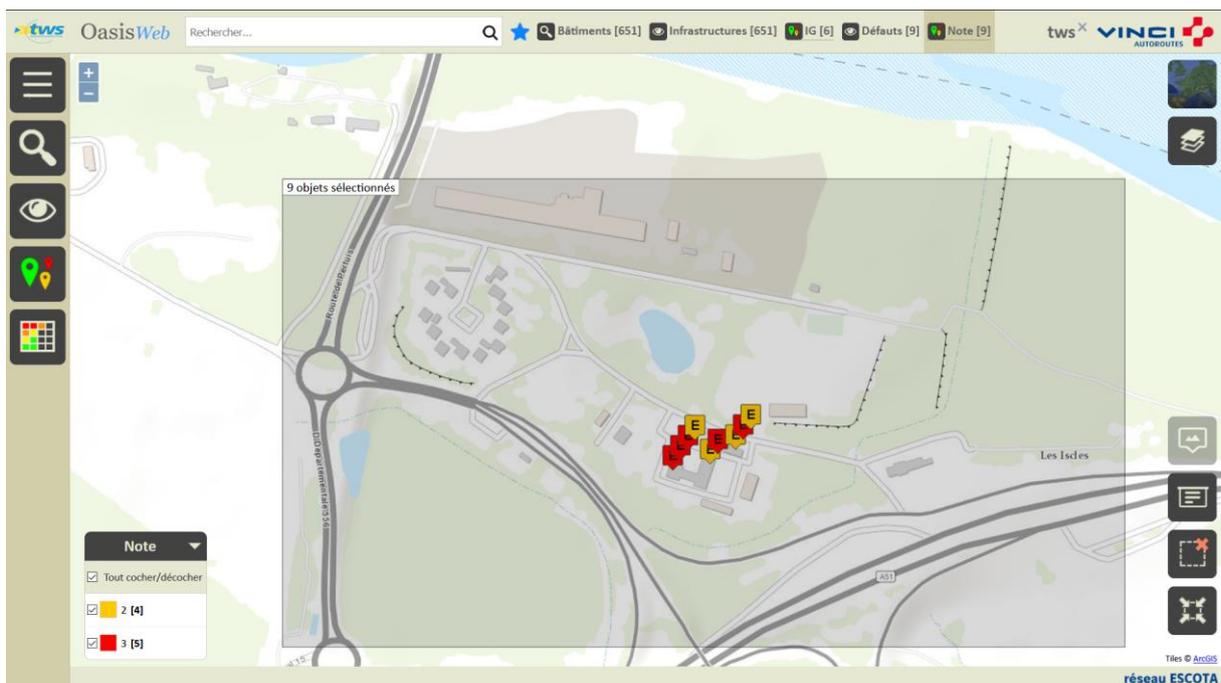

Les notes des 9 défauts relevés

2. Reporter les défauts dans le tableau des défauts par infrastructure

- Utilisez le bouton Tableau interactif :



- Les 9 défauts notés pour les 3 bâtiments en présélection sont reportés dans le tableau des défauts par infrastructure :

Infrastructure ▲	Note ▲	Nature ▲	Note partie d'ouvrage ▲	Partie d'ouvrage ▲	Emplacement ▲	Type de visite ▲	Date ▲	Voie ▲	Localisation ▲
batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien _ Chauffage solaire	3	Débord de toit	3	Bâti	Bâti -> Couvertures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien _ Chauffage solaire	3	Façades	3	Bâti	Bâti -> Structures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien _ Chauffage solaire	3	Façades	3	Bâti	Bâti -> Structures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien _ Chauffage solaire	2	Plafonds	2	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues _ Bur/atel/mag	3	Distribution chauffage	3	Equipements	Equipements -> Chauffage / ventilation / climatisation -> Chauffages	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues _ Bur/atel/mag	2	Plafonds	2	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues _ Garage	3	Muraux	3	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues _ Garage	2	Muraux	3	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues _ Garage	2	Muraux	3	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700

Affichage de l'élément 1 à 9 sur 9 éléments

Précédent 1 Suivant


réseau ESCOTA

3. Analyser les défauts

→ En utilisant les fonctions des tableaux interactifs

4. Créer les actions de résolution des défauts

- Dans le tableau des défauts par infrastructure :
 - Cochez les défauts à inclure dans les actions de résolution :

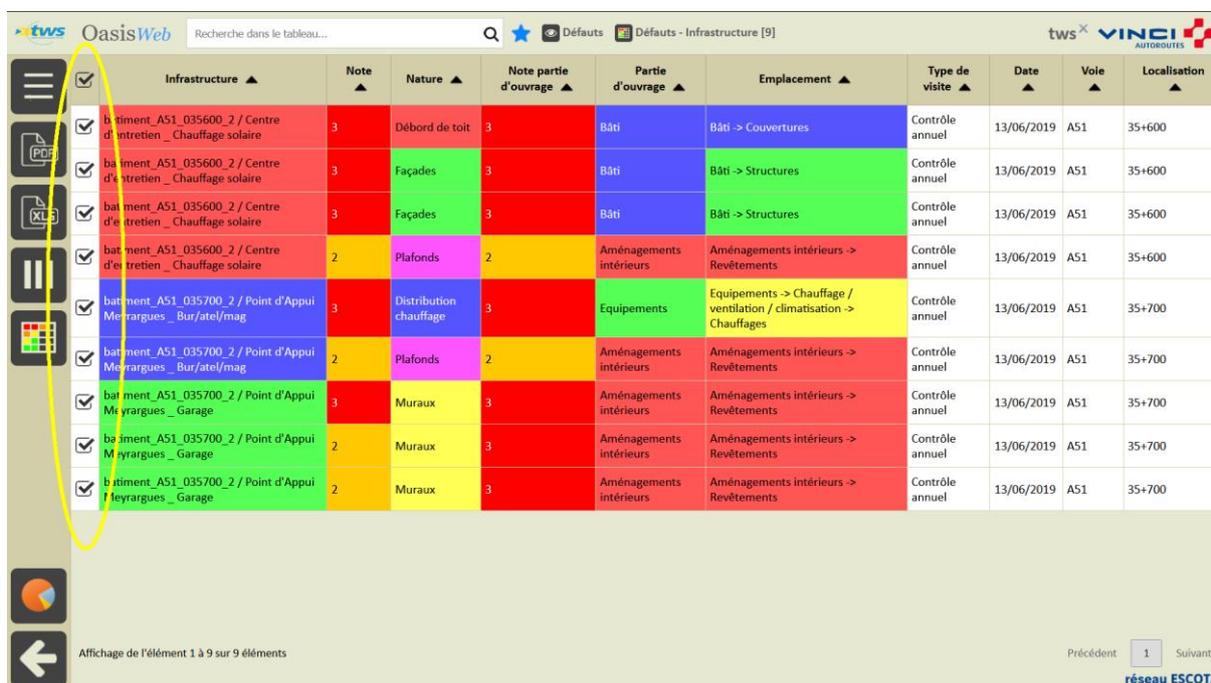

Infrastructure ▲	Note ▲	Nature ▲	Note partie d'ouvrage ▲	Partie d'ouvrage ▲	Emplacement ▲	Type de visite ▲	Date ▲	Voie ▲	Localisation ▲
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien_Chauffage solaire	3	Débord de toit	3	Bâti	Bâti -> Couvertures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien_Chauffage solaire	3	Façades	3	Bâti	Bâti -> Structures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien_Chauffage solaire	3	Façades	3	Bâti	Bâti -> Structures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien_Chauffage solaire	2	Plafonds	2	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Bur/atel/mag	3	Distribution chauffage	3	Equipements	Equipements -> Chauffage / ventilation / climatisation -> Chauffages	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Bur/atel/mag	2	Plafonds	2	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Garage	3	Muraux	3	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Garage	2	Muraux	3	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
<input checked="" type="checkbox"/> bâtiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Garage	2	Muraux	3	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700

Affichage de l'élément 1 à 9 sur 9 éléments


Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

- Créez les actions de résolution :
 - Lancez le bouton Outils/Créer des actions :



- Lorsque le traitement est terminé, le système vous donne le nombre d'actions créées :

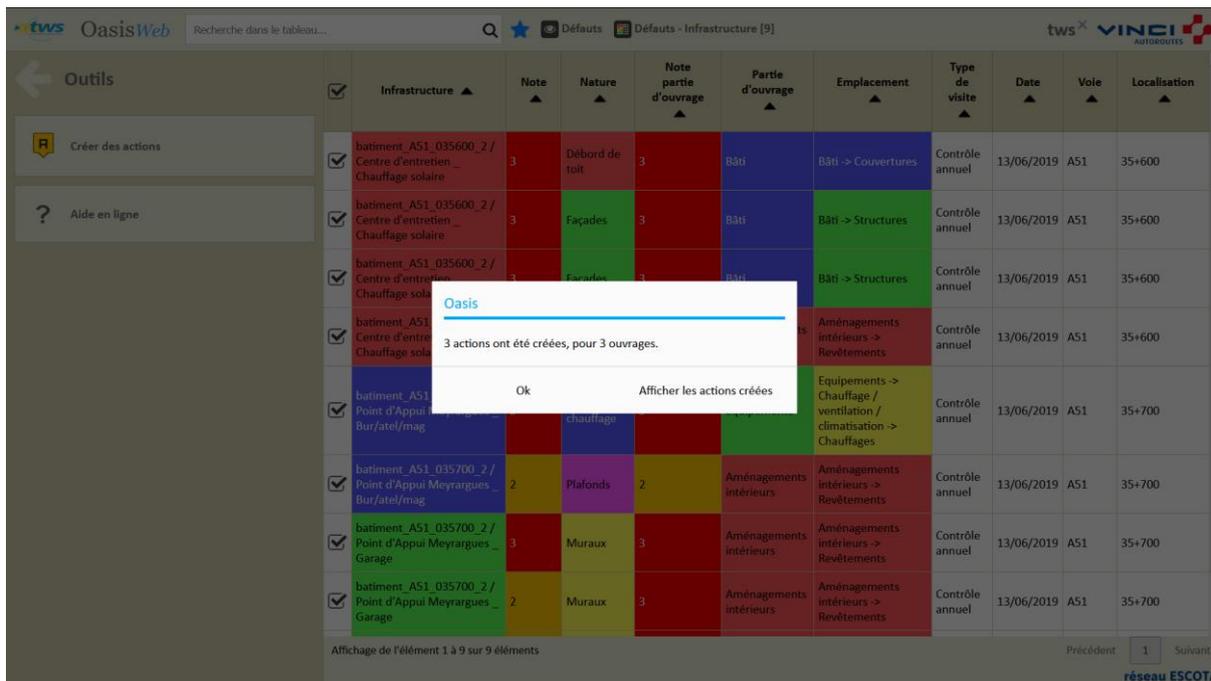

Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Emplacement	Type de visite	Date	Voie	Localisation
batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien Chauffage solaire	3	Débord de toit	3	Bâti	Bâti -> Couvertures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien Chauffage solaire	3	Façades	3	Bâti	Bâti -> Structures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien Chauffage solaire	3	Façades	3	Bâti	Bâti -> Structures	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+600
batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Bur/atel/mag	2	Plafonds	2	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues Garage	3	Muraux	3	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700
batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues Garage	2	Muraux	3	Aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs -> Revêtements	Contrôle annuel	13/06/2019	A51	35+700

Affichage de l'élément 1 à 9 sur 9 éléments

Ici, 3 actions ont été créées pour 3 ouvrages


- Un favori a été créé et les actions créées peuvent être affichées dans la vue Actions.

5. Traiter les actions

5.1. Programmer les actions de résolution des désordres


Pour illustrer notre démarche, nous avons choisi de programmer une action.

- Affichez les actions créées dans la vue Action via le favori :

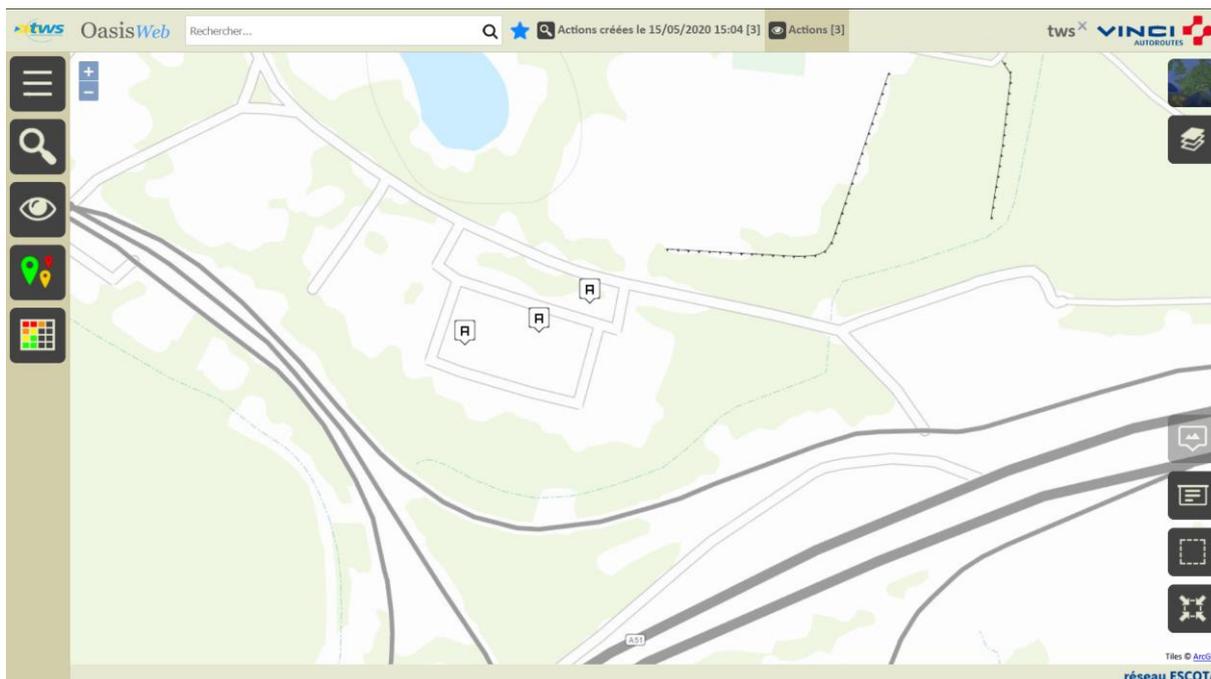

- Affichez les actions de résolution des désordres dans un tableau :

- Utilisez le bouton Tableau interactif :

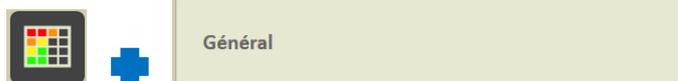

- Les actions sont affichées dans le tableau général des actions :

OasisWeb		Recherche dans le tableau...		Actions	Général [3]		twSx VINCI AUTOROUTES	
Infrastructure	Type	Coût cumulé	Statut	IG	IGG	Gestionnaire	Constatations	Date de la visite
<input type="checkbox"/> batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien - Chauffage solaire	Traiter	€0	En attente	3	14.03	VAL DE DURANCE	<ul style="list-style-type: none"> 3 Façades Bâti -> Structures 2 Plafonds Aménagements intérieurs -> Revêtements 3 Débord de toit Bâti -> Couvertures 3 Façades Bâti -> Structures 	13/06/2019
<input type="checkbox"/> batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Bur/atel/mag	Traiter	€0	En attente	3	13.15	VAL DE DURANCE	<ul style="list-style-type: none"> 3 Distribution chauffage Equipements -> Chauffage / ventilation / climatisation -> Chauffages 2 Plafonds Aménagements intérieurs -> Revêtements 	13/06/2019
<input type="checkbox"/> batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Garage	Traiter	€0	En attente	3	12.28	VAL DE DURANCE	<ul style="list-style-type: none"> 2 Muraux Aménagements intérieurs -> Revêtements 3 Muraux Aménagements intérieurs -> Revêtements 2 Muraux Aménagements intérieurs -> Revêtements 	13/06/2019

Affichage de l'élément 1 à 3 sur 3 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

- Editez l'action à programmer :

OasisWeb		Recherche dans le tableau...		Actions	Général [3]		twSx VINCI AUTOROUTES			
Infrastructure	Type	Coût cumulé	Statut	IG	IGG	Gestionnaire	Constatations	Date de la visite		
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>← batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Bur/atel/mag</p> <p>En attente Modifier</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Libellé Traiter</p> <p>Type Traiter</p> <p>Chapitre GENERIQUE</p> <p>Infrastructure batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Bur/atel/mag</p> <p>Date de la visite 13/06/2019</p> <p>Date de création 15/05/2020</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>Constatations</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Distribution chauffage Equipements -> Chauffage / ventilation / climatisation -> Chauffages 2 Plafonds Aménagements intérieurs -> Revêtements </td> </tr> </table> </div>									<p>Libellé Traiter</p> <p>Type Traiter</p> <p>Chapitre GENERIQUE</p> <p>Infrastructure batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Bur/atel/mag</p> <p>Date de la visite 13/06/2019</p> <p>Date de création 15/05/2020</p>	<p>Constatations</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Distribution chauffage Equipements -> Chauffage / ventilation / climatisation -> Chauffages 2 Plafonds Aménagements intérieurs -> Revêtements
<p>Libellé Traiter</p> <p>Type Traiter</p> <p>Chapitre GENERIQUE</p> <p>Infrastructure batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Bur/atel/mag</p> <p>Date de la visite 13/06/2019</p> <p>Date de création 15/05/2020</p>	<p>Constatations</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Distribution chauffage Equipements -> Chauffage / ventilation / climatisation -> Chauffages 2 Plafonds Aménagements intérieurs -> Revêtements 									
<input type="checkbox"/> batiment_A51_035600_2 / Centre d'entretien - Chauffage solaire	Traiter	€0	En attente	3	14.03	VAL DE DURANCE				
<input type="checkbox"/> batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues_Bur/atel/mag	Traiter	€0	En attente	3	13.15	VAL DE DURANCE				


Affichage de l'élément 1 à 3 sur 3 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

- Celle-ci est en attente.


- Programmez-la :
 - Utilisez le bouton « Programmer action » :

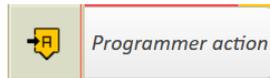

- Et entrez la date prévue de programmation :




- Lorsque le traitement est terminé, dans la vue Actions, l'action est dans l'état « Programmée » :

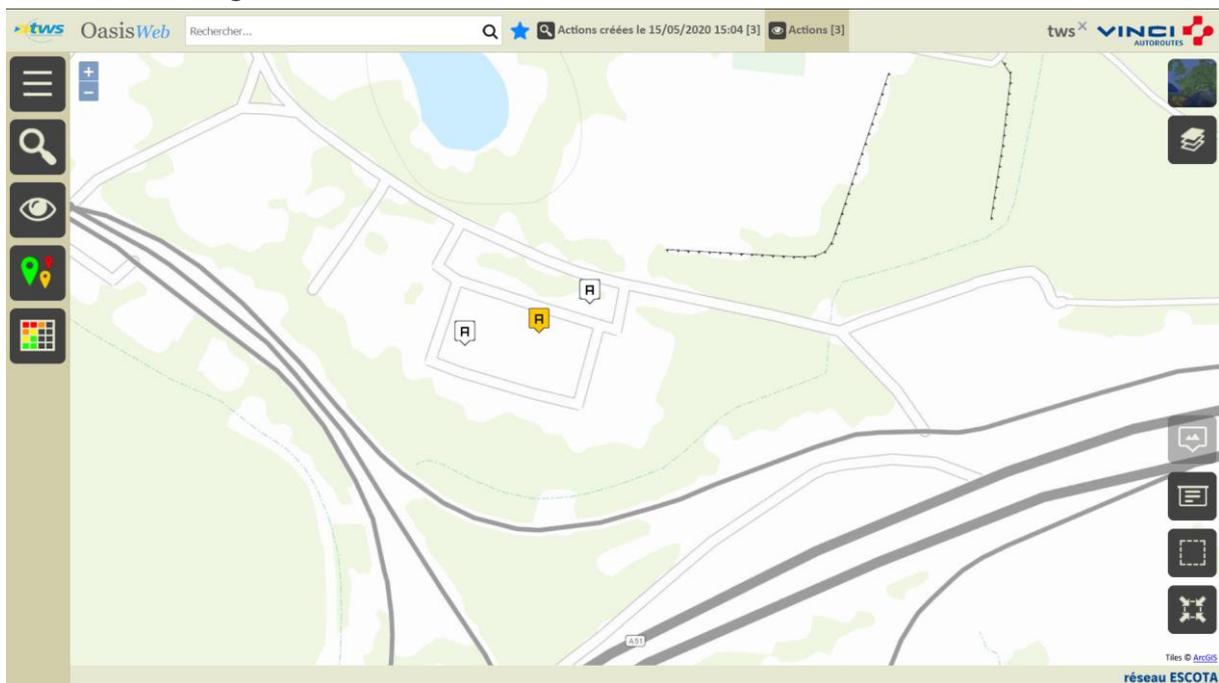


5.2. Réaliser les actions de résolution des désordres

- A la réalisation des actions, revenez dans la vue Actions via le favori :

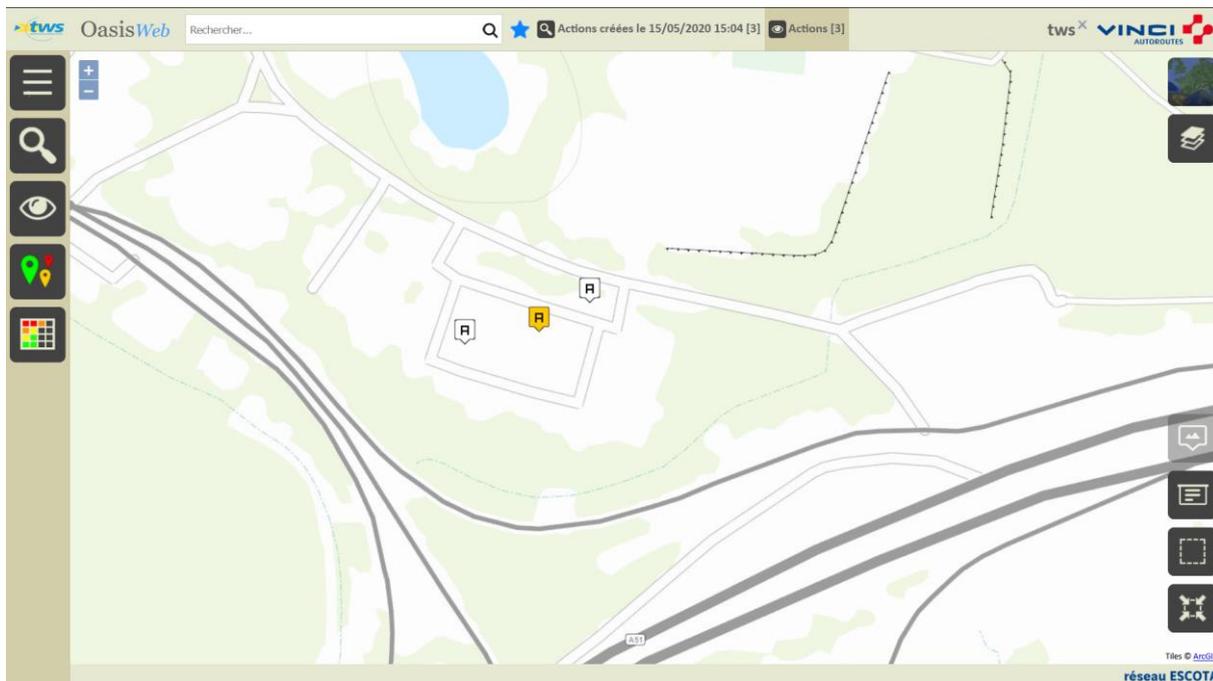

- Et éditez une action programmée :

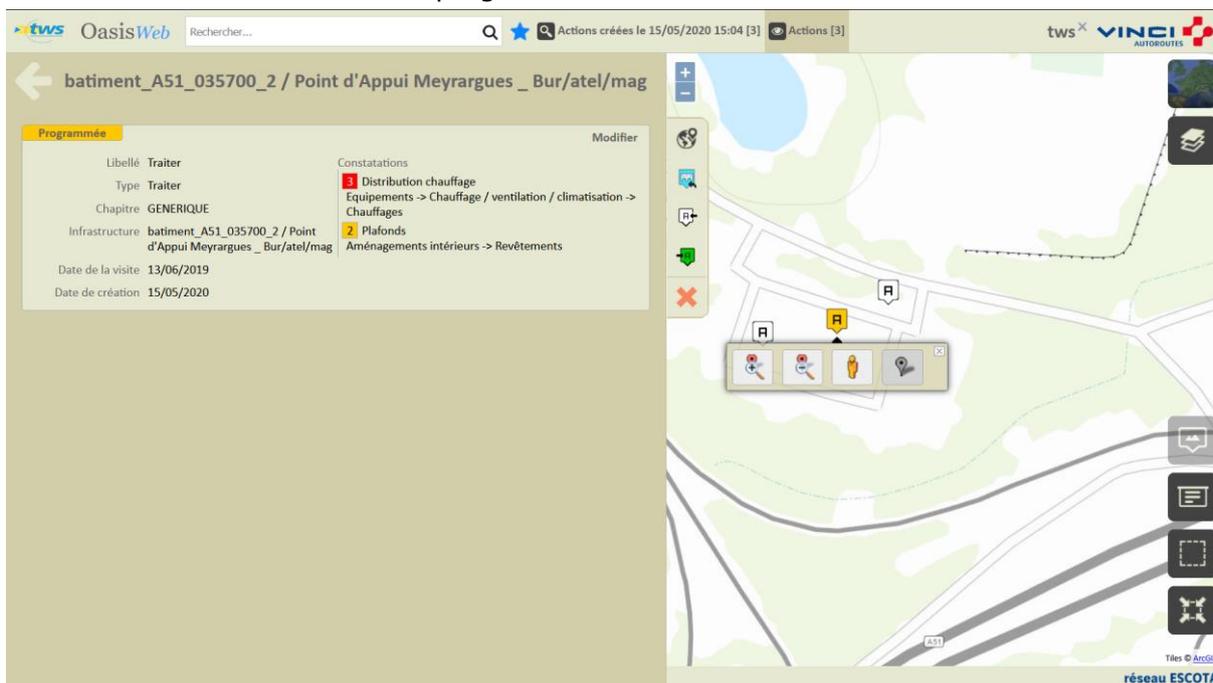

- Lancez la commande « Réaliser action » :




- Choisissez la date de réalisation :

Date de réalisation

Mai 2020						
L	Ma	Me	J	V	S	D
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Aujourd'hui
Supprimer la date

- L'action est réalisée et terminée :

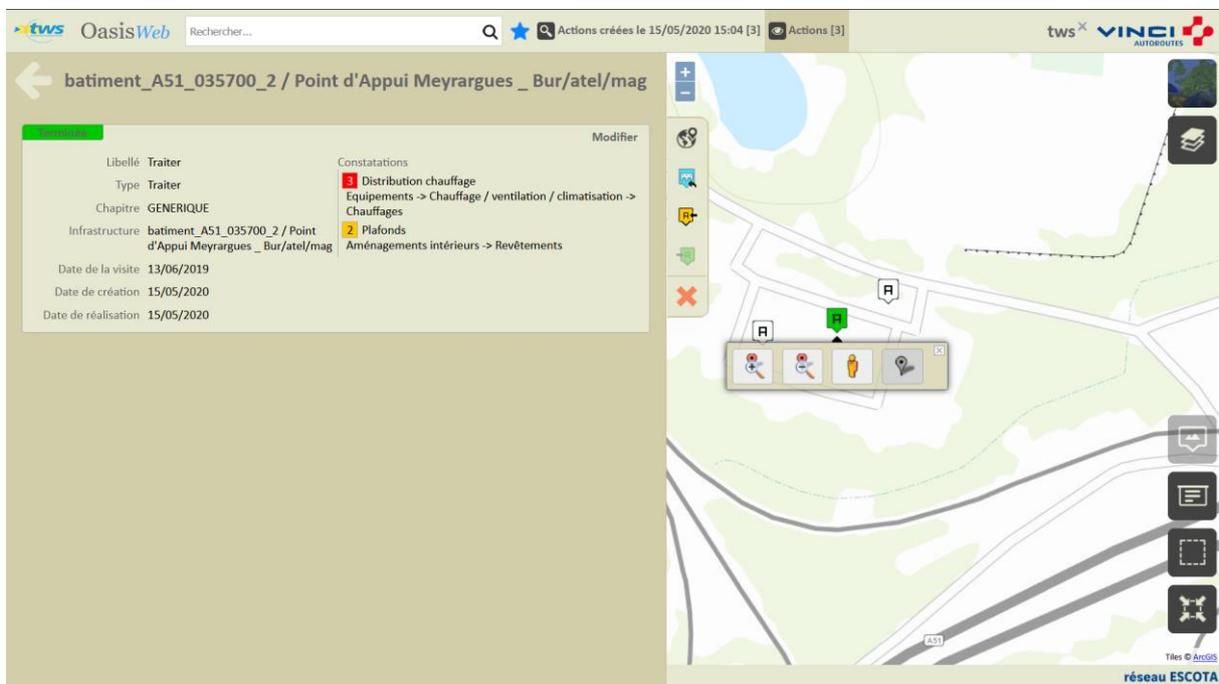

batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues _ Bur/atel/mag

Modifier

Libellé **Traiter**

Type **Traiter**

Chapitre **GENERIQUE**

Infrastructure **batiment_A51_035700_2 / Point d'Appui Meyrargues _ Bur/atel/mag**

Date de la visite **13/06/2019**

Date de création **15/05/2020**

Date de réalisation **15/05/2020**

Constations


- 3 Distribution chauffage Equipements -> Chauffage / ventilation / climatisation -> Chauffages
- 2 Plafonds Aménagements intérieurs -> Revêtements

réseau ESCOTA


- Et une visite théorique post-action est automatiquement créée.

6. Consulter l'état de l'ouvrage post-action

- Revenez dans la vue Actions via le favori :

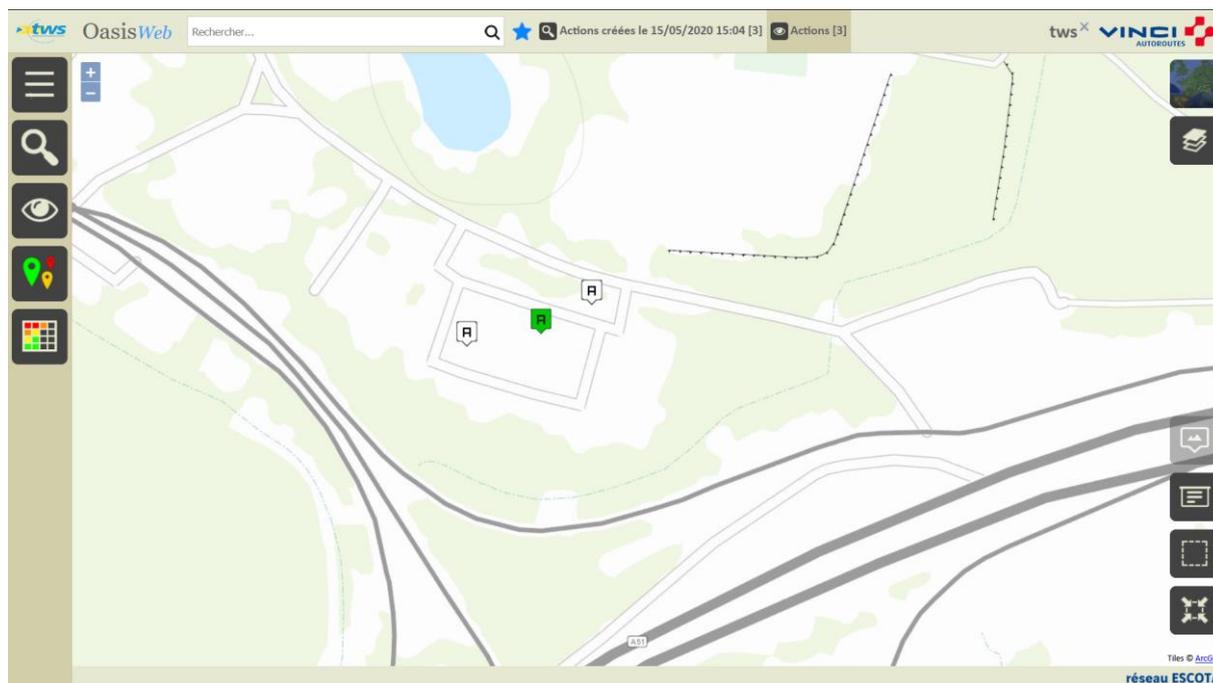


- Editez l'action réalisée :

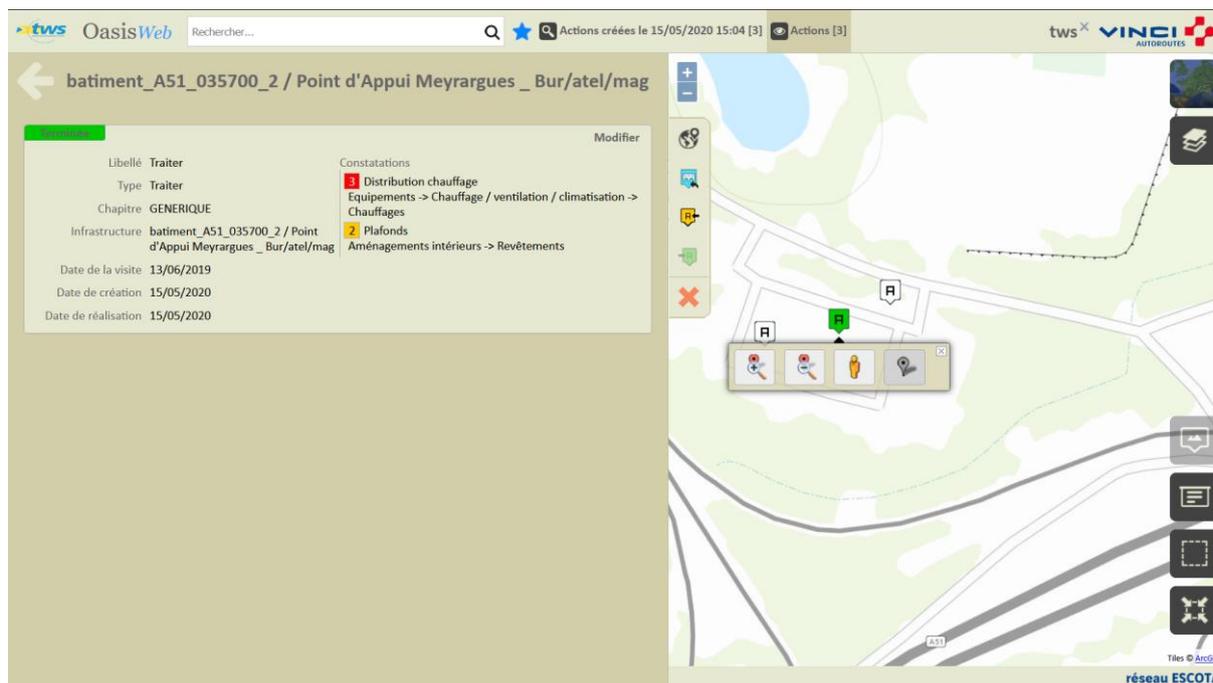

- Affichez l'ouvrage associé :
 - Utilisez le bouton [Afficher l'ouvrage] :



○ Pour éditer l'ouvrage associé :

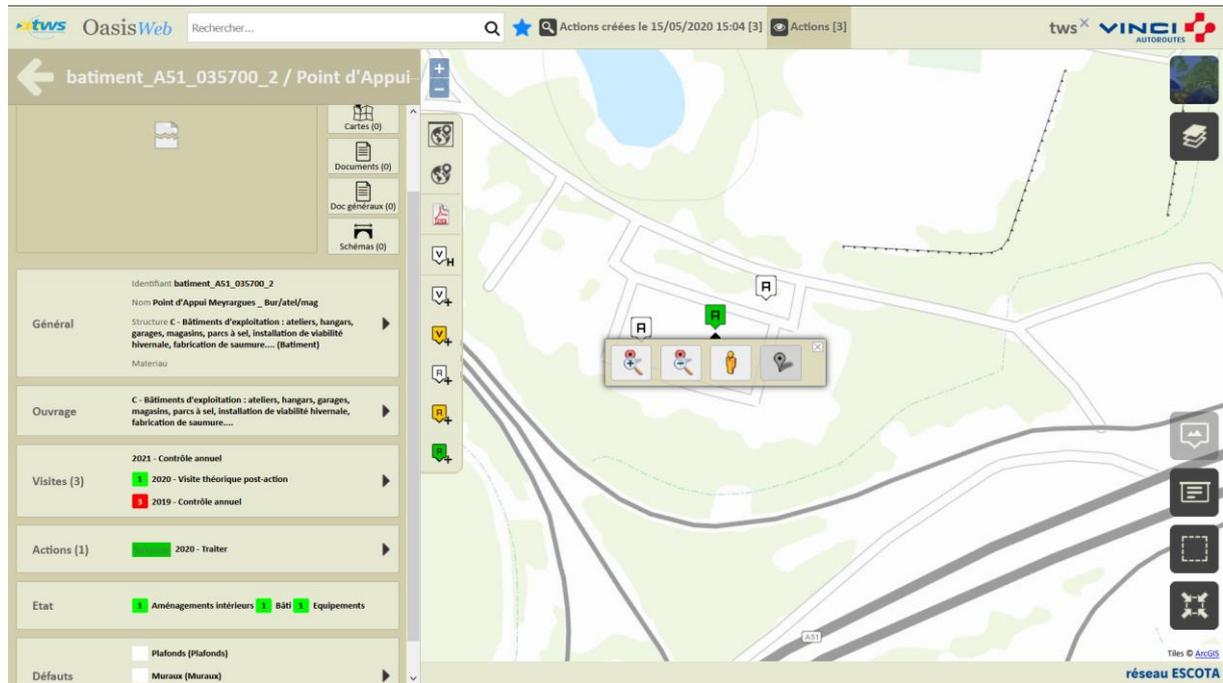

• Le tableau de bord montre que :

○ L'action a été traitée :



○ La visite théorique post-action ne montre plus de défaut :



○ L'état de l'ouvrage est théoriquement rétabli :



- Dans le bloc des Visites :



Date	Type de visite	Statut	Equipements	Aménagements intérieurs	Bâti
Candidate en 2021	Contrôle annuel	Récurent			
15/05/2020	Visite théorique post-action	Validée	1	1	1
13/06/2019	Contrôle annuel	Validée		2	3

- La visite théorique post-action montre que tous les problèmes ont été théoriquement résolus.