

Villes de Nîmes



Formation OASIS-OKAPI


Session 2 : OKAPI 2.0



19 mai 2025

Accéder à OKAPI


- Cliquez sur l'icône

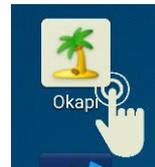

- Lors de la première connexion vos login et mot de passe seront demandés.
- La connexion sera ensuite automatique.

Accéder aux commandes

■ Cliquez sur l'icône →

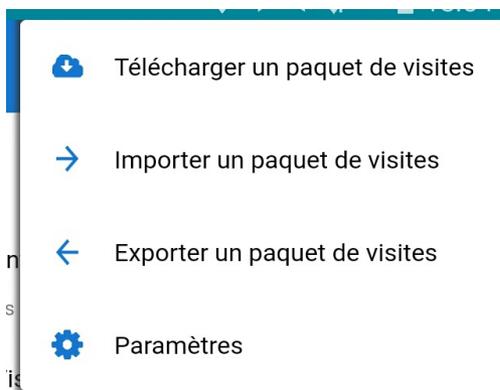

← Télécharger des visites via la 4G


← Importer des visites d'un fichier Kie depuis OASIS-WEB

← Exporter des visites vers OASIS-WEB

← Zone de paramétrage, accessible avec les droits Administrateur

Télécharger des visites

- Commande



- Identifiez-vous en entrant vos login et mot de passe
- Une fois la synchronisation effectuée la liste des paquets téléchargeables apparaît





Demande d'identification

Login

Password

Ok Annuler

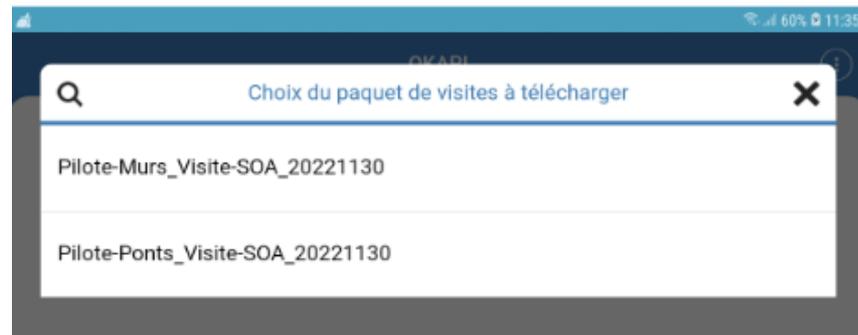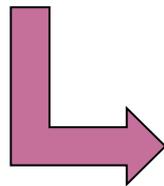

Les paquets de visites

- Une fois terminé, tous les paquets de visites seront sur le bureau d'OKAPI



Les paquets de visites



MN-VC003-050C
Type Pont Visite SOA
Structure Voûte en anse de panier
Voie VC Route de Lamotte(VC 3)



MN-VC011-020A
Type Pont Visite SOA
Structure Cadre fermé PICF
Voie A1 Avenue de Fontaine(VC 11)



MN-VC013-010A
Type Pont Visite SOA
Structure



Rechercher

Filter par à faire (8)

Trier par identifiant



AL-Zûmars-01MB
Type Mur Visite SOA
Structure Talus revêtu d'éléments béton
Voie PI Place du 19 Mars 1962



MN-Zûdupu-01MA
Type Mur Visite SOA
Structure Mur solide


- Cliquer sur le paquet de visites à réaliser (ouvrages du secteur concerné)




- En cliquant sur le filtre :



- on aura la liste des ouvrages du paquet de visites avec leur statut

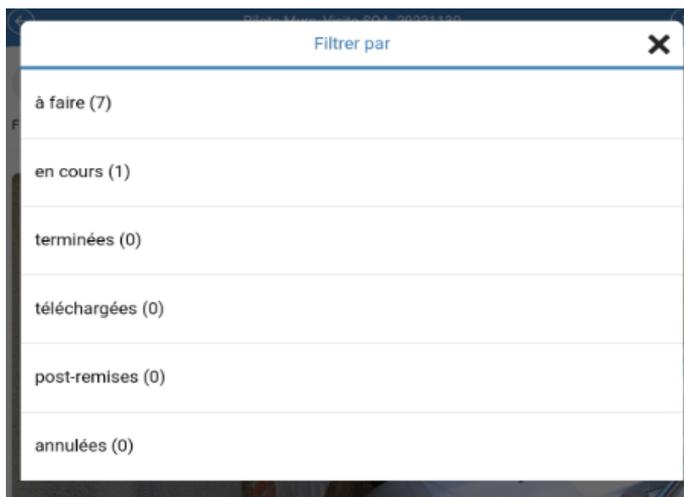

- OKAPI s'ouvrira sur les visites en cours

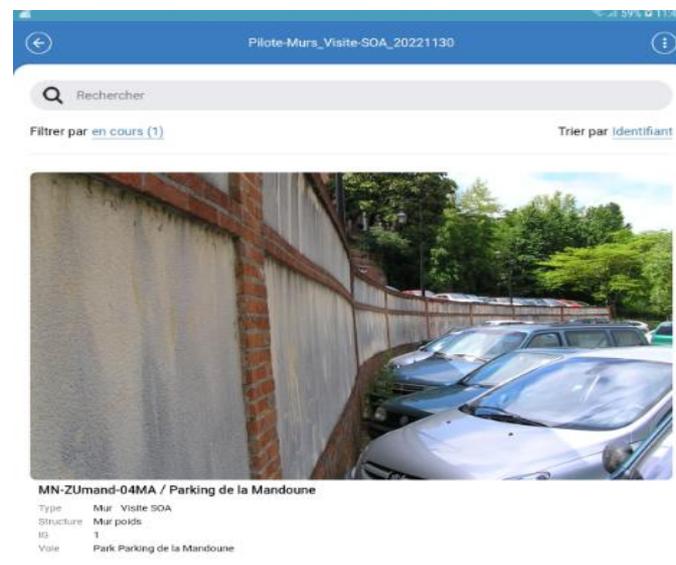

Exemple de fiche de visite

MN-VC003 -050C



Général

Type de visite	Visite SOA
Voie	VC Route de Lamothe(VC 3)
Canton	
Commune	MONTAUBAN
Gestionnaire	CMTR
Derniere IDP	
GPS	44.08384 / 1.4059
Derniere modif	
Dernier telechargement	

Ouvrage

Année de l'élément	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>
Structure	Voûte en anse de panier
Matériau	Maçonnerie de briques

Ajouter une photo Accéder au PV

MN-VC003 -050C



Général

Type de visite	Visite SOA
Voie	VC Route de Lamothe(VC 3)
Canton	
Commune	MONTAUBAN
Gestionnaire	CMTR
Derniere IDP	
GPS	44.08384 / 1.4059
Derniere modif	
Dernier telechargement	

Ouvrage

Année de l'élément	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>
Structure	Voûte en anse de panier
Matériau	Maçonnerie de briques

Ajouter une photo Accéder au PV

-  Sauvegarder
-  Capture GPS
-  Afficher la carte
-  Afficher les documents

Prise de photo

Accès au plan de visite

Déroulé de la visite : Étape 1

MN-VC003 -050C

Général

Type de visite	Visite SOA
Voie	VC Route de Lamothe(VC 3)
Canton	
Commune	MONTAUBAN
Gestionnaire	CMTR
Derniere IDP	
GPS	44.08384 / 1.4059
Derniere modif	
Dernier telechargement	

Ouvrage


Année de l'élément	
Nom	
Structure	Voûte en anse de panier
Materiau	Maçonnerie de briques
Longueur(m)	31.5
Ouverture (m)	21.82
Largeur utile (m)	7.45
Largeur totale (m)	7.85
Surface gestion(m ²)	0.0
Biais structure (grad)	80
Biais voie (grad)	80
Pente (%)	
Courbure	NON
Rayon courbure (m)	

Général Visite / Ouvrage

Déroulé de la visite : Étape 2

Conditions de la visite  

Conditions	<input type="text"/>	Temperature	<input type="text"/>
Precipitations	<input type="text"/>	Date	09/01/2023
Commentaire	<input type="text"/>	Intervenants	<input type="text"/>
Moyens	<input type="text"/>		

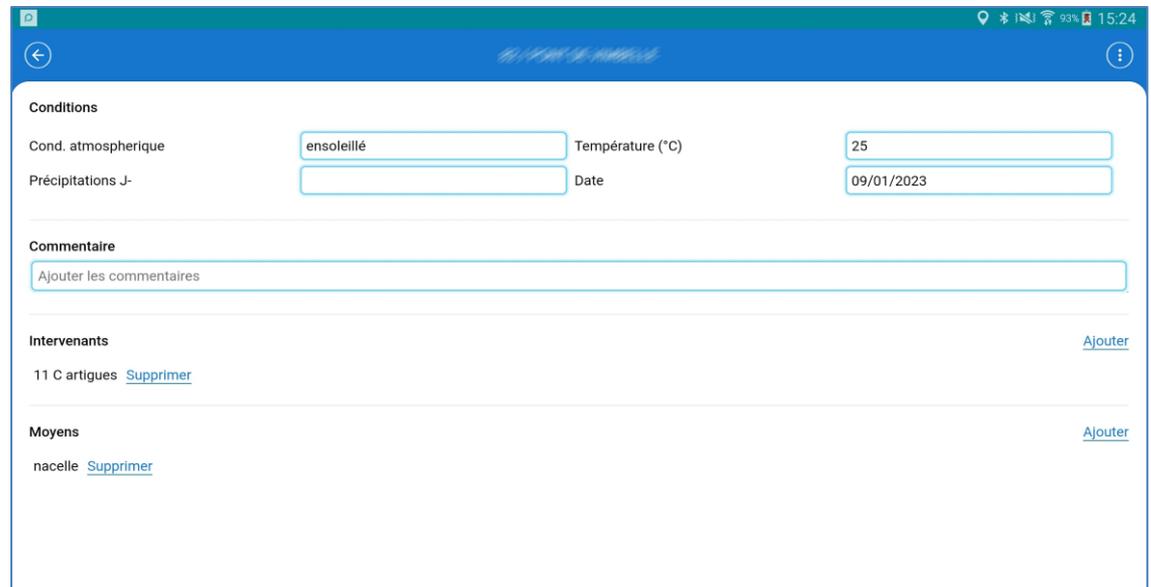

Conditions

Cond. atmospherique	<input type="text" value="ensoleillé"/>	Température (°C)	<input type="text" value="25"/>
Precipitations J-	<input type="text"/>	Date	<input type="text" value="09/01/2023"/>

Commentaire


Intervenants [Ajouter](#)

11 C artigues [Supprimer](#)

Moyens [Ajouter](#)

nacelle [Supprimer](#)


Déroulé de la visite : Étape 3

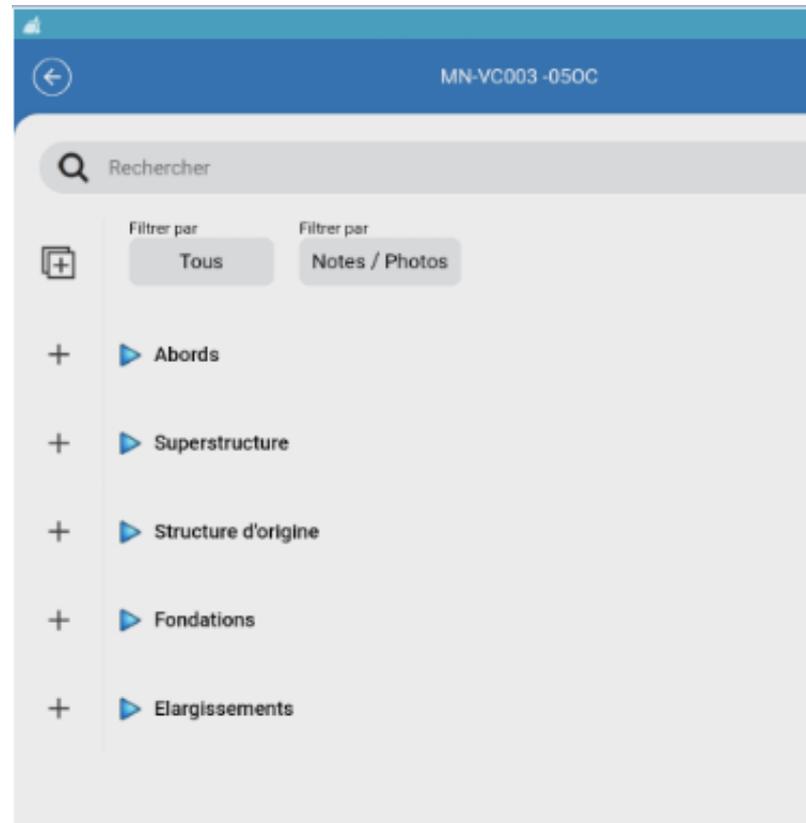

Important !


Chaque élément doit être renseigné.

Déroulé de la visite : Étape 4

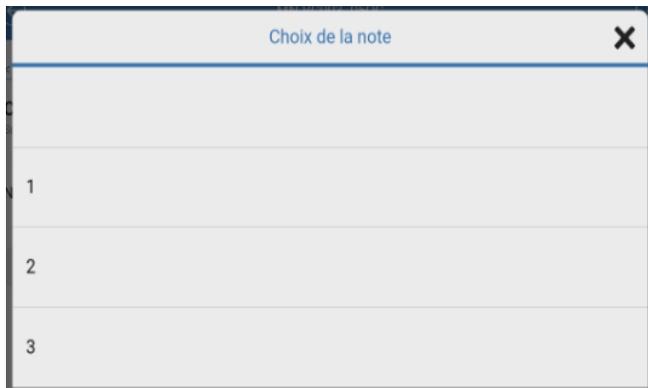

Choix de la note

- 1
- 2
- 3

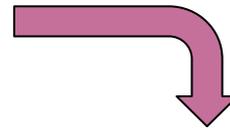

MN-VC003 -050C

< Element précédent Element suivant >

Chaussées
Superstructure

Note **2** Sécurité **S**

Entrer un commentaire...



Important !

Il reprend surtout la plus mauvaise note rencontrée.

Déroulé de la visite : Étape 5



Important ! Prendre obligatoirement une photo des désordres pour une meilleure compréhension de la note


Déroulé de la visite : Étape 6

Interventions demandées

Aucune intervention demandée

[Entretien courant](#)

[Entretien spécialisé](#)

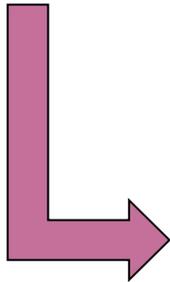

Entretien spécialisé

[1 Tx en superstructures TX GENERAUX](#) [10 Tx zone aqua TX D'ETANCHEITE](#) [11 Généralités](#) [12 Modification de maçonnerie](#) [2 Tx en superstructures TX DE BETON ARME](#)
[4 Tx en superstructures TX D'ETANCHEITE](#) [5 Tx en superstructures ACCESSOIRES](#) [6 Tx en superstructures Ouv METALLIQUES](#) [7 Tx zone aqua TX GENERAUX](#)
[8 Tx zone aqua Palplanches métalliques](#) [9 Tx zone aqua TX DE BETON ARME](#) [99 Générique](#) [B dégagement des emprises](#) **Couche de roulement**

[D-étaïement et dispositifs de protection](#) [GENERIQUE](#) [I-assainissement](#)

- 1 rabottage de chaussée rechargement excessif
- 1 réfection chaussée franchie
- enduit tricouche avec cloutage
- Pontage de fissures