

Notes d'évolution Pilote Ponts Visites Triennales

PILOTE V3(28/08/2023) ➔ V4(06/09/2023)

1. Apparition des parapets dans le seul chapitre « Superstructure/Dispositifs de retenue » seulement
2. Suppression des « Désordres sur mur de front » et « Désordres sur mur garde-greve » sur les culées

PILOTE V2(20/10/2022) ➔ V3(28/08/2023)

Prise en compte des nouveaux paramétrages « Entretien spécialisé » et « Entretien courant » :

Paramétrage des bases d'interventions (Modification)

Mur app hydraulique de travée Pont Ppne

Entretien courant Base de prix: Default Exporter Importer disponibles seulement General

Libellé	Chapitre	Unité	Coût unitaire	Explications	Programmable	Technique	Classe	Passable	Date réalisation
Nettoyage des caniveaux	Parties non consommables			effectués en régie interne	☒	☐			
Nettoyage des descentes d'eau	Parties non consommables			effectués en régie interne	☒	☐			
Nettoyage des parois	Parties non consommables			effectués en régie interne	☒	☐			
Décaissement du gaine d'air	Parties non consommables			effectués en régie interne	☒	☐			
Entretien des asphaltes et fossés	Abords de l'ouvrage			effectués en régie interne	☒	☐			
Pavage des abords	Abords de l'ouvrage			effectués en régie interne	☒	☐			
Élagage des abords	Abords de l'ouvrage			effectués en régie interne	☒	☐			
Entretien des bords de l'ouvrage	Abords de l'ouvrage			effectués en régie interne	☒	☐			
Remise en état des acroties	Abords de l'ouvrage			effectués en régie interne	☒	☐			
Grassement des appareils d'appui	Parties consommables			effectués en régie interne	☒	☐			
Dépagement des appareils d'appui	Parties consommables			effectués en régie interne	☒	☐			
Nettoyage partiels de chaussées	Parties consommables			effectués en régie interne	☒	☐			
Entretien général d'exploitation	Parties consommables			effectués en régie interne	☒	☐			
Entretien des dispositifs de retenue	Parties consommables			effectués en régie interne	☒	☐			

OK

Entretien courant

Paramétrage des bases d'interventions (Lecture seule)

Mur app hydraulique de travée Pont Pphm

Entretien spécialisé Base de prix Default Exporter Importer disponibles seulement

General

Libellé	Chapitre	Unité	Coût unitaire	Explications	Programmable	Technique
Traitement béton (carbonatation)	BETON	m2		60 élimination béton atteint, passivation, reconstitu...		
Remplacemnt angle appuie d'appui diestomère ...	APPARELS D'APPUI	L AP	1000			
Changt Apparels d'appui avec création bossage	APPARELS D'APPUI	L AP		Réparations		
Géomembrane sous remblai	ETANCHÉITE	M2	100	=> RCS + joints si présence		
Asphalte 8+22	ETANCHÉITE	M2	100	=> RCS + joints si présence		
Feuille collée monocouche - FPM	ETANCHÉITE	M2	100	=> RCS + joints si présence		
Feuille collée + asphalte - FPA	ETANCHÉITE	M2	100	=> RCS + joints si présence		
Feuille semi-adhésive + asphalte	ETANCHÉITE	M2	100	=> RCS + joints si présence		
Joint de chaussée RA	JOINTS DE CHAUSSEE	ML	700	Coupler avec RCS		
Joint de chaussée mécanique	JOINTS DE CHAUSSEE	ML	1000	Coupler avec RCS		
Joint de trottoir	JOINTS DE CHAUSSEE	ML	500			
BB sur OA	RCS	M2	20	les RCS sur OA avec remblai ne sont pas comptés...		
Garde-corps S8	DISPOSITIFS DE RETENUE	ML	300			
GC 1902	DISPOSITIFS DE RETENUE	ML	400			
GC 1,20m	DISPOSITIFS DE RETENUE	ML	400			
GC4	DISPOSITIFS DE RETENUE	ML	500			
BN4	DISPOSITIFS DE RETENUE	ML	500			
Autre DR	DISPOSITIFS DE RETENUE	ML				
Head structure BOR upgradé	DISPOSITIFS DE RETENUE	ML				
Corniches alu	CORNICHES	ML	400	Réparations		
Remise en peinture équipements	PEINTURE	M2				
Remise en peinture structure	PEINTURE	M2		prix par OA		
Injection fissures	BETON ARME			Réparations		
Reconstitution ébranlé au profonde de béton dégr...	BETON ARME	qH3				
Remplacemnt d'armatures	BETON ARME	kg		Réparations		
Aménagement d'accès	ACCES	U		Réparations		
Elargissement	STRUCTURE	U		Réparations		
Reconstruction	STRUCTURE	U		Réparations		
Renforcement	STRUCTURE	U		Réparations		
Refecton d'ouvrage	STRUCTURE					
Joints en zone de marnage	MAÇONNERIE	M2	150			
Joints en zone courante	MAÇONNERIE	M2	100			
Reconstruction partielle maçonnerie	MAÇONNERIE	M3		Réparations		
Reconstitution maçonnerie	MAÇONNERIE	M3		Réparations		
Travaux d'armement	MAÇONNERIE	ML		Réparations		
Remplage bandeau	MAÇONNERIE	M2		Réparations		
Injection dans maçonnerie	MAÇONNERIE			Réparations		
Réalisation d'une contre-voûte	MAÇONNERIE			Réparations		
Reprise d'affaiblissement sous batardieu	MAÇONNERIE	M3		Réparations		
Reprise d'affaiblissement par plongeurs	MAÇONNERIE	M3		Réparations		

Entretien spécialisé

PILOTE V1(08/07/2022) ➔ V2(20/10/2022)

Possibilité de demander des entretiens spécialisés :

121239 / PONT DE LA CHAPELLE DU MESNIL VITEY
Terminer
Annuler

Type de visite Visite triennale VAQOA2
Voie RD91 | PR 0+6507
Canton ST-CLAIR/LELLE
Commune MOON/ELLE
Gestionnaire CENTRE-MANCHE
Dernière IDP
GPS 49.185192 / -1.068545
Dernière modification
Dernier téléchargement
Année de l'élément
Nom PONT DE LA CHAPELLE DU MESNIL VITEY
Structure Pont dallot

Largeur utile (m) 6.1
Largeur totale (m)
Surface gestion(m²)
Biais structure (grad)
Biais voie (grad)
Pente (%)
Courbure NON
Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date 21/10/2022
Commentaire
Intervenants
Moyens
Détails

Interventions demandées
Aucune intervention demandée
Entretien courant Entretien spécialisée

Conclusions
Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage avec le bouton [Entretien spécialisée] associé aux Interventions demandées

Entretien specialise

ACCES APPAREILS D'APPUI BETON BETON ARME CORNICHES DISPOSITIFS DE RETENUE ETANCHEITE

JOINTS DE CHAUSSEE MACONNERIE PEINTURE RCS STRUCTURE

Aménagement d'accès **Pas à faire** A faire

Formulaire de demandes d'entretiens spécialisés pour les « Accès »

Entretien specialise

ACCES APPAREILS D'APPUI BETON BETON ARME CORNICHES **DISPOSITIFS DE RETENUE** ETANCHEITE

JOINTS DE CHAUSSEE MACONNERIE PEINTURE RCS STRUCTURE

Autre DR **Pas à faire** A faire

BN4 **Pas à faire** A faire

Garde-corps S8 **Pas à faire** A faire

GC 1.20m **Pas à faire** A faire

GC 1902 **Pas à faire** A faire

GCDF **Pas à faire** A faire

Modif structure & DR upgradé **Pas à faire** A faire

Formulaire de demandes d'entretiens spécialisés pour les « Dispositifs de retenue »

Pilote Ponts Visites Triennales (08/07/2022)


Ce pilote a été réalisé sur 24 ouvrages :



Le paquet des 24 visites à réaliser

Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR
	043113	PONT DE PONT-HEBERT	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont à poutres BA	RD974	28+313
	061205	PONT DU MOULIN CAMPSERVEUX	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont voûté MA plein cintre	RD53	29+976
	072213	PONT DE LA NATION	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont voûté MA arc surbaissé	RD302	0+12969
	121239	PONT DE LA CHAPELLE DU MESNIL VITEY	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont dallot	RD91	0+6507
	121246	PONT DU MOULIN DES RONDELLES	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont voûté MA plein cintre	RD295	0+1293
	122220	PONT DE L'ÉCLUSE DE CANDOL	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont voûté MA arc surbaissé	RD999	66+119

La page Liste des 24 ouvrages à visiter

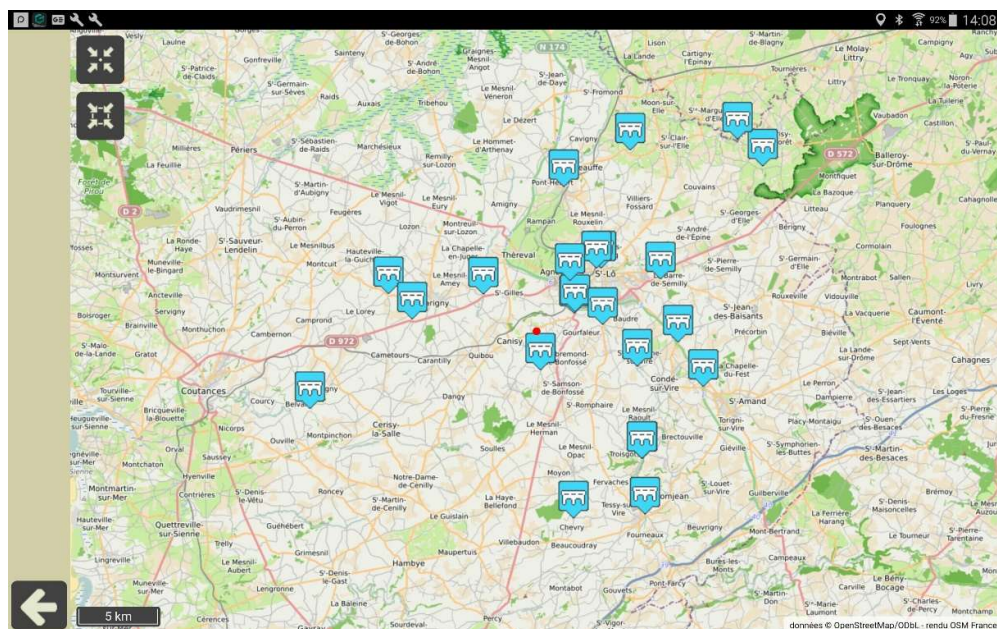

La page Cartographie des 24 ouvrages à visiter

3. La page Ouvrage

Dans la page Ouvrage sont présentés les champs décrivant le pont au niveau général.

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Terminer Annuler



Type de visite Visite triennale VAQOA2
Voie RD974 | PR 28+313
Canton ST-JEAN-DE-DAYE
Commune PONT-HEBERT
Gestionnaire DES MARAIS
Dernière IDP
GPS 49.164113 / -1.127138
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom PONT DE PONT-HEBERT

Structure Pont à poutres BA

Matériau Béton armé

Longueur(m) 41.03

Ouverture (m) 39.53

Structure Pont à poutres BA

Matériau Béton armé

Longueur(m) 41.03

Ouverture (m) 39.53

Largeur utile (m) 9.0

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad) 68

Biais voie (grad) 76

Pente (%)

Courbure NON

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite

Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)

Date 08/07/2022

Commentaire
Intervenants
Moyens

Détails

Interventions demandées

Aucune intervention demandée

Entretien courant Entretien spécialisée

Conclusions

Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage d'un « Pont à poutres »

121239 / PONT DE LA CHAPELLE DU MESNIL VITEY Terminer Annuler



Type de visite **Visite triennale VAQA2**
 Voie **RD91 | PR 0+6507**
 Canton **ST-CLAIR/L'ELLE**
 Commune **MOON/ELLE**
 Gestionnaire **CENTRE-MANCHE**
 Dernière IDP
 GPS **49.185192 / -1.068545**
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **PONT DE LA CHAPELLE DU MESNIL VITEY**

Structure **Pont dallot**

Matériau **Maçonnerie**

Longueur(m) **2.1**

Ouverture (m) **2.1**

Structure **Pont dallot**

Matériau **Maçonnerie**

Longueur(m) **2.1**

Ouverture (m) **2.1**

Largeur utile (m) **6.1**

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad)

Biais voie (grad)

Pente (%)

Courbure **NON**

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date **08/07/2022**
 Commentaire
 Intervenant
 Moyens

Détails

Interventions demandées
 Aucune intervention demandée
Entretien courant Entretien spécialisée

Conclusions
 Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage d'un « Pont dallot »

123104 / PONT DU BOULEVARD DE LA DOLLEE Terminer Annuler



Type de visite **Visite triennale VAQA2**
 Voie **RD974 | PR 22+25**
 Canton **ST-LO**
 Commune **ST-LO**
 Gestionnaire **CENTRE-MANCHE**
 Dernière IDP
 GPS **49.11733 / -1.094215**
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **PONT DU BOULEVARD DE LA DOLLEE**

Structure **Pont voûté Béton**

Matériau **Béton armé**

Longueur(m) **12.0**

Ouverture (m) **12.0**

Structure **Pont voûté Béton**

Matériau **Béton armé**

Longueur(m) **12.0**

Ouverture (m) **12.0**

Largeur utile (m) **18.9**

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad)

Biais voie (grad) **89**

Pente (%)

Courbure **NON**

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date **08/07/2022**
 Commentaire
 Intervenant
 Moyens

Détails

Interventions demandées
 Aucune intervention demandée
Entretien courant Entretien spécialisée

Conclusions
 Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage d'un « Pont vôte »

131207 / PONT DE TERRETTE Terminer Annuler



Type de visite **Visite triennale VAQOA2**
 Voie **RD972 | PR 18+907**
 Canton **CANISY**
 Commune **MESNIL-AMEY (LE)**
 Gestionnaire **CENTRE-MANCHE**
 Dernière IDP **49.102168 / -1.19827**
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **PONT DE TERRETTE**

Structure **Pont à Buse métallique**

Matériau **Métal**

Longueur(m) **3.55**

Ouverture (m) **3.55**

Structure **Pont à Buse métallique**

Matériau **Métal**

Longueur(m) **3.55**

Ouverture (m) **3.55**

Largeur utile (m) **16.1**

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad)

Biais voie (grad)

Pente (%)

Courbure **NON**

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date **08/07/2022**
 Commentaire
 Intervenants
 Moyens

Interventions demandées
 Aucune intervention demandée Entretien courant Entretien specialise

Conclusions
 Entrer la conclusion ici...

Détails

Page ouvrage d'un « Pont buse »

133201 / PONT DE TESSY Terminer Annuler



Type de visite **Visite triennale VAQOA2**
 Voie **RD13 | PR 35+180**
 Canton **TESSY/VIRE**
 Commune **DOMJEAN**
 Gestionnaire **CENTRE-MANCHE**
 Dernière IDP **48.974979 / -1.055216**
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **PONT DE TESSY**

Structure **Pont dalle**

Matériau **Béton précontraint**

Longueur(m) **28.8**

Ouverture (m) **27.0**

Structure **Pont dalle**

Matériau **Béton précontraint**

Longueur(m) **28.8**

Ouverture (m) **27.0**

Largeur utile (m) **10.0**

Largeur totale (m) **10.3**

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad) **100**

Biais voie (grad)

Pente (%)

Courbure **NON**

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date **08/07/2022**
 Commentaire
 Intervenants
 Moyens


Interventions demandées
 Aucune intervention demandée Entretien courant Entretien specialise

Conclusions
 Entrer la conclusion ici...

Détails

Page ouvrage d'un « Pont dalle »

4. Le PV de visite

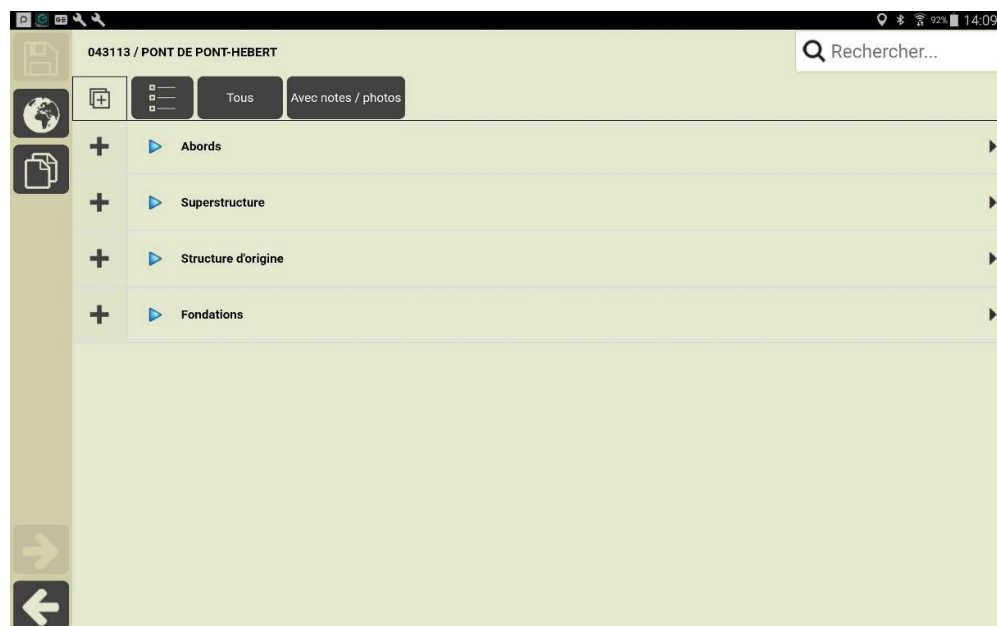


5. La notation

La notation est basée sur 3 ou 5 notes pour les éléments de structure :




Choix de la note

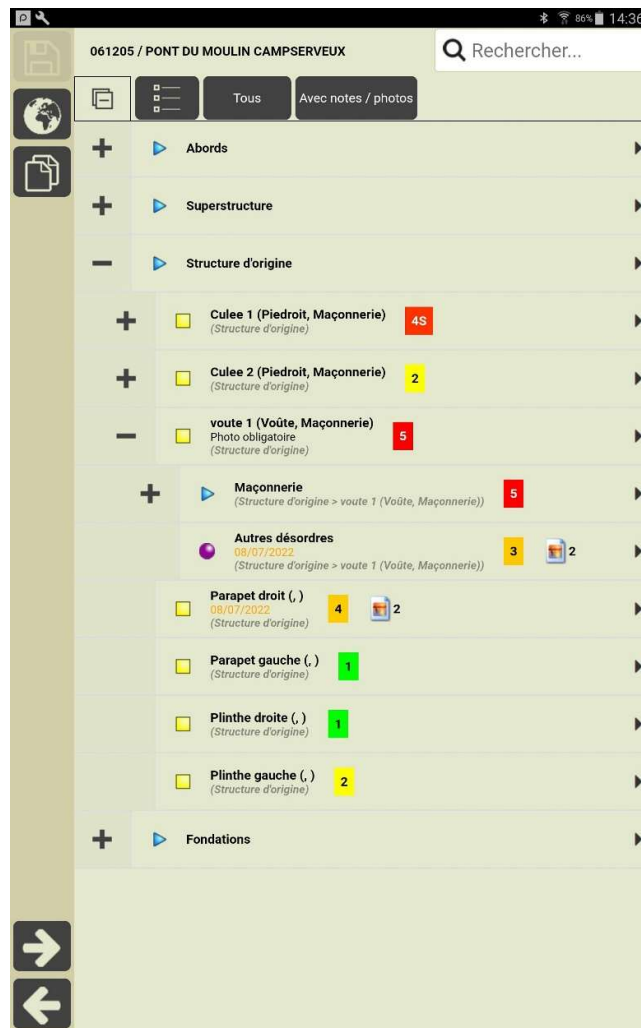


PV renseigné avec notes


6. Les abords

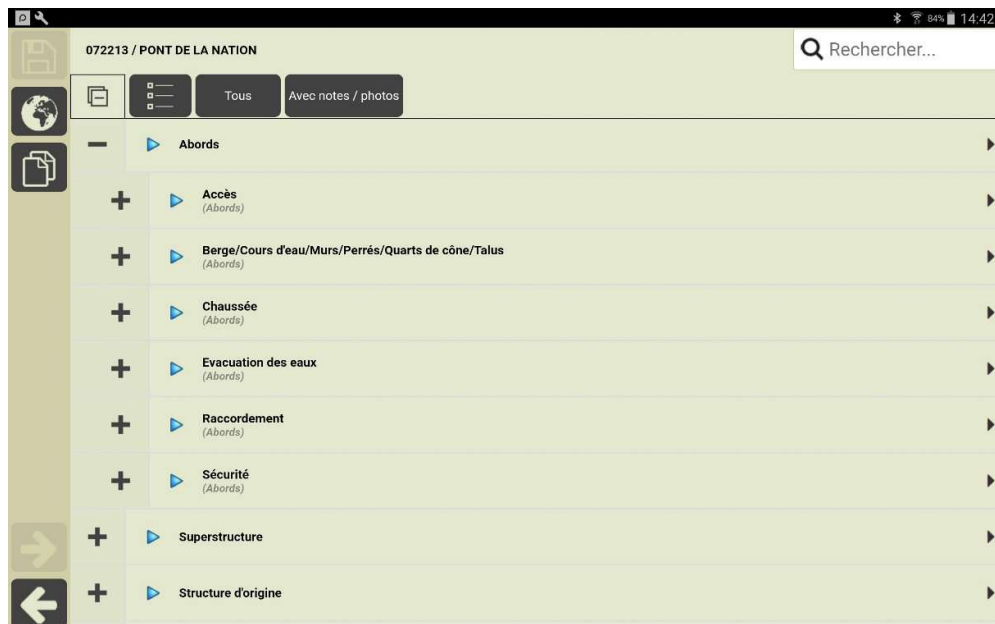

6.1. Les accès

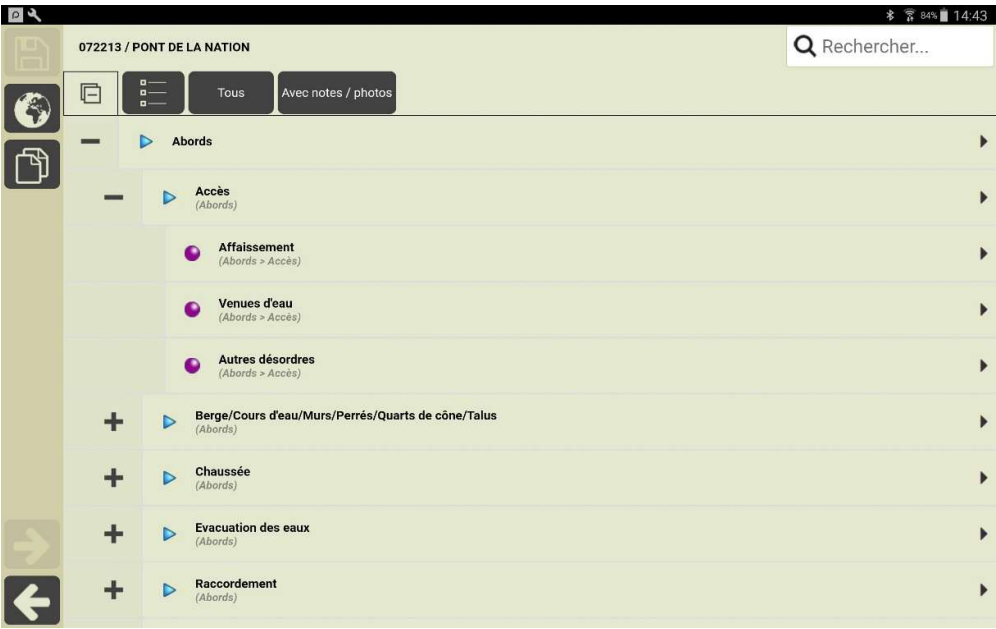

6.2. Les berges, cours d'eau, murs, perrés, quarts de cône, talus

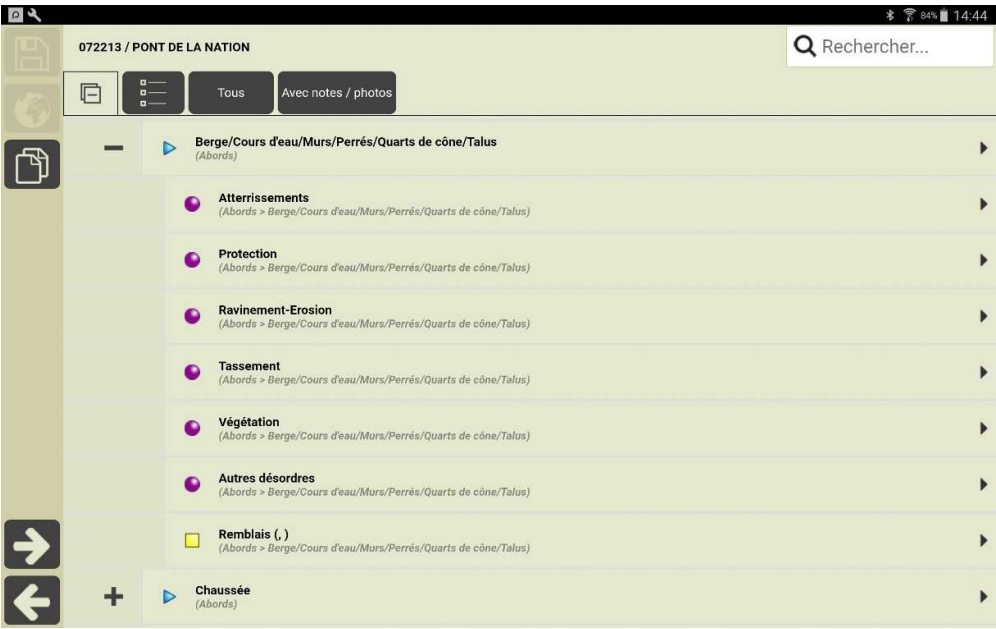

Les désordres

072213 / PONT DE LA NATION

Abords > Berge/Cours d'eau/Murs/Perrés/Quarts de cône/Talus
Remblais ()

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Largeur(m)

Hauteur(m)

La page Remblais

6.3. La chaussée


072213 / PONT DE LA NATION

Rechercher...


Tous Avec notes / photos

- Chaussée (Abords)
 - Tassements-Flaches (Abords > Chaussée)
 - Fissuration-Faiçonnage (Abords > Chaussée)
 - Orniérage (Abords > Chaussée)
- Evacuation des eaux (Abords)
- Raccordement (Abords)
- Sécurité (Abords)
- Superstructure
- Structure d'origine


6.4. L'évacuation des eaux

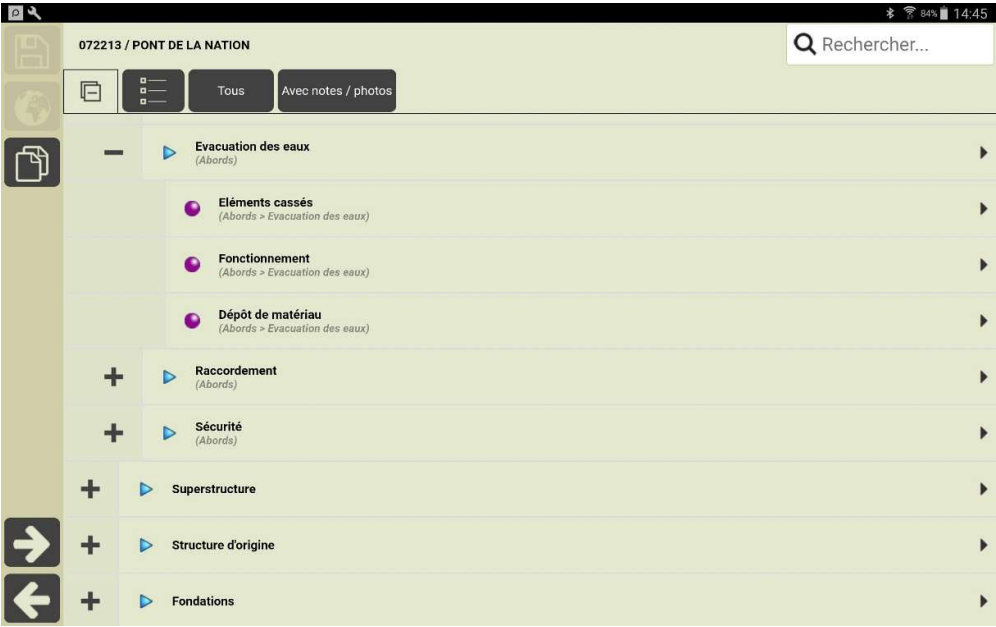


6.5. Le raccordement

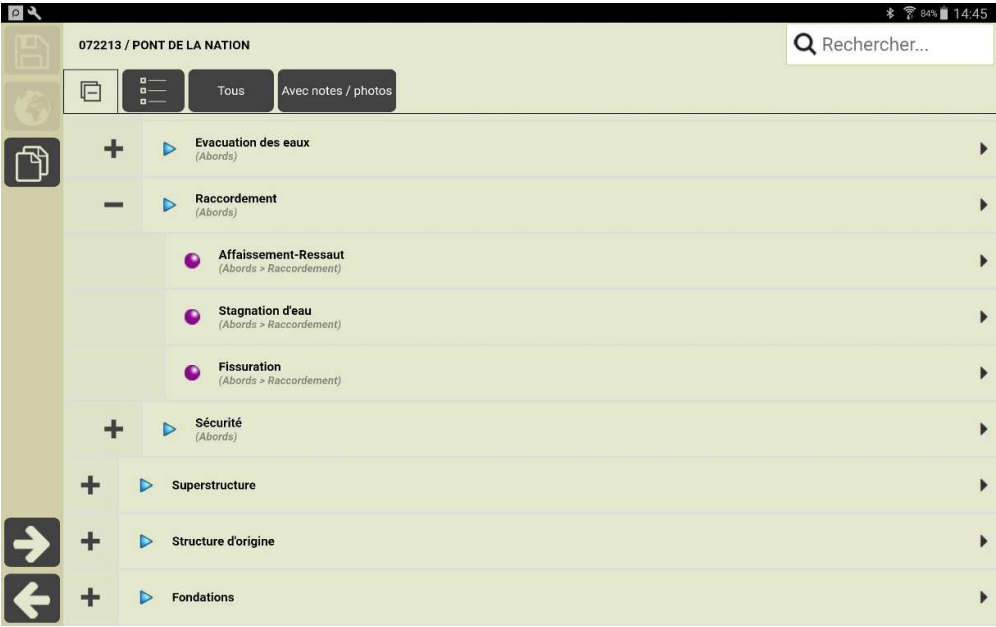


6.6. La sécurité

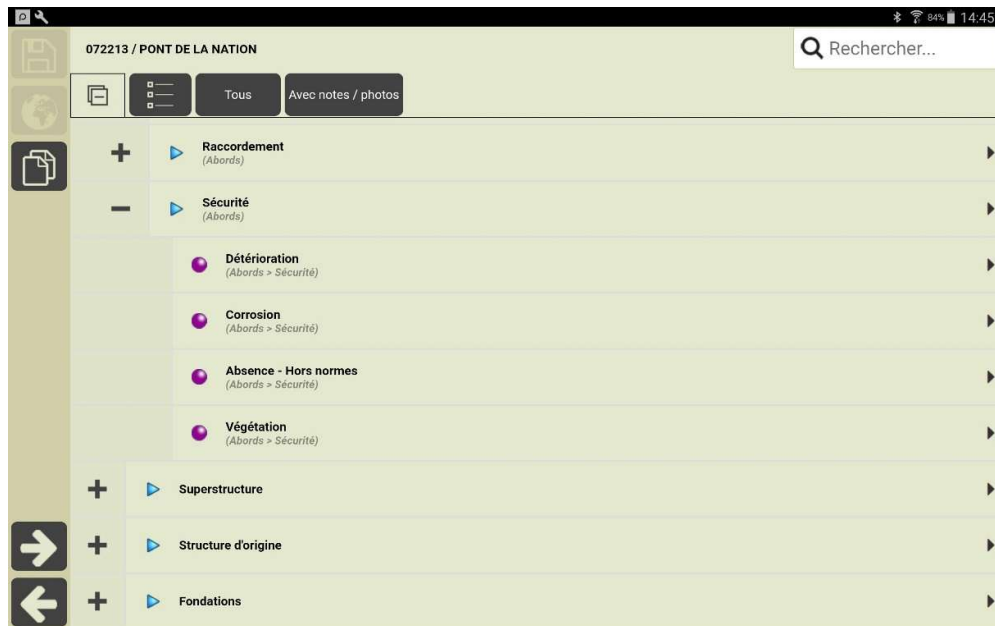

7. La superstructure

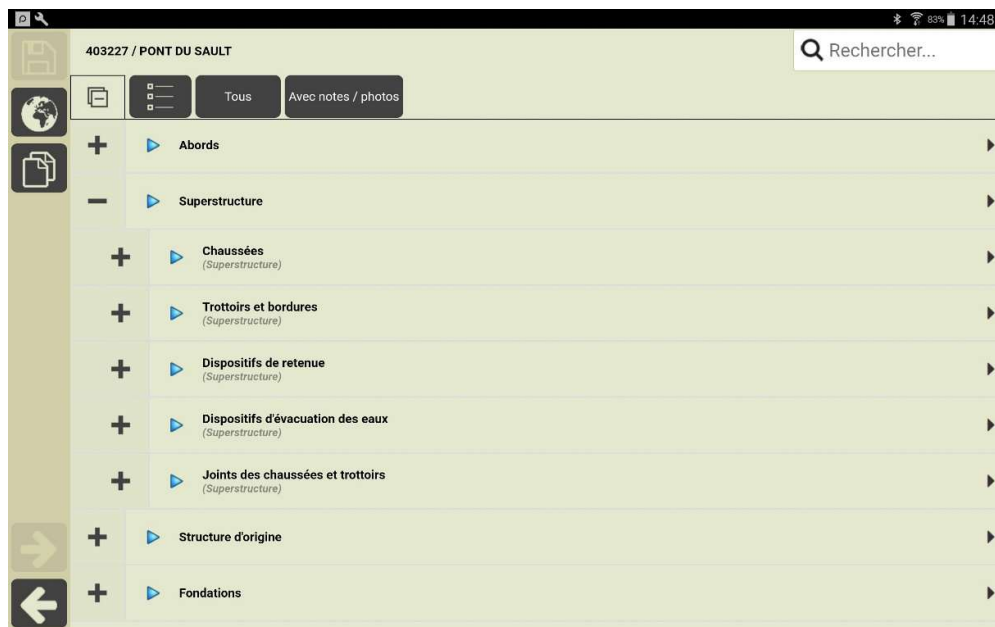


La superstructure d'un « Pont dalle »

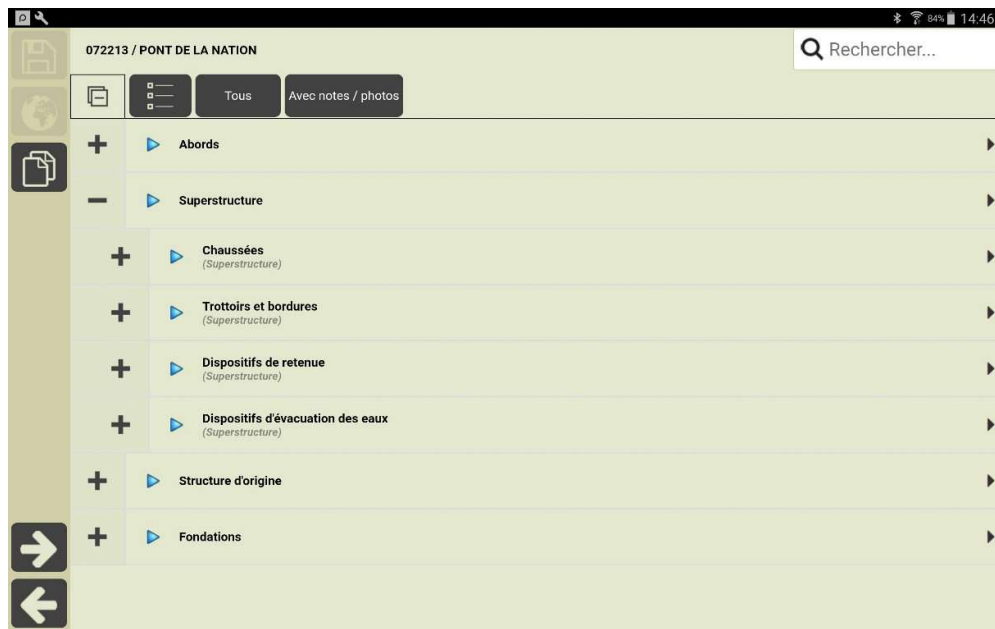


La superstructure d'un pont autre qu'un « Pont dalle »


7.1. La chaussée

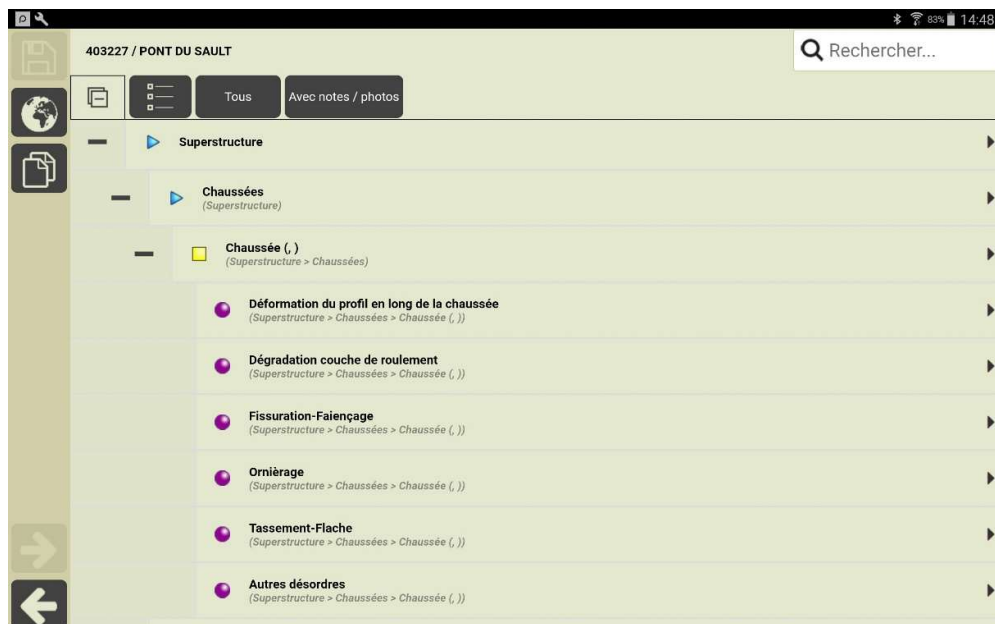


7.1. Les trottoirs et bordures

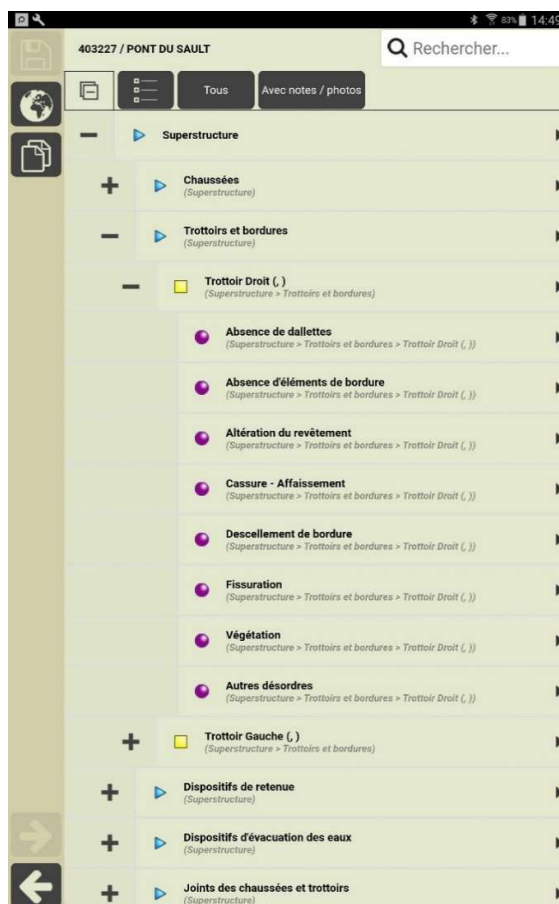

7.1. Les dispositifs de retenue

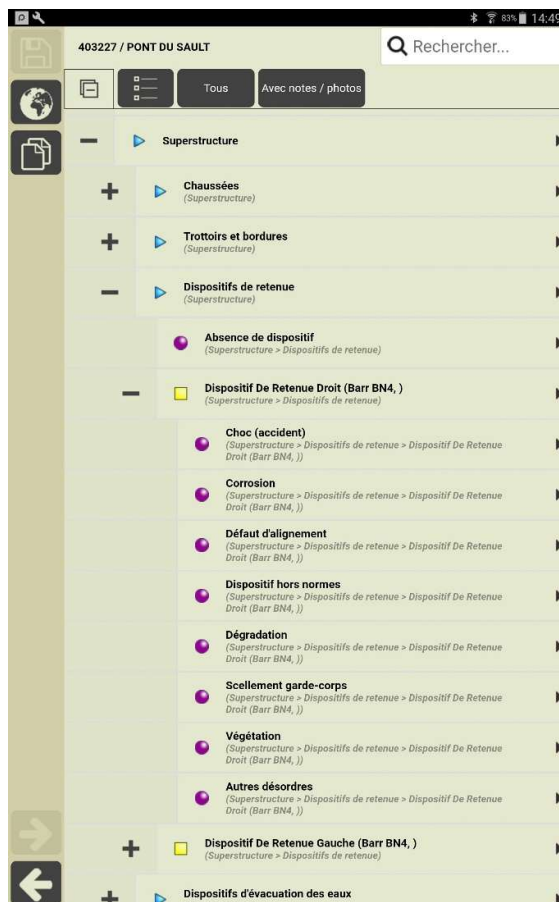


7.2. Le dispositif d'évacuation des eaux

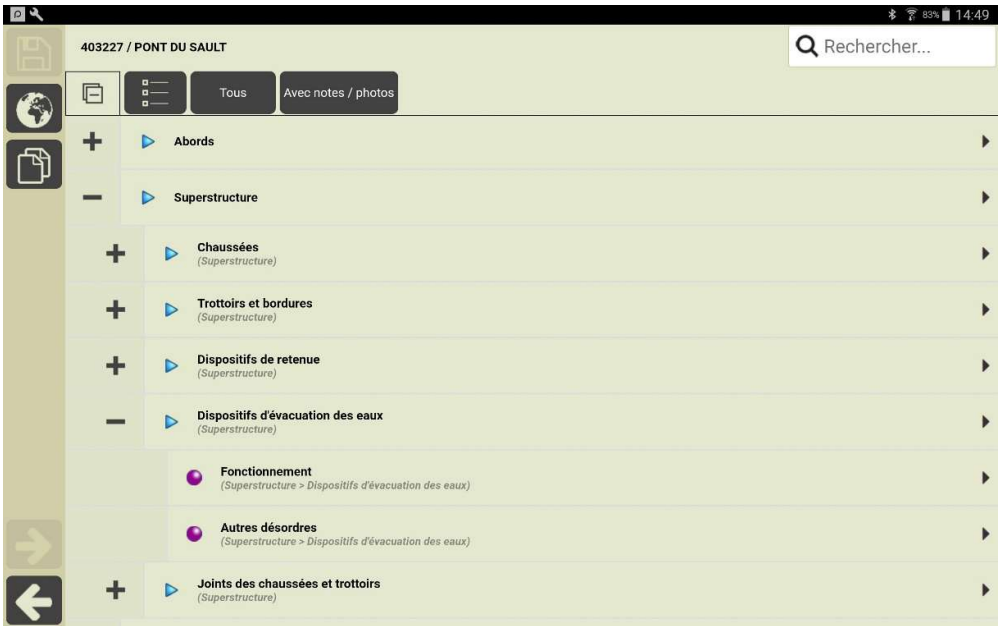


7.3. Les joints de chaussées et trottoirs




8. La structure d'origine

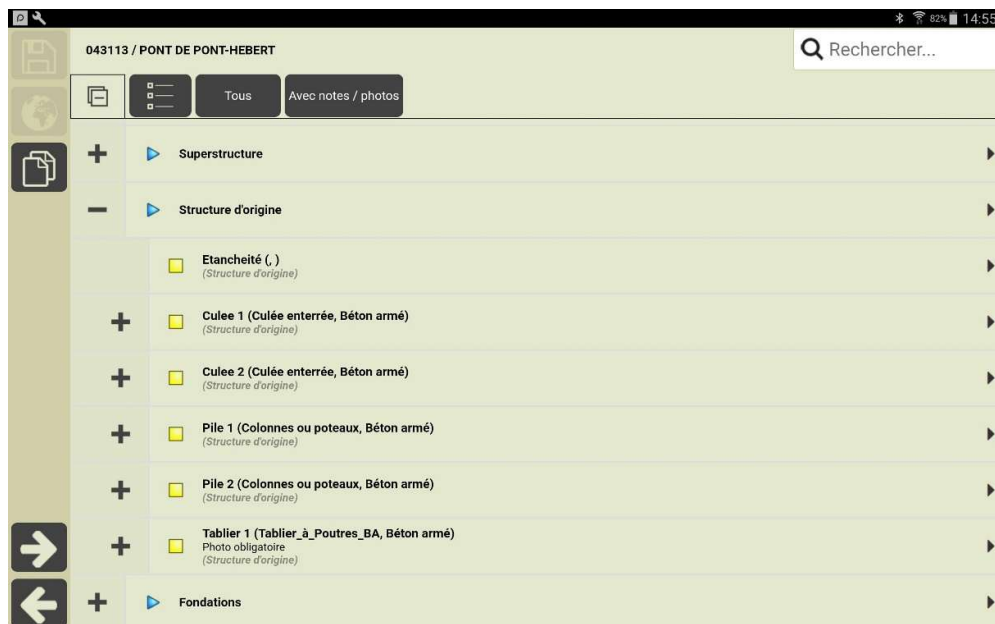

La structure d'origine d'un « Pont à poutres »

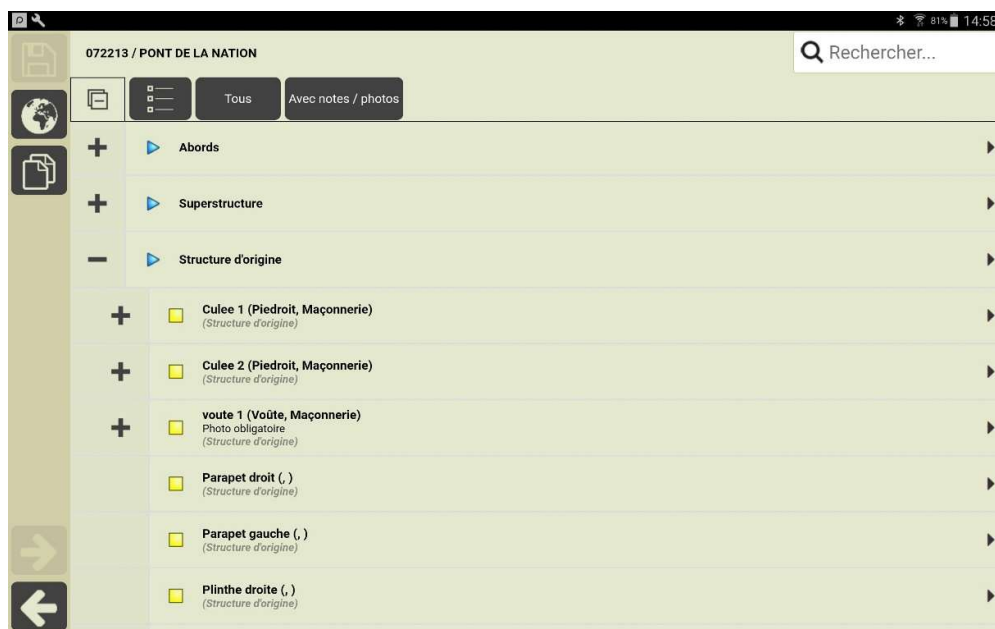


La structure d'origine d'un « Pont voûte »

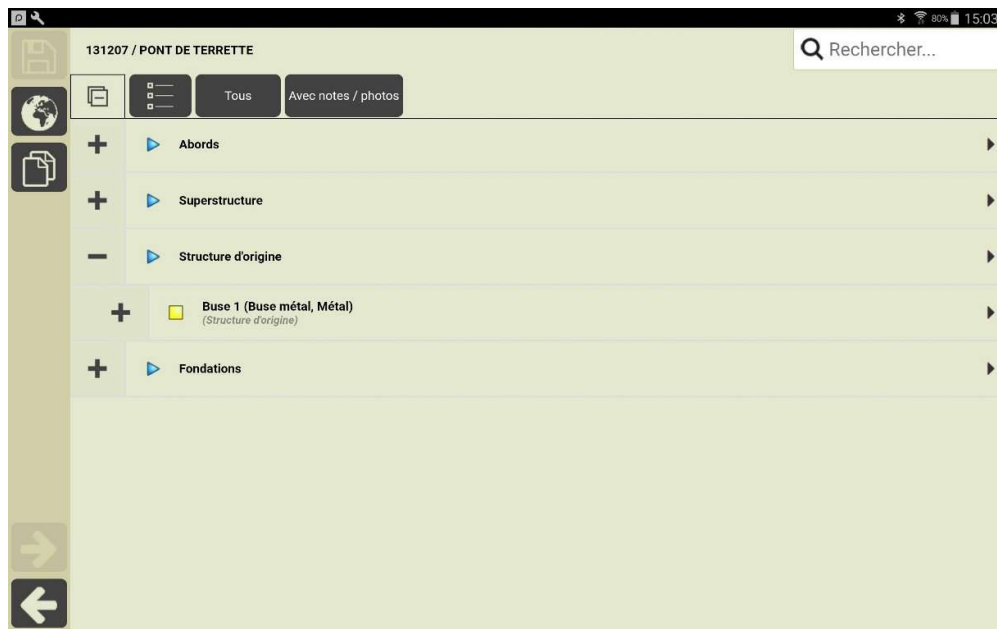

La structure d'origine d'un « Pont buse »

8.1. L'étanchéité

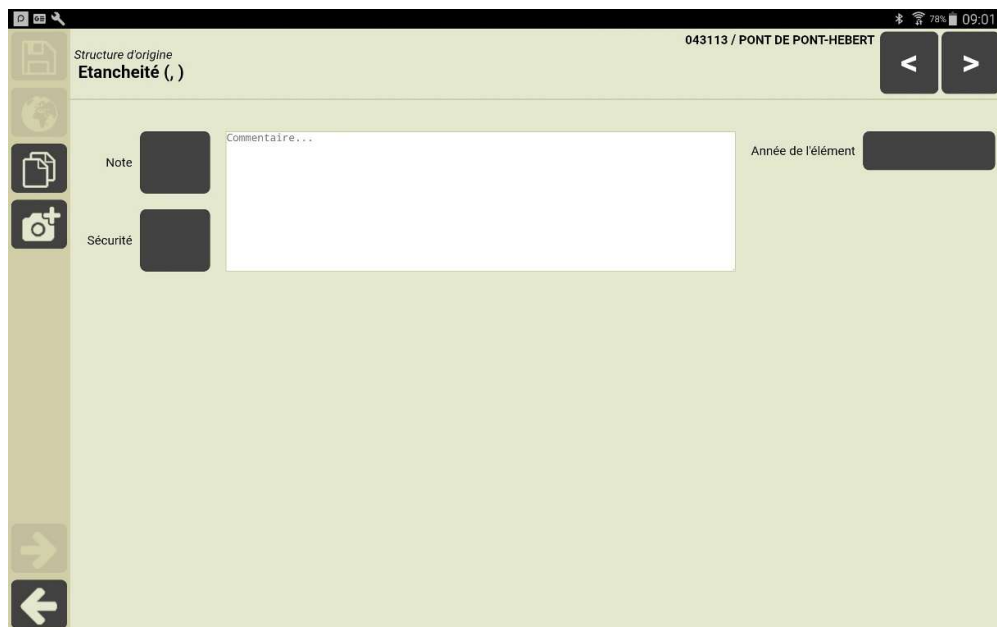

8.2. La culée

Structure d'origine
Culée 1 (Piedroit, Maçonnerie)

121246 / PONT DU MOULIN DES RONDELLES

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Structure: Piedroit

Matériau: Maçonnerie

Hauteur

Largeur

La page « Culée »

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé)
(Structure d'origine)

Affaissement
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Altération du matériau
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Atterrissement de matériau sur le chevêtre
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Basculement ou déversement
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Désordres des bossages inférieurs ou supérieurs
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Epaufrure
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Fissures
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Fractures
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Mise à nu d'armature
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Présence d'eau sur les zones d'appui
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Suintements, venues d'eau, ruissellement, coulure
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Végétation
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Autres désordres
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Fondation (,)
(Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))

Culée 2 (Culée enterrée, Béton armé)

Les désordres de la culée

8.3. La pile

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Structure d'origine
Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Structure

Matériau

Hauteur

Largeur

Nombre

Nb d'appareils appui

0

La page « Pile »

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

- Affaissement**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Altération du matériau**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Atterrissement de matériau sur le chevêtre**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Basculement ou déversement**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Désordres des bossages inférieurs ou supérieurs**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Epaufrure**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Fissures**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Fractures**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Mise à nu d'armature**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Présence d'eau sur les zones d'appui**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Suintements, venues d'eau, ruissellement, coulure**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Végétation**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))
- Autres désordres**
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Fondation (,)
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Pile 2 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

Les désordres de la pile

8.4. Le tablier

Structure d'origine
Tablier 1 (Tablier_Dalot, Maçonnerie)

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Structure
Tablier_Dalot

Matériau
Maçonnerie

Devers

Longueur
1.05

Surface

Numéro de série
1

La page « Tablier »

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

+ Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

+ Pile 2 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

- Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
Photo obligatoire
(Structure d'origine)

- 1. Poutres, nervures, caissons
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))

Flèche longitudinale vers le bas
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Fractures supérieures ou égales à 0,3mm
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Fissures inférieures ou égales à 0,3mm
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Traces de coulure, humidité, venue d'eau, efflorescences, calcites
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Eclats du béton avec mise à nu des armatures
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Nid de cailloux
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Epaufures, éraflures, traces de choc
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Faïençage, désagréation du béton
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Oxydations des ancrages d'un équipement
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

Autres désordres
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 1. Poutres, nervures, caissons)

+ 2. Hourdis, dalle
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))

+ Fondations

Les désordres des poutres, nervures, caissons

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

+ Pile 2 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

- Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
Photo obligatoire
(Structure d'origine)

+ 1. Poutres, nervures, caissons
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))

- 2. Hourdis, dalle
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))

Flèche transversale ou longitudinale vers le bas
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Fractures supérieures ou égales à 0,3mm
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Fissures inférieures ou égales à 0,3mm
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Traces de coulure, humidité, venue d'eau, efflorescences, calcites
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Eclats du béton
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Eclats du béton avec mise à nu des armatures
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Nid de cailloux
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Epaufures, éraflures, traces de choc
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Faïençage, désagréation du béton
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Oxydation des ancrages d'un équipement
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

Autres désordres
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
> 2. Hourdis, dalle)

+ Fondations

Les désordres des hourdis, dalles

8.5. La voûte

Structure d'origine

voute 1 (Voûte, Maçonnerie)

121246 / PONT DU MOULIN DES RONDELLES

<
>

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Nom

Structure

Matériau

Surface

La page « Voûte »

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for inspecting a bridge, titled '072213 / PONT DE LA NATION'. Both screens feature a search bar at the top and a list of inspection points under the 'Maçonnerie' (Masonry) category.

Left Screenshot:

- Header:** 072213 / PONT DE LA NATION
- Search Bar:** Rechercher...
- Navigation:** Home, List, Filter, Tous, Avec notes / photos
- Section:** Maçonnerie (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie))
- Inspection Points:**
 - Fractures supérieures ou égales à 5 mm (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Fissures inférieures ou égales à 5 mm (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Traces de coulure, efflorescences, calcites actives (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Traces de coulure, efflorescences, calcites non actives (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Humidité, venue d'eau (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Disjointoiement (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Décollement de bandeau (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Epaufures (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Descellement des moellons, lacunes ou cavités (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Altération ou érosion des pierres (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Décollement de l'enduit (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Désorganisation des matériaux (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Disfonctionnement des barbacanes (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Désordres sur les tirants (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Right Screenshot:

- Header:** 072213 / PONT DE LA NATION
- Search Bar:** Rechercher...
- Navigation:** Home, List, Filter, Tous, Avec notes / photos
- Section:** Maçonnerie (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie))
- Inspection Points:**
 - Fissures inférieures ou égales à 5 mm (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Traces de coulure, efflorescences, calcites actives (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Traces de coulure, efflorescences, calcites non actives (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Humidité, venue d'eau (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Disjointoiement (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Décollement de bandeau (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Epaufures (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Descellement des moellons, lacunes ou cavités (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Altération ou érosion des pierres (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Décollement de l'enduit (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Désorganisation des matériaux (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Disfonctionnement des barbacanes (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Désordres sur les tirants (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)
 - Autres désordres (Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie))
 - Parapet droit (.) (Structure d'origine)
 - Parapet gauche (.)

Les désordres de la maçonnerie

8.6. Le parapet

[illegible]

8.7. La plinthe

Structure d'origine

Plinthe droite (,)

121246 / PONT DU MOULIN DES RONDELLES

<

>

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Longueur

8.8. La buse

Structure d'origine

Buse 1 (Buse métal, Métal)

131207 / PONT DE TERRETTE

< >

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Structure

Matériau

Longueur

Diamètre

Surface

Buse métal

Métal

24.7

3.55

→

←

9. Les fondations

072213 / PONT DE LA NATION

Rechercher...

Tous

Avec notes / photos

+ Abords

+ Superstructure

+ Structure d'origine

- Fondations


+ Protections des appuis
(Fondations)

+ Massif de fondation
(Fondations)

→


←

Les fondations d'un pont autre qu'un « Pont buse »

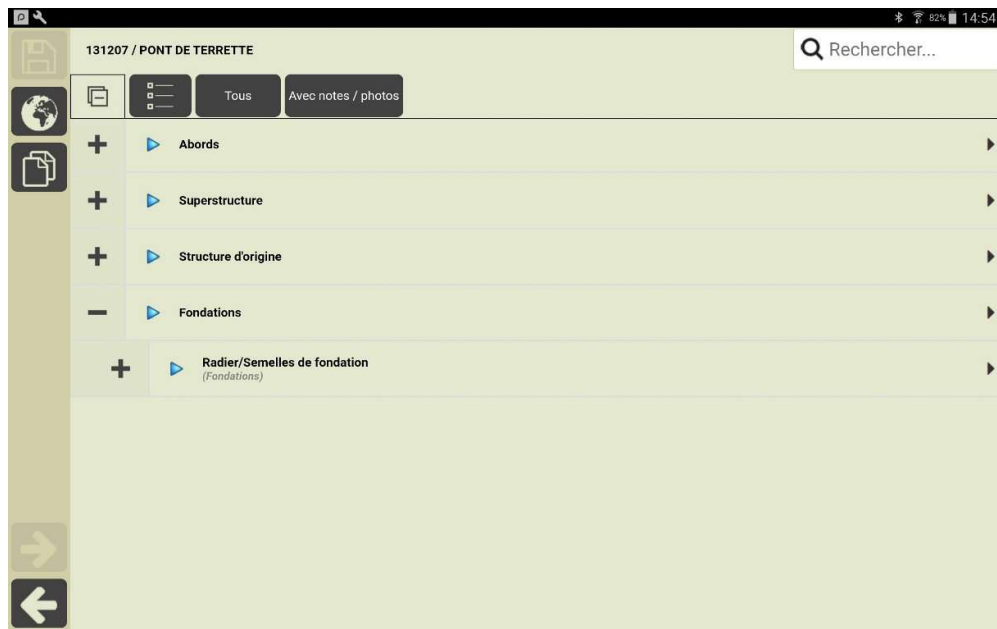


Les fondations d'un « Pont buse »

9.1. Les protections des appuis

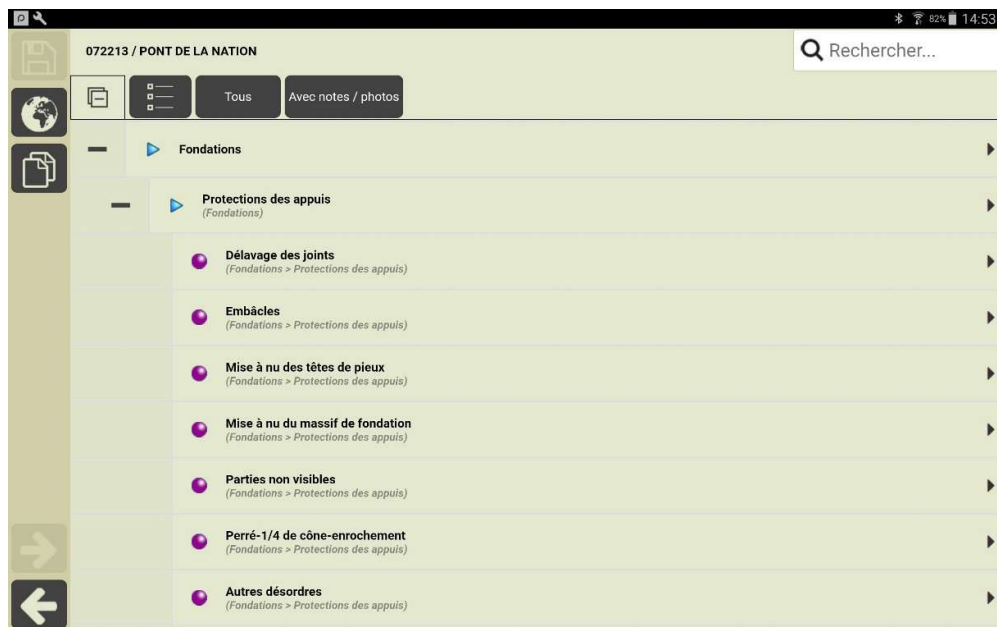

9.2. Le massif de fondation

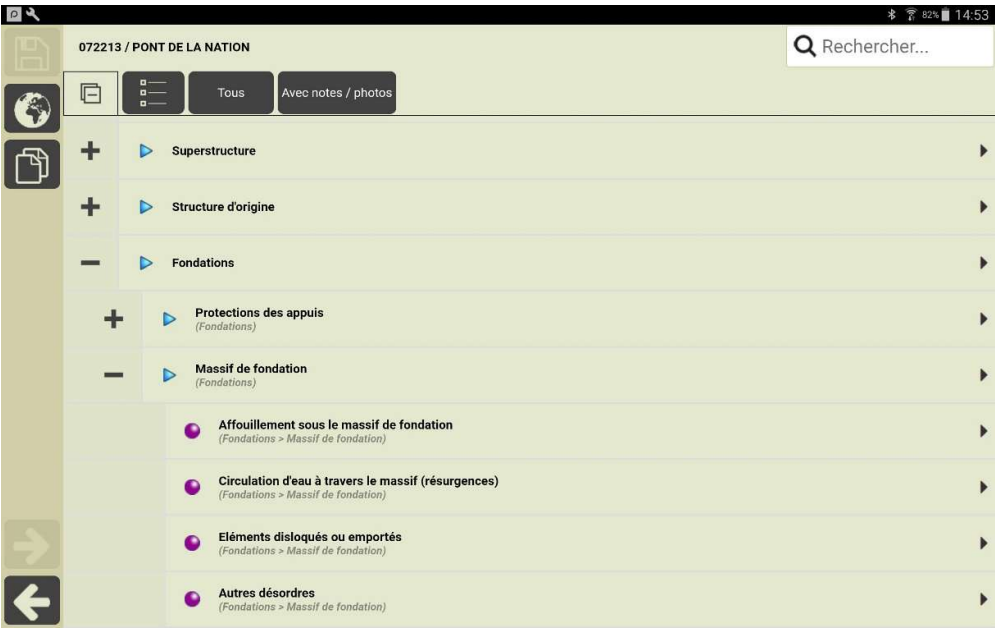

9.3. Les radier/semelles de fondation d'un pont buse

