

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **EcranAcoustique**

Type de visite : **Inspection Détaillée Périodique**

IG de la visite : **3**

Localisation : **143+0**

Voie : **A51**

Identifiant : **protectionacoustique\_A51\_142963\_143126\_1**

Gestionnaire : **VAL DE DURANCE**

Commune 1 : **Monetier-Allemont**

District :

Date de la visite préc. : **01/01/2009**

Structure : **Mur Acoustique**

Matériau :



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

**10/07/2014**

## Constatations

**Désordre**

**Note**

**Localisation**

**Commentaire**

### 1 - Abords

Note: 3 ■


#### 1.1 - Présence de végétation

Note: 3 ■

Présence de végétation

3 ■

Présence de quelques branches d'arbres en appuis sur le diffracteur cylindrique du panneau réfléchissant n°5

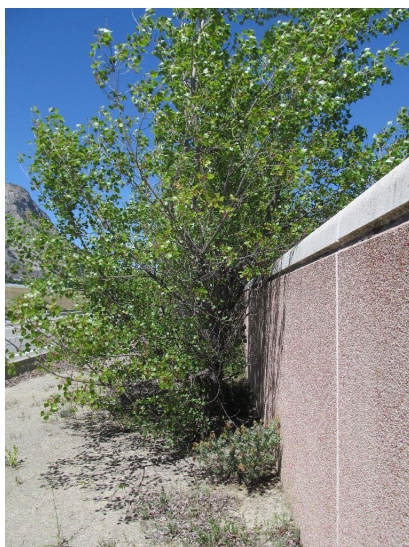

J -- 18/12/2018 15:53:11

Présence de végétation


2 

Végétation arbustive proche du  
parement absorbant côté RD1085




C -- 18/12/2018 15:53:39

## 2 - Panneaux

Note: 2 

### 2.1 - Défaut sur joints

Note: 2 

Défaut sur joints


2 

Eclatement quasi généralisé des  
solins de matage des diffracteurs




G -- 18/12/2018 15:56:53

Défaut sur joints	2 	Joint plus ouvert en tête qu'en pied entre le parement réfléchissant n°32/33
-------------------	---	--

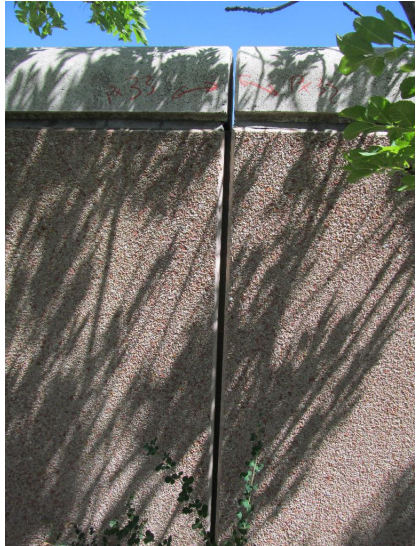

F -- 18/12/2018 15:58:15

## 2.2 - Eclat de béton

Note: 2 

Eclat de béton	2 	Eclat de béton en formation sur le panneau n°38
----------------	---	---



K -- 03/01/2019 12:48:18



2.3 - Fissure

Note: 2

Fissure	2	Fissures horizontales < à 0.1mm sur le poteau raidisseur n°9
---------	---	--



I -- 18/12/2018 16:02:07

Fissure	2	Fissures horizontales < à 0.1mm avec désaxage sur le poteau raidisseur n°12
---------	---	---



H -- 18/12/2018 16:03:22

2.4 - Autres désordres

Note: 2

Autres désordres	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	Déversement en aval de l'extrémité de l'ouvrage côté Gap
------------------	--	--



D -- 18/12/2018 16:00:03

Autres désordres	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	Différentes hauteurs de réhausse
------------------	--	----------------------------------



A -- 18/12/2018 16:04:40



B -- 18/12/2018 16:13:26

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	3	
Panneaux	2	
Support		
Montants		
Ancrages et platines		
Fondations		

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>7</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>7</b>