




Formation OASIS-OKAPI

Session 7 : OKAPI 2.0

Accéder à OKAPI



- Cliquez sur l'icône

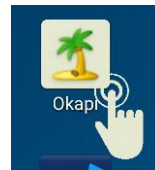

- Lors de la première connexion vos login et mot de passe seront demandés.
- La connexion sera ensuite automatique.

Accéder aux commandes

- Cliquez sur l'icône

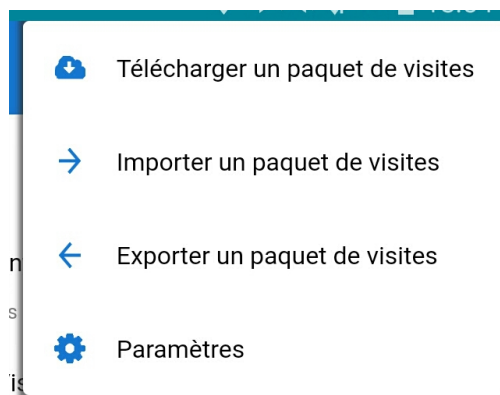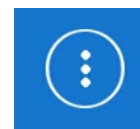

← Télécharger des visites via la 4G

← Importer des visites d'un fichier Kie depuis OASIS-WEB

← Exporter des visites vers OASIS-WEB

← Zone de paramétrage, accessible avec les droits Administrateur

Télécharger des visites

- Commande



Télécharger un paquet de visites

- Identifiez-vous en entrant vos login et mot de passe
- Une fois la synchronisation effectuée la liste des paquets téléchargeables apparaît




Demande d'identification

Login

Password

Ok Annuler

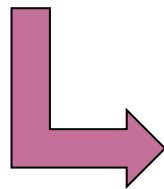

Choix du paquet de visites à télécharger

Pilote-Murs_Visite-SOA_20221130

Pilote-Ponts_Visite-SOA_20221130

Les paquets de visites

- Une fois terminé, tous les paquets de visites seront sur le bureau d'OKAPI




Les paquets de visites



MN-VC011-020A
Type: Pont - Visite SOA
Structure: Cadre fermé PICF
Voie: Av Avenue de Fonneu(VC 11)



MN-VC013-010A
Type: Pont - Visite SOA
Structure: Cadre fermé PICF

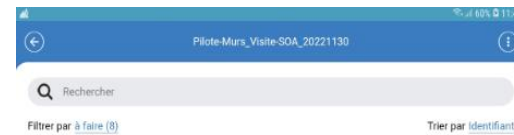

AL-Zûmars-01MB
Type: Mur - Visite SOA
Structure: Talus revêtu d'éléments béton
Voie: Pl Place du 19 Mars 1962



MN-Zûdupu-01MA
Type: Mur - Visite SOA
Structure: Mur revêtu


- Cliquer sur le paquet de visites à réaliser (ouvrages du secteur concerné)




- En cliquant sur le filtre :



- on aura la liste des ouvrages du paquet de visites avec leur statut

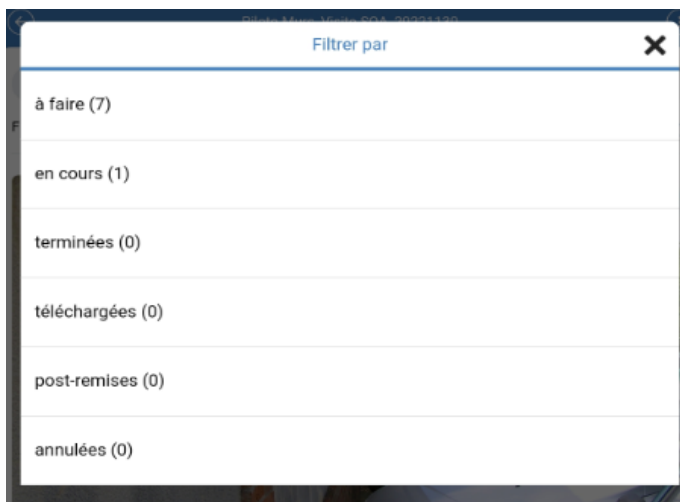

- OKAPI s'ouvrira sur les visites en cours

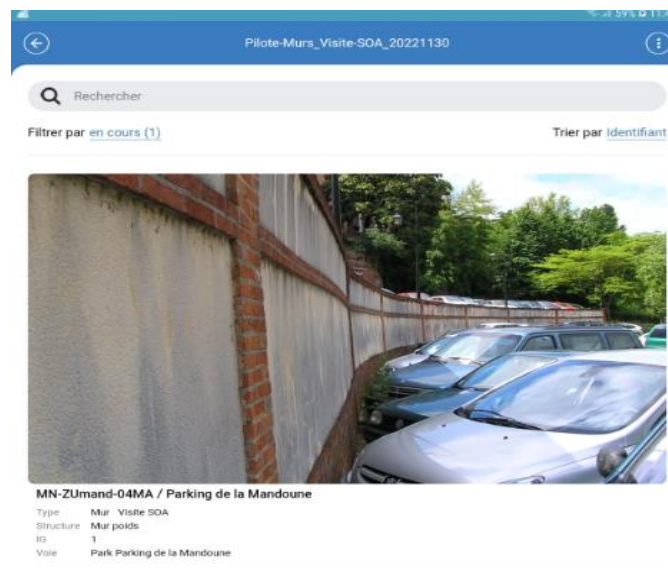

Exemple de fiche de visite

MN-VC003 - 050C



Général

Type de visite

Voie

Canton

Commune

Gestionnaire

Dernière IDP

GPS

Dernière modif

Dernier téléchargement

Visite SOA

VC Route de Lamothe(VC 3)

MONTAUBAN

CMTR

44.08384 / 1.4059

Ouvrage

Année de l'élément

Nom

Structure

Matériau

Voûte en anse de panier

Maçonnerie de briques

Ajouter une photo

Accéder au PV

MN-VC003 -050C



Général

Type de visite	Visite SOA
Voie	VC Route de Lamothe(VC 3)
Canton	
Commune	MONTAUBAN
Gestionnaire	CMTR
Dernière IDP	
GPS	44.08384 / 1.4059
Dernière modif	
Dernier téléchargement	

Ouvrage

Année de l'élément	
Nom	
Structure	Voûte en anse de panier
Matériau	Maçonnerie de briques

Ajouter une photo

Accéder au PV

-  Sauvegarder
-  Capture GPS
-  Afficher la carte
-  Afficher les documents

Prise de
photo

Accès au plan de visite

Déroulé de la visite : Étape 1

MN-VC003 -050C



Général

Type de visite

Voie

Canton

Commune

Gestionnaire

Dernière IDP

GPS

Dernière modif

Dernier téléchargement

Visite SOA

VC Route de Lamothe(VC 3)

MONTAUBAN

CMTR

44.08384 / 1.4059

Ouvrage

Année de l'élément

Nom

Structure

Matériau

Longueur(m)

Ouverture (m)

Largeur utile (m)

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad)

Biais voie (grad)

Pente (%)

Courbure

Rayon courbure (m)

Voûte en anse de panier

Maçonnerie de briques

31.5

21.82

7.45

7.85

0.0

80

80

NON

Déroulé de la visite : Étape 2

Conditions de la visite 

Conditions		Temperature	
Precipitations		Date	09/01/2023
Commentaire		Intervenants	
Moyens			



Conditions

Cond. atmospherique	ensoleillé	Température (°C)	25
Précipitations J-		Date	09/01/2023

Commentaire



Intervenants [Ajouter](#)

11 C artigues [Supprimer](#)

Moyens [Ajouter](#)

nacelle [Supprimer](#)


Déroulé de la visite : Étape 3

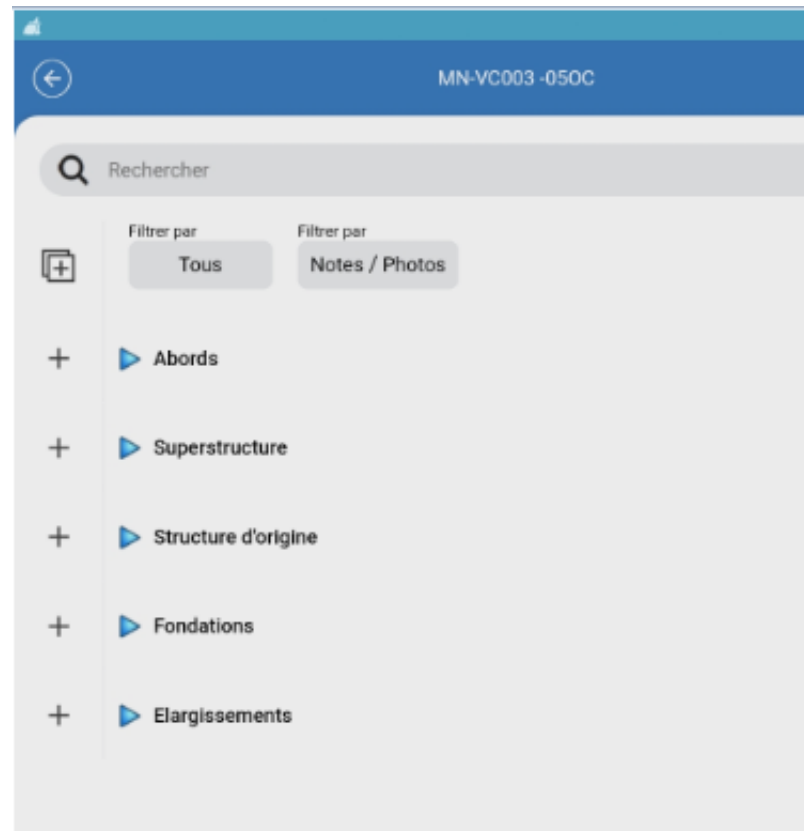

Important !

Chaque élément doit être renseigné.

Déroulé de la visite : Étape 4

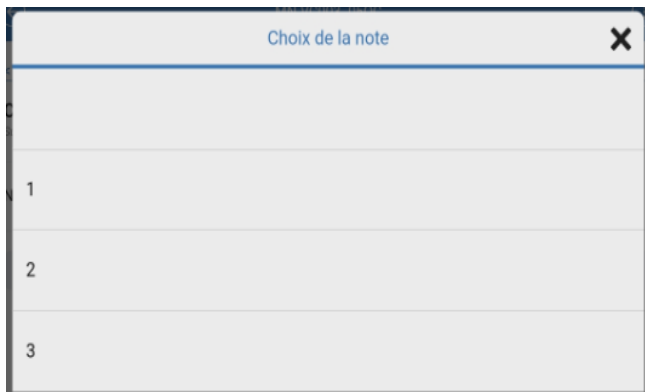

Choix de la note

1


2

3



Important !

Il reprend surtout la plus mauvaise note rencontrée.

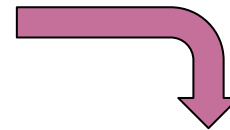

MN-VC003 -050C

< Element précédent


Element suivant >

Chaussées
Superstructure

Note 2 Sécurité S

Entrer un commentaire...

Déroulé de la visite : Étape 5



Important ! Prendre obligatoirement une photo des désordres pour une meilleure compréhension de la note



Ajouter des photos


Déroulé de la visite : Étape 6

Interventions demandées

Aucune intervention demandée

[Entretien courant](#)

[Entretien spécialisé](#)

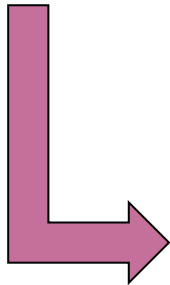

Entretien spécialisé

[1 Tx en superstructures TX GENERAUX](#) [10 Tx zone aqua TX D'ETANCHEITE](#) [11 Généralités](#) [12 Modification de maçonnerie](#) [2 Tx en superstructures TX DE BETON ARME](#)
[4 Tx en superstructures TX D'ETANCHEITE](#) [5 Tx en superstructures ACCESSOIRES](#) [6 Tx en superstructures Ouv METALLIQUES](#) [7 Tx zone aqua TX GENERAUX](#)
[8 Tx zone aqua Palplanches métalliques](#) [9 Tx zone aqua TX DE BETON ARME](#) [99 Générique](#) [B dégagement des emprises](#) **Couche de roulement**
[D-étalement et dispositifs de protection](#) [GENERIQUE](#) [I-assainissement](#)

- ☐ 1 rabottage de chaussée rechargement excessif
- ☐ 1 réfection chaussée franchise
- ☐ enduit tricouche avec cloutage
- ☐ Pontage de fissures