



Formation OASIS-OKAPI

Session 4 : Qualité et Suivi de visites

Les visites

- La qualité des visites est liée à la complétude de la notation : éléments de l'ouvrage, parties, défauts
- À la pertinence des photos
- À la justesse des commentaires

VAQOA2 - 02/06/2020
1334 / PI de FONTAINE LA MALLET

Tous Avec notes / photos Filtre de notes Q join

Structure d'origine 3 2
Tablier 1 (Dalle Précontrainte Rectangulaire, Béton précontraint) 3
Joints chaussée 3
Joint à hiatus 3
Dégradation du solin B 2
Autres B 2
Joint à hiatus 3
Dégradation du solin B 2
Autres B 2


Dégradation du solin

Note B Ouverture et profondeur pouvant aller jusqu'à 2cm à la jonction entre le solin et la chaussée. Ponctuellement dégradation du solin.

Sécurité

25/11/2020 22:23:40
49.5306 / 0.1440
Nord Est

25/11/2020 23:18:07
49.5302 / 0.1438
Sud-est

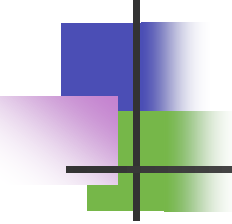

Les photos

- La qualité des photos un facteur déterminant
- Une bonne photo = 10.000 mots
- Pas nécessaire de faire beaucoup de photos
- Trouver le juste compromis
- Au moins une photo pour chaque élément défectueux
- Éviter d'envoyer dans la visite les anciennes photos : préférer les photos originales

Tous

Avec notes / photos

Filtre de notes 3

Q

VAQOA2 - 24/11/2020

0062 / PS 4 NOEUD ROUTIER D'HARFLEUR

Abords 3

Berge/Cours d'eau/Murs/Perrés/Quarts de cône/Talus 3

Superstructure 3S 1

Dispositifs de retenue 3S

Dispositif De Retenue Gauche 3S

Barrière type BN1 3S

Dispositif De Retenue Droit 3S

Barrière type BN1 3S

Corniches 3S

Structure d'origine 4 2

Tablier 1 (Dalle Nervurée Précontrainte, Béton précontraint) 4

Joint chaussée 3

Joint en porte à faux Wd 80 CIPEC 3 1

Joint en porte à faux Wd 80 CIPEC 3 1

Défaut d'étanchéité C 2

Pile 2 (Voile, Béton armé) 3

Appareils d'appuis

Appareils appui 3

Elastomère fretté 3

Culee 4 (Chevêtre, Béton armé) 4 1

Appareils d'appuis

Appareils appui 4

Néoprène fretté 4

Déformation de l'appareil d'appui C 5

Culee 0 (Chevêtre, Béton armé) 4 1

Appareils d'appuis

Appareils appui 4

Néoprène fretté 4

Déformation de l'appareil d'appui

Note C

Boudinage et gerçures excessives des appareils d'appui.
Plaques métalliques foisonnées et déformées.
Plaque de glissement déformée.

Sécurité

Écrasement et déformation importante de l'appareil d'appui n°3
Les appareils d'appui sont décentrés par rapport aux plaques de glissement et tôles métalliques. Les appareils d'appui sont positionnés d'un côté à fleur de la tole et de la plaque de glissement.



23/11/2020 15:42:44
49.5034 / 0.1932

Appareil d'appui n°1 Gauche nervure gauche



23/11/2020 15:46:00
49.5031 / 0.1934

Appareil d'appui n°2 Droit nervure gauche



23/11/2020 15:51:44
49.5031 / 0.1933

Appareil d'appui n°3 Gauche nervure droite



23/11/2020 15:52:11
49.5030 / 0.1933

Appareil d'appui n°3 Gauche nervure droite



23/11/2020 15:52:59
49.5026 / 0.1939

Appareil d'appui n°4 Droit nervure droite



Au moins une photo pour chaque élément défectueux (1)

537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)
VAQOA2 19/05/2022

Note: 4

Emplacement: Structure d'origine -> Culée 0 (Sommier, Béton armé) -> Appareils d'appui -> Appareils appui

Commentaire: Ponctuellement Boudinage et gerçures du néoprène. La tôle présente sur le bossage inférieur est foisonnée avec des pertes de sections visibles. Les fixations de la tôle sont également foisonnées. Valable pour les 3 appareils d'appui.

Modifier

Structure: Néoprène fretté

Nombre: 4

Commentaire: Ponctuellement Boudinage et gerçures du néoprène.



Rechercher dans le tableau...

Analyse détaillée

IP	IGG	IG	IF	Infrastructure	Catégorie	Elément	Note	Structure	Matériau	An
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Appareil d'appui	Elastomère fretté	4	Elastomère fretté		19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Appareil d'appui	Elastomère fretté	3	Elastomère fretté		19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Appareil d'appui	Elastomère fretté	2	Elastomère fretté		19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Appareil d'appui	Elastomère fretté	2	Elastomère fretté		19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	CornichePont	Corniche droite	2			
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Culée de tablier	Culée 0 (Culée Massive Béton Armé, Béton armé)	4	Culée Massive Béton Armé	Béton armé	19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Culée de tablier	Culée 3 (Culée Massive Béton Armé, Béton armé)	3	Culée Massive Béton Armé	Béton armé	19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	EtancheiteVoie	Etancheité (.)	1			19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Pile tablier	Pile 1 (.)	2			19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Pile tablier	Pile 2 (.)	3			19
136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Tablier	Tablier 1 (Dalle Précontrainte Encorbellement, Béton pr	2	Dalle Précontrainte Encorbellement	Béton précontraint	19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Appareil d'appui	Néoprène fretté	4	Néoprène fretté		19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Appareil d'appui	Néoprène fretté	4	Néoprène fretté		19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Appareil d'appui	Néoprène fretté	2	Néoprène fretté		19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Appareil d'appui	Néoprène fretté	2	Néoprène fretté		19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Chaussée	Chaussée Gauche (.)	3			19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Culée de tablier	Culée 0 (Sommier, Béton armé)	4	Sommier	Béton armé	19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Culée de tablier	Culée 3 (Sommier, Béton armé)	4	Sommier	Béton armé	19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Pile tablier	Pile 1 (chevêtre sur colonnes, Béton armé)	2	chevêtre sur colonnes	Béton armé	19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Pile tablier	Pile 2 (chevêtre sur colonnes, Béton armé)	2	chevêtre sur colonnes	Béton armé	19
136.29	14.48	4	13.0	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Tablier	Tablier 1 (Dalle Précontrainte Rectangulaire, Béton armé	2	Dalle Précontrainte Rectangulaire	Béton armé	19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 1	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 1	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 1	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 2	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 2	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 2	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 3	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 3	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 3	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 4	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 4	1			19
82.37	10.48	3	15.0	1004 / O.A. RN 15	Appareil d'appui	Appareils appui 4	1			19

Au moins une photo pour chaque élément défectueux (2)

Défaut

840 / PONT ST.DENIS
VAQQA2 16/05/2022

Etanchéité (,)

Note: 5

Emplacement: Structure d'origine

Commentaire: Pas d'évolution

Modifier



Pont [1191] > Type de structure (Infrastructure) [271] > Ouverture (m) (Pont) [145] > Elements [220] > Analyse détaillée - "Etan" [4]

Etan

Analyse détaillée

1-4 sur 4 (filtré de 220 éléments au total)

	IP ▲	IGG ▲	IG ▲	IF ▲	Infrastructure ▲	Catégorie ▲	Elément ▲	Note ▲	Structure ▲	Matériau ▲	Année de l'élément ▲	Age de l'élément ▲	Quantité ▲	Unité ▲	Infrastructure-Structure ▲
☐	136.29	14.48	4	13.0	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	EtanchéitéVoie	Etanchéité (,)	1			1975	49			Dalle Précontrainte
☐	59.9	9.6	3	13.0	840 / PONT ST.DENIS	EtanchéitéVoie	Etanchéité (,)	5			1971	53			Dalle Armée
☐	27.36	6.04	2	15.0	1408 / Pont avenue de la Belle Etoile	EtanchéitéVoie	Etanchéité (,)	1			1973	51			Dalle Nervures
☐		5.6	2		1601 / Pont de AUZOUVILLE VC5	EtanchéitéVoie	Etanchéité (,)	2			2017	7			Dalle Précontrainte

Suivre l'évolution

- La réalisation de bonnes visites permet de suivre l'évolution de la qualité des éléments des ouvrages

VAQOA2 - 02/06/2020
1334 / PI de FONTAINE LA MALLETT

Tous Avec notes / photos Filtre de notes Q join

Structure d'origine 3 2
Tablier 1 (Dalle Précontrainte Rectangulaire, Béton précontraint) 3
Joints chaussée 3
Joint à hiatus 3
Dégradation du solin 8 2
Autres 8 2
Joint à hiatus 3
Dégradation du solin 8 2
Autres 8 2

Dégradation du solin

Note B Ouverture et profondeur pouvant aller jusqu'à 2cm à la jonction entre le solin et la chaussée. Ponctuellement dégradation du solin.

Sécurité

25/11/2020 22:23:40
49.5306 / 0.1440
Nord Est

25/11/2020 23:18:07
49.5302 / 0.1438
Sud-est

Ouvrages mal notés

- La qualité du suivi des éléments est particulièrement importante pour les ouvrages mal notés

Défaut

OA-2ML / Ponceau RD90
VAQA02 05/05/2022

Culée 1 (,)

Note: 4

Emplacement Structure d'origine
Date résolution prévue: 05/05/2022
Commentaires: Fissuration horizontale en naissance de voûte 4mm Fissuration verticale du piedroit 6mm
Lacunes Humidité en zone basse

Modifier

Nom | Culée 1



Pont [1191] > Type de structure (Infrastructure) [470] > IG [36] > Elements [51] > Analyse détaillée [51] > Evolution - "Ponceau" [14]

ponceau

Evolution

1-14 sur 14 (filtré de 51 éléments au total)

	IP ▲	IGG ▲	IG ▲	IF ▲	Infrastructure ▲	Catégorie ▲	Élément ▲	Note_E ▲	Note_N-3 ▼	Note_N-2 ▼	Note_N-1 ▼	Note_N ▼	Strut
☐	67.68	15.02	4	6.0	SR46 / Ponceau Le TOT	Culée voûte	Culée 1 (Culée Massive en Maçonnerie, Briques)	2 08/07/2020	2 27/04/2021	2 12/05/2022	2 17/02/2023	Culée Massive	
☐	67.68	15.02	4	6.0	SR46 / Ponceau Le TOT	Culée voûte	Culée 2 (Culée Massive en Maçonnerie, Briques)	2 08/07/2020	2 27/04/2021	2 12/05/2022	2 17/02/2023	Culée Massive	
☐	67.68	15.02	4	6.0	SR46 / Ponceau Le TOT	Voûte	voûte 1 (Maçonnerie, Maçonnerie brique)	3 08/07/2020	3 27/04/2021	3 12/05/2022	3 17/02/2023	Maçonnerie	
☐	3.65	6.04	25	2.0	SR37 / Ponceau du château de Mirville	Culée voûte	Culée 0 (Culée Massive en Maçonnerie, Briques)					2 10/01/2022	Culée Massive
☐	3.65	6.04	25	2.0	SR37 / Ponceau du château de Mirville	Culée voûte	Culée 1 (Culée Massive en Maçonnerie, Briques)					2 10/01/2022	Culée Massive
☐	3.65	6.04	25	2.0	SR37 / Ponceau du château de Mirville	Dispositif de retenue	Garde corps type S9					2 10/01/2022	Garde corps ty
☐		14.04	45		OA-2ML / Ponceau RD90	Culée voûte	Culée 1 (,)					4 05/05/2022	
☐		14.04	45		OA-2ML / Ponceau RD90	Culée voûte	Culée 2 (,)					4 05/05/2022	
☐		14.04	45		OA-2ML / Ponceau RD90	Voûte	Voûte 1 (,)					3 05/05/2022	
☐		14.75	4		RQ 42 / Ponceau du Bois de Piville	Culée voûte	Culée 1 (,)	3	3 04/07/2018	3 19/06/2019	3 26/05/2020	3 20/07/2021	
☐		14.75	4		RO 42 / Ponceau du Bois de Piville	Culée voûte	Culée 2 (,)	3	3 04/07/2018	3 19/06/2019	3 26/05/2020	3 20/07/2021	
☐		14.75	4		RO 42 / Ponceau du Bois de Piville	Dispositif de retenue	Dispositif De Retenue Droit	3			3 26/05/2020	3 20/07/2021	
☐		14.75	4		RO 42 / Ponceau du Bois de Piville	Voûte	Voûte 1 (,)	3	4 04/07/2018	4 19/06/2019	4 26/05/2020	3 20/07/2021	
☐		13.6	4		STV11 / PONCEAU DE LA MAIRIE	Voûte	Voûte 1 (,)	1 12/06/2018	2 20/06/2019	2 03/06/2020	2 11/10/2023		



Les erreurs à éviter (1)

- Ne pas prendre en photo un élément noté S

Défaut

0052 / PONT BELLET
VAQOA2 16/04/2021

Note: 35

Emplacement: Superstructure -> Corniches -> Corniche gauche

Modifier

Nom: Corniche gauche

Commentaire: Corniche Nord

Rechercher dans le tableau...

Analyse détaillée

1-51 sur 51

	IP	IGG	IG	IF	Infrastructure	Catégorie	Élément	Note	Structure	Matériau	Année de l'élément
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Chaussée	Chaussée Gauche (.)	2			1948
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	CornichePont	Corniche droite	3			1948
☒	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	CornichePont	Corniche gauche	3S			1948
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Culée voûte	Culée 0 (Culée Massive en Maçonnerie, Moellons)	4	Culée Massive en Maçonnerie	Moellons	1948
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Culée voûte	Culée 1 (Culée Massive en Maçonnerie, Moellons)	3	Culée Massive en Maçonnerie	Moellons	1948
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Dispositif de retenue	Dispositif De Retenue Gauche	1			1948
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Trottoir	Trottoir Droit (.)	3			1948
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Trottoir	Trottoir Gauche (.)	3			1948
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Voûte	voute 1 (Maçonnerie, Moellons)	4S	Maçonnerie	Moellons	1948
☐	67.68	15.02	4	6.0	SR46 / Ponceau Le TOT	Culée voûte	Culée 1 (Culée Massive en Maçonnerie, Briques)	2	Culée Massive en Maçonnerie	Briques	1850
☐	67.68	15.02	4	6.0	SR46 / Ponceau Le TOT	Culée voûte	Culée 2 (Culée Massive en Maçonnerie, Briques)	2	Culée Massive en Maçonnerie	Briques	1850
☐	67.68	15.02	4	6.0	SR46 / Ponceau Le TOT	Voûte	voute 1 (Maçonnerie, Maçonnerie brique)	3	Maçonnerie	Maçonnerie brique	1850
☐	17.92	6.31	2S	9.0	831 / LA VOUTE SOUTERRAINE	Chaussée	Chaussée Gauche (.)	1			1935
☐	17.92	6.31	2S	9.0	831 / LA VOUTE SOUTERRAINE	Trottoir	Trottoir Droit (.)	2			1935
☐	16.42	6.04	2S	9.0	834 / PONT DE LA FORGE	Chaussée	Chaussée Gauche (.)	2			1824
☐	16.42	6.04	2S	9.0	834 / PONT DE LA FORGE	CornichePont	Corniche droite 0	2			1824
☐	16.42	6.04	2S	9.0	834 / PONT DE LA FORGE	Culée voûte	Culée 0 (Culée Massive en Maçonnerie, Moellons)	2	Culée Massive en Maçonnerie	Moellons	1824
☐	16.42	6.04	2S	9.0	834 / PONT DE LA FORGE	Culée voûte	Culée 1 (Culée Massive en Maçonnerie, Moellons)	2	Culée Massive en Maçonnerie	Moellons	1824
☐	16.42	6.04	2S	9.0	834 / PONT DE LA FORGE	Dispositif de retenue	Parapet	2	Parapet		1824

Les erreurs à éviter (2)

- Ne pas prendre en photo un élément défectueux

Défaut

0052 / PONT BELLET

VAQOA2 16/04/2021

voute 1 (Maçonnerie, Moellons)

Note: 4S

Emplacement: Structure d'origine

Commentaire: Fractures

Modifier

Nom voute 1

Structure Maçonnerie

Matériau Moellons

Pont [1191]

Type de structure (Infrastructure) [470]

IG [36]

Elements [51]

Evolution - "belle" [9]

Evolution

1-9 sur 9 (filtré de 51 éléments au total)

	IP▲	IGG▲	IG▲	IF▲	Infrastructure▲	Catégorie▲	Élément▲	Note_E▲	Note_N-3▼	Note_N-2▼	Note_N-1▼	Note_N▼	Structure▲
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Chaussée	Chaussée Gauche (.)	2			2 23/11/2020	2 16/04/2021	
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	CornichePont	Corniche droite	3			3 23/11/2020	3 16/04/2021	
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	CornichePont	Corniche gauche	3S			3S 23/11/2020	3S 16/04/2021	
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Culee voûte	Culee 0 (Culée Massive en Maçonnerie, Moellons)				4 23/11/2020	4 16/04/2021	Culée Massive en Maçonnerie
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Culee voûte	Culee 1 (Culée Massive en Maçonnerie, Moellons)				3 23/11/2020	3 16/04/2021	Culée Massive en Maçonnerie
☒	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Dispositif de retenue	Dispositif De Retenue Gauche					1 16/04/2021	
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Trottoir	Trottoir Droit (.)	3			3 23/11/2020	3 16/04/2021	
☐	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Trottoir	Trottoir Gauche (.)	3			3 23/11/2020	3 16/04/2021	
☒	173.28	15.2	4S	15.0	0052 / PONT BELLET	Voûte	voute 1 (Maçonnerie, Moellons)				4S 23/11/2020	4S 16/04/2021	Maçonnerie

Les erreurs à éviter (3)

- Ne pas dire quel est l'élément défectueux
- Ici, un ouvrage classé 4 avec des éléments classés 2 ?

13.6	4	0782 / PONT DU BEAU SOLEIL	Culee voûte	Culee 0 (,)	2
13.6	4	0782 / PONT DU BEAU SOLEIL	Culee voûte	Culee 1 (,)	2
13.6	4	0782 / PONT DU BEAU SOLEIL	Plinthe	Plinthe droite (,)	2
13.6	4	0782 / PONT DU BEAU SOLEIL	Plinthe	Plinthe gauche (,)	2
13.6	4	0782 / PONT DU BEAU SOLEIL	Voûte	voute 1 (,)	2

Les prescriptions

- Avec les prescriptions, on inscrit les ouvrages dans le cycle Visites-Défauts-Actions

The screenshot displays the OASIS software interface, specifically the 'Visite' (Visit) and 'Action' (Action) tabs for a bridge structure. The interface is divided into several sections:

- Infrastructure:** General information about the structure, including its name, location, and technical details.
- Visite:** Details of the visit, including the date, time, and the person performing the visit.
- Action:** Details of the action, including the date, time, and the person performing the action.
- 8 demandes d'interventions:** A list of 8 intervention requests, including details like the type of intervention, the location, and the urgency.
- Prestations:** A table showing the list of services provided, including the chapter, the service, and the duration.

The 'Visite' tab is currently selected, showing details for a visit on 23/09/2022 at 10h00. The 'Action' tab is also visible, showing details for an action on 23/09/2022 at 10h00. The '8 demandes d'interventions' section lists 8 requests, including 'Nettoyage des parements', 'Dépassement des appareils d'appui', 'Nettoyage des chevêtres', 'Entretien des dispositifs de retenue', 'joint de chaussée', 'Nettoyage des caniveaux', 'Nettoyage des descentes d'eau', and 'Nettoyage des joints de chaussée et trottoirs'.

Le cycle Visites-Défauts-Actions

La prescription Traiter

- Elle résout l'objet de l'Action.

Action

536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)
VAQOA2 17/05/2022

0 photo 0 plan 0 carte 0 document

Terminée

Libellé

Type

Chapitre

Indice d'urgence

Date prévue

Durée (mois)

Surface tablier

Post VAQOA2 17/05/2022

Traiter

GENERIQUE

16

17/05/2022

24

565 m2

Objet

Parties

3 Superstructure
Mesures conservatoires prises le 17mai2122, pour l'absence de caillebotis en tpc des tabliers . Rétablir le fonctionnement des gargouilles sur le tablier. Le 19 mai2022, pose de nouvelles grilles caillebotis par Cola.

4 Structure d'origine
Venues d'eau active sur les sommiers aux extrémités. Des éclats de béton en formation et aciers apparents corrodés sont visibles sur les structures. Les plaques d'appui et bossages inférieurs des appareils d'appui sont dégradés. (Voir sous-détail)

Eléments

3 Elastomère fretté
Photo n°1: Gerçures et boudinages des néoprènes Photo n°2: epaufrures du béton du bossage inférieur jusqu'au néoprène.

Prestations

/ Exporter /

	Chapitre	Libellé	Durée	Unité	C.U.	Quantité	Cout	
	Abords de l'ouvrage	Entretien des saignées e					0	✓
	Abords de l'ouvrage	Fauchage des abords					0	✓
	Entretien courant	Dévégétalisation					0	✓
	Entretien courant	Nettoyage des caniveau					0	✓
	Entretien courant	Nettoyage des descente					0	✓
	Entretien courant	Nettoyage des joints de					0	✓
	GENERIQUE	Traiter	24				0	✓

L'action Traiter résout l'objet de l'action

Action

536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)

VAQOA2 17/05/2022

0 photo 0 plan 0 carte 0 document

Terminée

Libellé

Type

Chapitre

Indice d'urgence

Date prévue

Durée (mois)

Surface tablier

Post VAQOA2 17/05/2022

Traiter

GENERIQUE

16

17/05/2022

24

565 m2

Objet

Parties

3

Superstructure

Mesures conservatoires prises le 17mai2122, pour l'absence de caillebotis en tpc des tabliers . Rétablir le fonctionnement des gargouilles sur le tablier. Le 19 mai2022, pose de nouvelles grilles caillebotis par Cola.

4

Structure d'origine

Venues d'eau active sur les sommiers aux extrémités. Des éclats de béton en formation et aciers apparents corrodés sont visibles sur les structures. Les plaques d'appui et bossages inférieurs des appareils d'appui sont dégradés. (Voir sous-détail)

Eléments

3

Elastomère fretté

Photo n°1: Gerçures et boudinages des néoprènes Photo n°2: epaufrures du béton du bossage inférieur jusqu'au néoprène.

Prestations

/ Exporter /

	Chapitre	Libellé	Durée	Unité	C.U.	Quantité	Cout	
	Abords de l'ouvrage	Entretien des saignées e					0	✓
	Abords de l'ouvrage	Fauchage des abords					0	✓
	Entretien courant	Dévégétalisation					0	✓
	Entretien courant	Nettoyage des caniveaux					0	✓
	Entretien courant	Nettoyage des descentes					0	✓
	Entretien courant	Nettoyage des joints de c					0	✓
	GENERIQUE	Traiter	24				0	✓

La réalisation de l'action déclenche la création d'une visite théorique post-action

536 / PONT DU FOUR



3 photos

0 plan

0 carte

3 documents

3 schémas

Général

Identifiant	536
Nom	PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)
Structure	Dalle Précontrainte (Pont)
Matériau	Béton précontraint par post tension
Longueur(m)	61.5

Ouvrage

Dalle Précontrainte |
Béton précontraint par post tension

Visites (18)

- 2 2024 - Visite théorique post-action
- 4 2024 - VAQOA2
- 4 2022 - VAQOA2


Connaître les actions à réaliser (1)

- La qualité des visites permet de connaître les actions à réaliser sur les ouvrages
- Erreur à éviter : limiter les prescriptions à l'entretien courant ; penser à inclure dans le paramétrage les prescriptions entretien spécialisé (méthode proposée : réalisation d'un pilote)

□	2022	4	VAQOA2	536 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.dr.)	Parties 3 Superstructure Mesures conservatoires prises le 17mai2122, pour l'a 4 Structure d'origine Venues d'eau active sur les sommiers aux extrémités Eléments 4 Culee 0 (Culée Massive Béton Armé, Béton armé) 4 Elastomère fretté Ponctuellement Boudinage et gerçures du néoprène. 4 Culee 3 (Culée Massive Béton Armé, Béton armé) 4 Elastomère fretté	2 Corniche droite Infiltrations depuis la corniche 4 Culee 0 (Culée Massive Béton Armé, Béton armé) 4 Elastomère fretté Ponctuellement Boudinage et gerçures du néoprène. 3 Culee 3 (Culée Massive Béton Armé, Béton armé) 2 Elastomère fretté 3 Pile 2 (,) 3 Elastomère fretté	Entretien des saignées et fossés Fauchage des abords Nettoyage des caniveaux Nettoyage des descentes d'eau Nettoyage des joints de chaussée et trottoirs Dévégétalisation
	2022	4	VAQOA2	537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)	Parties 4 Structure d'origine Venues d'eau active sur les sommiers aux extrémités Eléments 4 Culee 0 (Sommier, Béton armé) 4 Néoprène fretté Ponctuellement Boudinage et gerçures du néoprène. 4 Culee 3 (Sommier, Béton armé) 4 Néoprène fretté	1 Chaussée Gauche (,) 2 Accotement Droit (,) Vegetation 4 Culee 0 (Sommier, Béton armé) 4 Néoprène fretté Ponctuellement Boudinage et gerçures du néoprène. 4 Culee 3 (Sommier, Béton armé) 4 Néoprène fretté Les tôles présentes sous l'appareil d'appui sont foiso	Fauchage des abords Dévégétalisation Nettoyage des caniveaux Nettoyage des descentes d'eau Nettoyage des joints de chaussée et trottoirs

Connaître les actions à réaliser (2)

- La qualité des visites doit permettre de connaître les actions à réaliser sur les ouvrages notamment lorsqu'ils sont mal notés

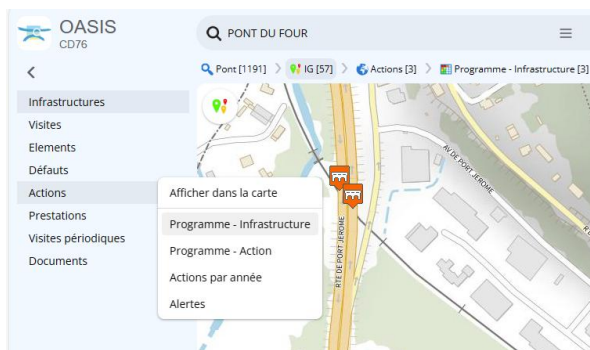

Infrastructure tion ée									

Les actions post-visites

- Valider une visite déclenche la création de l'action Post-Visite
- L'action Post-visitte contient les prescriptions de la visite

Programme - Infrastructure												
Année	IP	Infrastructure	Statut	Libellé	Prestations	Date prévue	Date fin prévue	05/01/2022	Suivi	25/11/2025	Durée restante	Objet
2023	204.91	824 / PONT DU CHATEAU DU BEC	Pré-programmée	Post VAQQA2 17/02/2023	Dévégetalisation Nettoyage des caniveaux Nettoyage des descentes d'eau Nettoyage des joints de chaussée et trottoirs Nettoyage des parements Entretien des saignées et fossés Elagage des abords Traiter	17/02/2023	16/02/2024				-2 mois 3 jours	Parties [3] Superstructure Cote aval chaussee/Mesures conservatoires mises en pl [55] Structure d'origine Risque d'effondrement d'une partie de l'élévation amon
2023	130.62	1390 / Buse de la Voûte	Pré-programmée	Post VAQQA2 21/11/2023	Traiter	21/11/2023	19/11/2025				1 an 7 mois 3 jours	Parties [4] Structure d'origine Vase importante dans le lie de la rivière environ 1 mètre
2023	112.4	0593 N-1 / PONT DE CARRIEL	Pré-programmée	Post VAQQA2 10/10/2023	Traiter	10/10/2023	08/10/2025				1 an 5 mois 21 jours	Parties [4] Structure d'origine Non visitable, tirant d'air trop faible
2023	67.68	SR46 / Ponceau Le TOT	Pré-programmée	Post VAQQA2 17/02/2023	Traiter Entretien des saignées et fossés Fauchage des abords Dévégetalisation Nettoyage des caniveaux	17/02/2023	16/02/2024				-2 mois 3 jours	Parties [3] Fondations Radier en mauvais état (localisé) [3] Abords Descentes d'eau à reprendre Végétation à évacuer, aff [4] Structure d'origine Nombreuses lacunes en plédroit et voûte Disjointoierr Eléments [3] voule 1 (Maçonnerie, Maçonnerie brique) Nécessaire
2023	70.99	SR48 / ponceau RD5	Pré-programmée	Post VAQQA2 16/10/2023	Traiter	16/10/2023	14/10/2024				5 mois 27 jours	Parties [3] Structure d'origine Passage remplie dans toute sa totalité Idem 2023, netto [3] Abords Problème hydraulique Idem 2023.
2023	25.54	1409 / Buse de la Rive	Pré-programmée	Post VAQQA2 06/06/2023	Dévégetalisation Entretien des dispositifs de retenue Traiter Elagage des abords	06/06/2023	04/06/2024				1 mois 15 jours	Parties [25] Abords Désordres [3] Végétation Abords -> Berge/Cours d'eau/Murs/Perrés/Quarts de cò élévation EST sous la végétation [85] Absence - Hors normes Abords -> Sécurité

Les alertes

- On distingue les alertes Visite terminée et Action créée
- Les alertes sont disponibles pour chaque login sous réserve du paramétrage

 291 actions à réaliser

 19 visites terminées

2 nouveaux messages 

—  19/04/2024 | 1 message | Action créée | tws3

Action créée | 19/04/2024 05:51 | tws3 

19/05/2022  Pré-programmée

Traiter

537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)

—  19/04/2024 | 1 message | Visite terminée | tws3

Visite terminée | 19/04/2024 05:51 | tws3 

19/05/2022  Validée

VAQOA2

537 / PONT DU FOUR A CHAUX (Ouv.gau)

Les programmes d'actions

- On les obtient sous réserve de la qualité des visites et de leur validation à partir du bandeau de gauche sur la sélection courante
- Ici sur les ponts cadre et portique

Infrastructures

Visites

Elements

Défauts

Actions

Prestations

Visites périodiques

Documents

Pont [1191] > Type de structure (Infrastructure) [76]

Rechercher dans le ta

Année ▲ IP ▲

2022 25.54 140

Rechercher - Pont cadre et portique [76]

Programme - Infrastructure


1-5 sur 5

Libellé ▲	Prestations ▲	Date prévue ▲	Date fin prévue ▲	Suivi ▲	
Post VAQOA2 07/06/2022	Dévégetalisation	07/06/2022	06/12/2022		-1
Post VAQOA2 13/01/2022	Nettoyage des caniveaux	13/01/2022	14/07/2022		-1
Post VAQOA2 21/04/2022	Nettoyage des joints de chaussée et trottoirs	21/04/2022	20/10/2022		-1
Post VAQOA2 16/05/2022	Elagage des abords	16/05/2022	14/11/2022		-1
Post VAQOA2 30/06/2022	Remise en état des accès	30/06/2022	29/12/2022		-1
	Dévégetalisation				
	Nettoyage des descentes d'eau				

tws

Avancement des actions

- Les Alertes sur les actions permettent d'identifier les actions pour lesquelles le délai de réalisation est dépassé

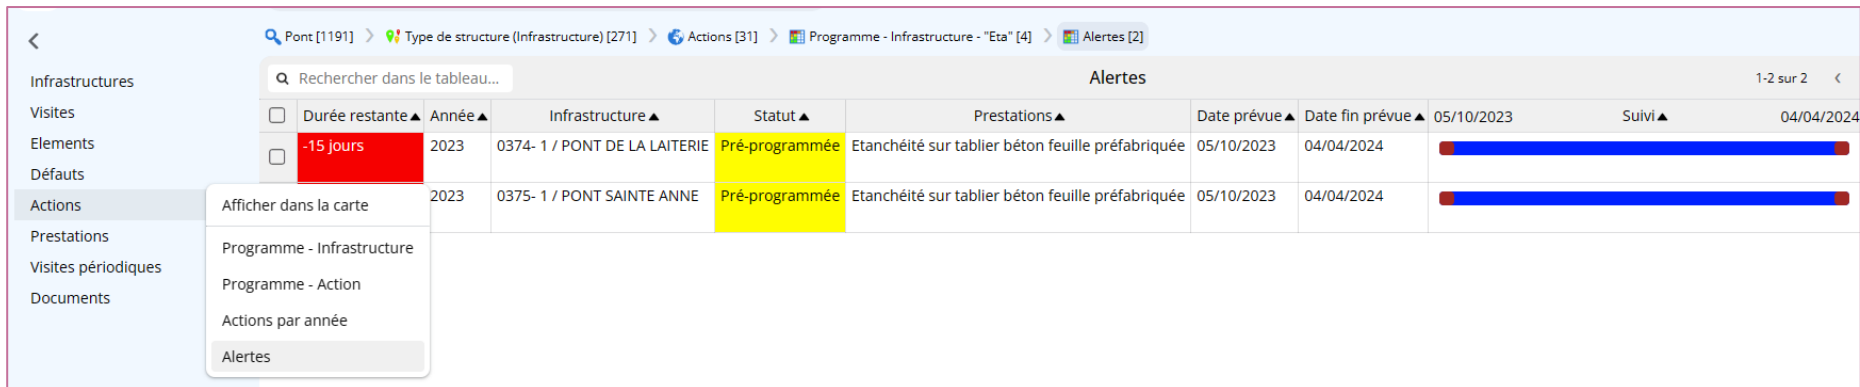

Navigation: Pont [1191] > Type de structure (Infrastructure) [271] > Actions [31] > Programme - Infrastructure - "Eta" [4] > Alertes [2]

Rechercher dans le tableau...

	Durée restante ▲	Année ▲	Infrastructure ▲	Statut ▲	Prestations ▲	Date prévue ▲	Date fin prévue ▲	05/10/2023	Suivi ▲	04/04/2024
☐	-15 jours	2023	0374- 1 / PONT DE LA LAITERIE	Pré-programmée	Etanchéité sur tablier béton feuille préfabriquée	05/10/2023	04/04/2024			
☐		2023	0375- 1 / PONT SAINTE ANNE	Pré-programmée	Etanchéité sur tablier béton feuille préfabriquée	05/10/2023	04/04/2024			

Afficher dans la carte

Programme - Infrastructure

Programme - Action

Actions par année

Alertes