

OASIS-WEB – Solder les défauts

→ *Domaine « PPHM »*

Explication de la démarche

Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser le tableau interactif de notations pour solder les défauts.

Les visites ont été réalisées dans OKAPI avant d'être téléchargées dans OASIS-WEB.


La démarche proposée est la suivante :

- Afficher la carte des défauts
- Les reporter dans le tableau des défauts
- Analyser les défauts en utilisant les fonctions des tableaux interactifs
- Créer les actions de résolution des défauts
- Traiter les actions de résolution des défauts
- Consulter l'état de l'ouvrage post-action


Démarche

1. Afficher la carte des défauts

- Affichez les PPHM sur la carte :
 - Pour illustrer la démarche, nous avons utilisé le bouton Recherche :

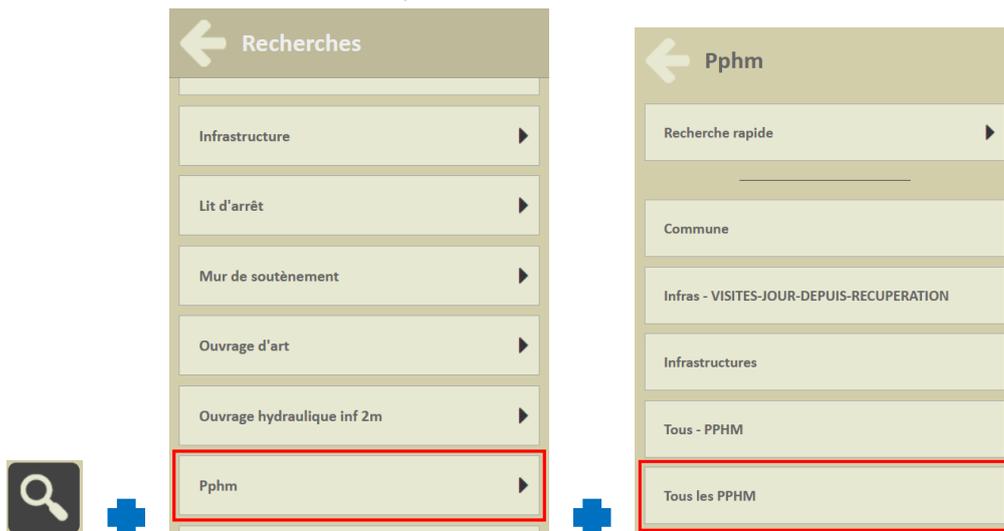

○ Et affiché tous les PPHM :

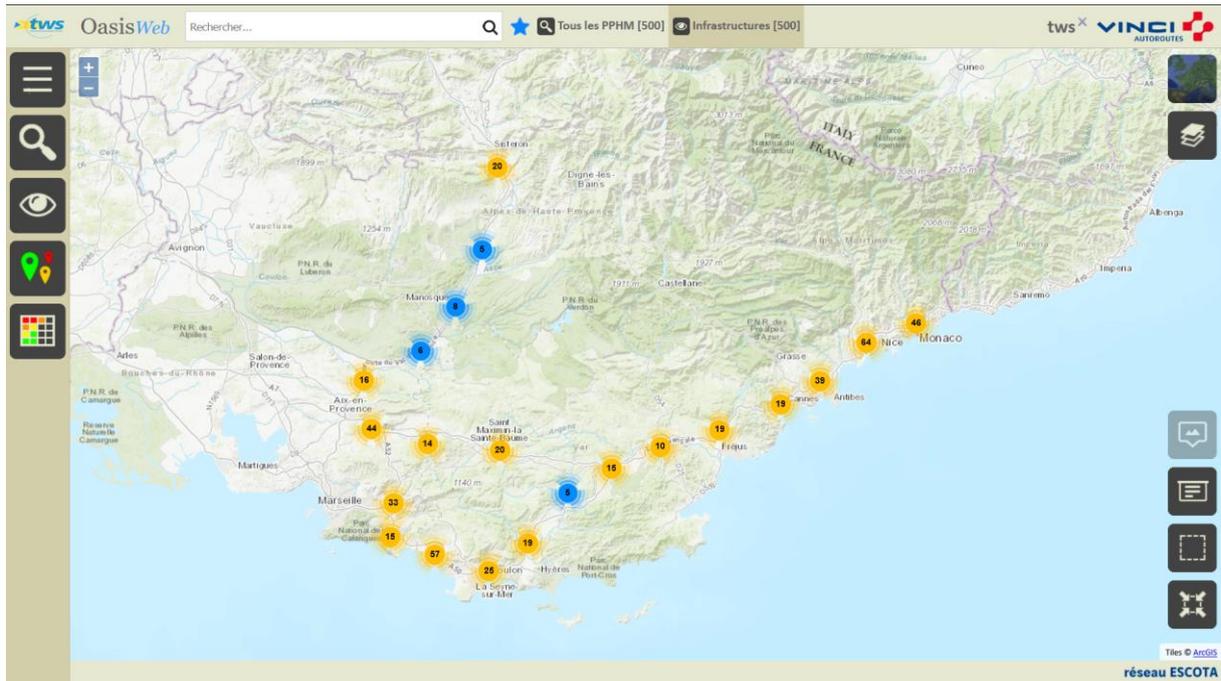


A partir de la Recherche plein texte ou du bouton de Recherche ou d'un Favori


- Présélectionnez géographiquement un ouvrage :
 - Utilisez l'outil de sélection géographique :



○ Et encerclez l'ouvrage :

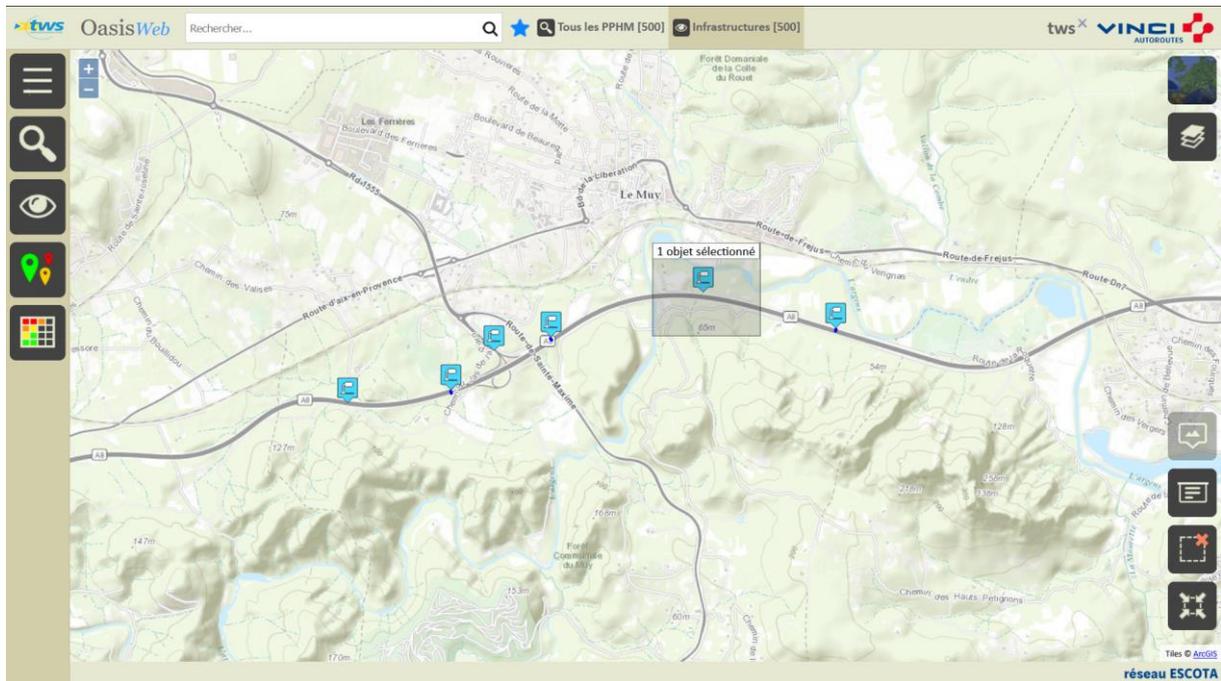


- Editez-le :

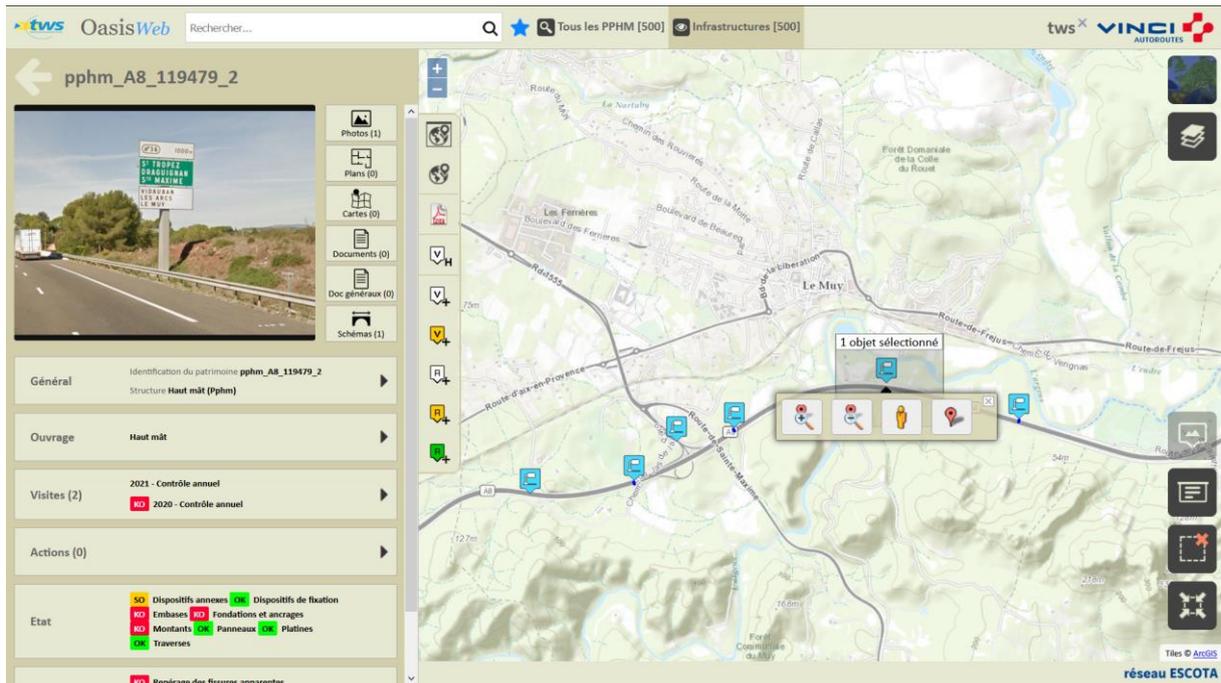


- Réaffichez les PPHM dans la vue Défauts :

- Utilisez la vue [Défauts] :

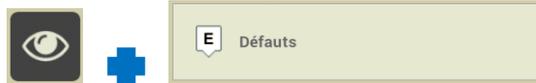

- 6 défauts ont été relevés sur l'ouvrage précédemment sélectionné géographiquement :

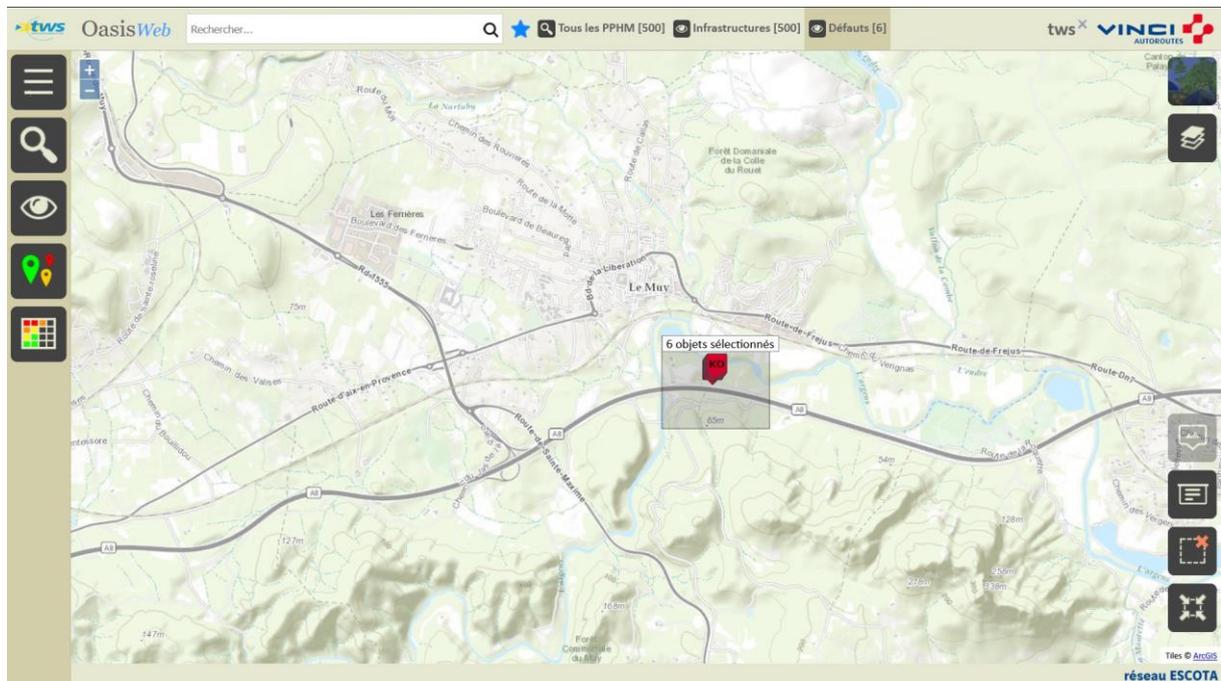

6 défauts relevés pour l'ouvrage en présélection

2. Reporter les défauts dans le tableau des défauts par infrastructure

- Utilisez le bouton Tableau interactif :



- De par la présélection géographique les 6 défauts relevés pour l'ouvrage en présélection sont reportés dans le tableau des défauts par infrastructure :

OasisWeb Recherche dans le tableau... Défauts Défauts - Infrastructure [6]

Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire	Date	Vole	Localisation
pphm_A8_119479_2	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Embases -> Embase du montant (,) / Montant	Contrôle annuel	Plaque métallique rouillée sous l'embase	07/01/2020	A8	119+479
pphm_A8_119479_2	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Embases	Contrôle annuel		07/01/2020	A8	119+479
pphm_A8_119479_2	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		Fondations et ancrages	Contrôle annuel		07/01/2020	A8	119+479
pphm_A8_119479_2	KO	Montant (,)	KO	Montants		Montants	Contrôle annuel		07/01/2020	A8	119+479
pphm_A8_119479_2	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Montants -> Montant (,)	Contrôle annuel	Peu lisible	07/01/2020	A8	119+479
pphm_A8_119479_2	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant	Contrôle annuel		07/01/2020	A8	119+479

Affichage de l'élément 1 à 6 sur 6 éléments

Précédent 1 Suivant


réseau ESCOTA

3. Analyser les défauts

→ En utilisant les fonctions des tableaux interactifs

4. Créer les actions de résolution des défauts

- Dans le tableau des défauts par infrastructure :
 - Cochez les défauts à inclure dans les actions de résolution :

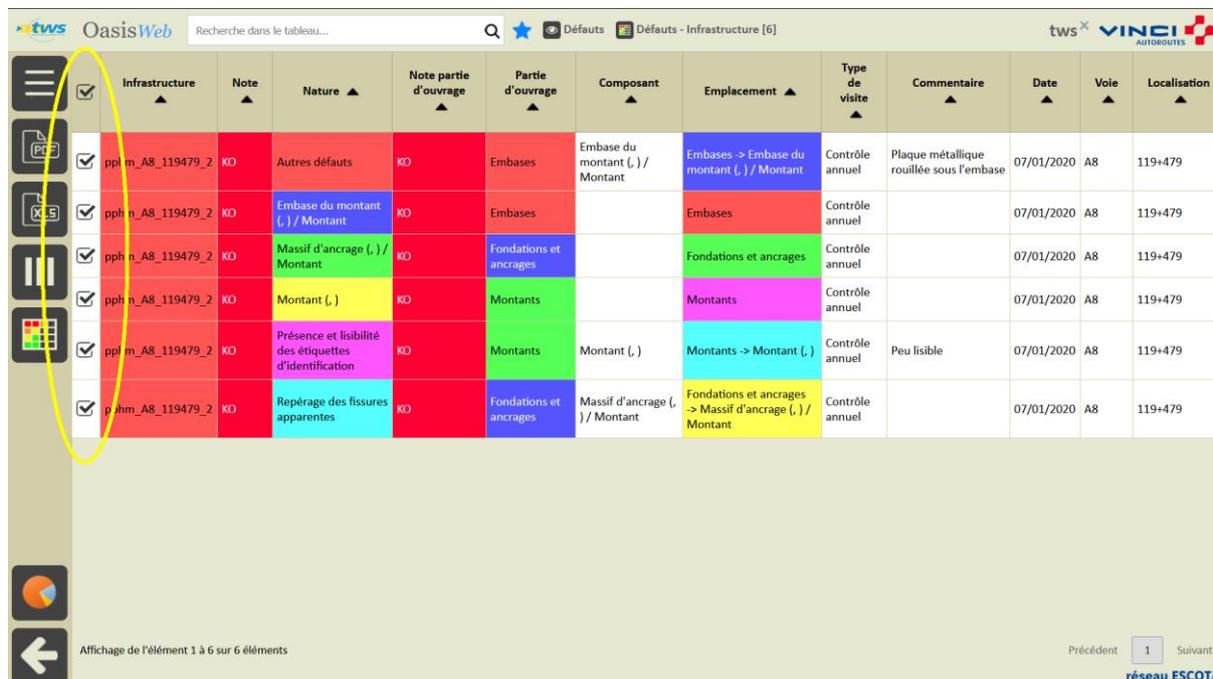


Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire	Date	Voie	Localisation
<input checked="" type="checkbox"/>	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Embases -> Embase du montant (,) / Montant	Contrôle annuel	Plaque métallique rouillée sous l'embase	07/01/2020	A8	119+479
<input checked="" type="checkbox"/>	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Embases	Contrôle annuel		07/01/2020	A8	119+479
<input checked="" type="checkbox"/>	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		Fondations et ancrages	Contrôle annuel		07/01/2020	A8	119+479
<input checked="" type="checkbox"/>	KO	Montant (,)	KO	Montants		Montants	Contrôle annuel		07/01/2020	A8	119+479
<input checked="" type="checkbox"/>	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Montants -> Montant (,)	Contrôle annuel	Peu lisible	07/01/2020	A8	119+479
<input checked="" type="checkbox"/>	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant	Contrôle annuel		07/01/2020	A8	119+479

Ici, tous les défauts

- Créez les actions de résolution :
 - Lancez le bouton Outils/Créer des actions :



- Lorsque le traitement est terminé, le système vous donne le nombre d'actions créées :

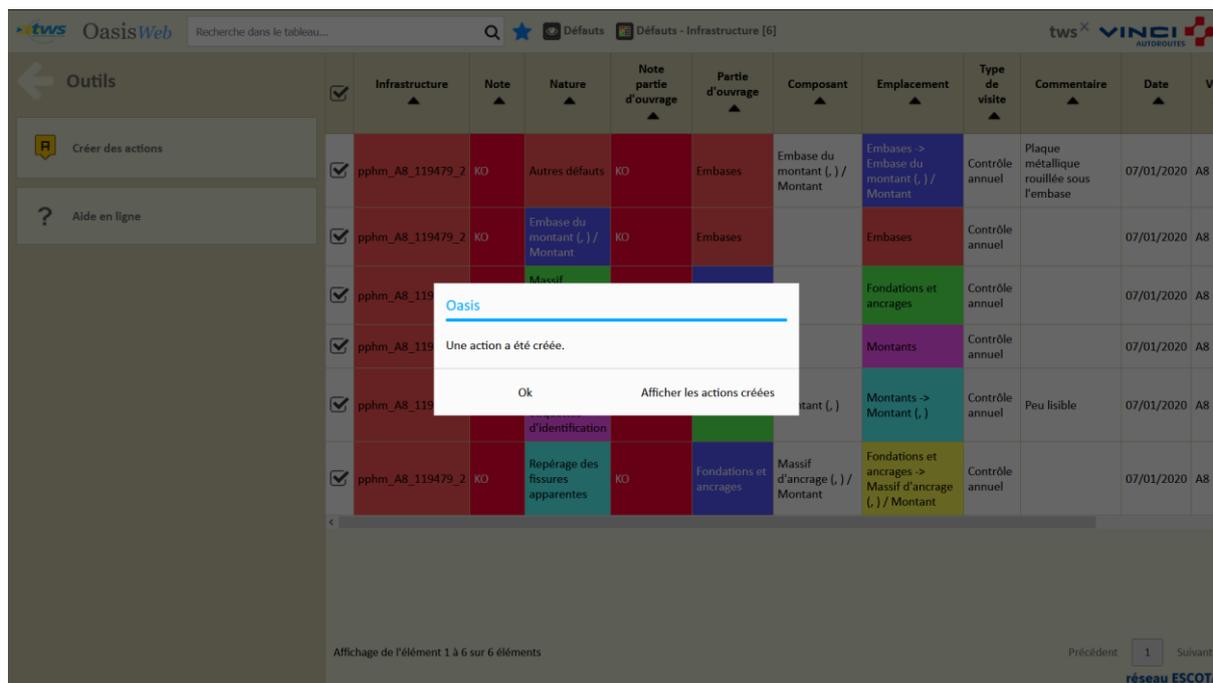

The screenshot shows the OasisWeb interface with a table of infrastructure defects. A modal dialog box is open, displaying the text "Oasis" and "Une action a été créée." (An action has been created). The dialog has "Ok" and "Afficher les actions créées" (Show created actions) buttons. The table in the background has columns: Infrastructure, Note, Nature, Note partie d'ouvrage, Partie d'ouvrage, Composant, Emplacement, Type de visite, Commentaire, Date, and Vol.


Ici, 1 action a été créée

- Un favori a été créé et les actions créées peuvent être affichées dans la vue Actions.

5. Traiter les actions

5.1. Programmer les actions de résolution des désordres

- Dans le tableau des défauts par infrastructure :
 - Editez un défaut :

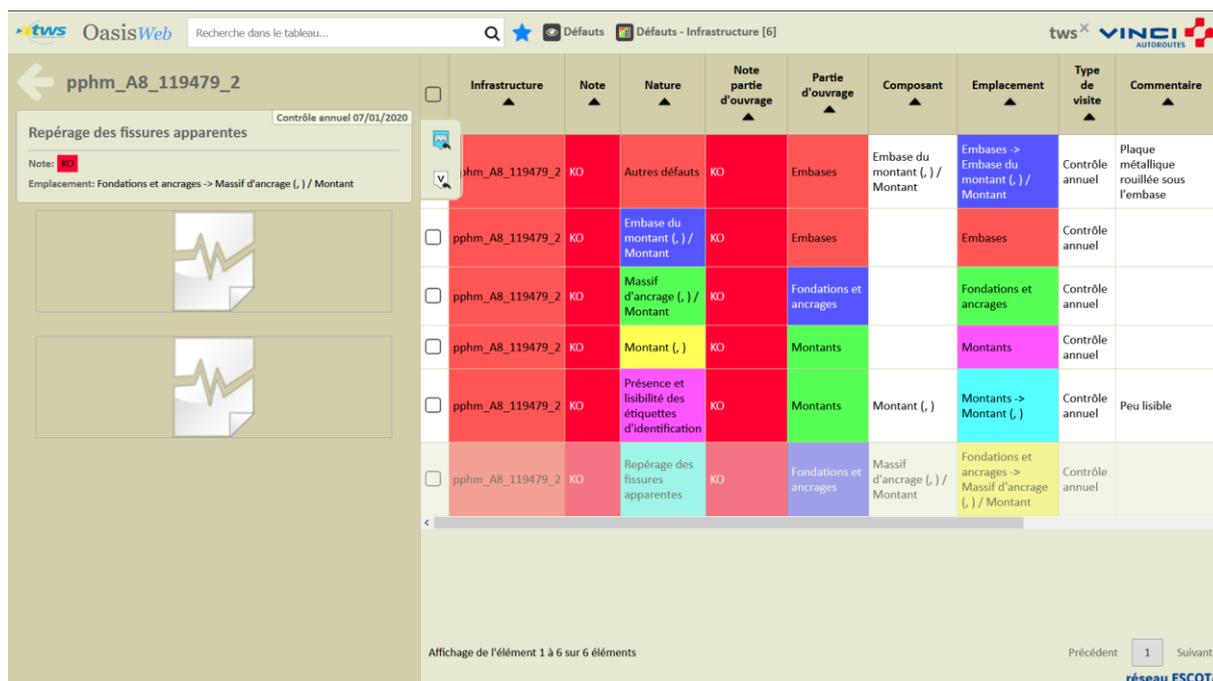


The screenshot shows the edit view for a specific defect in OasisWeb. The left sidebar displays the defect details: "Reperage des fissures apparentes" (Visible crack detection), "Note: KO", and "Emplacement: Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant". The main area shows a table of defects with columns: Infrastructure, Note, Nature, Note partie d'ouvrage, Partie d'ouvrage, Composant, Emplacement, Type de visite, and Commentaire. The selected defect is highlighted in red.

- Editez l'ouvrage associé :
 - Utilisez le bouton [Afficher l'ouvrage] :



- L'ouvrage est édité :

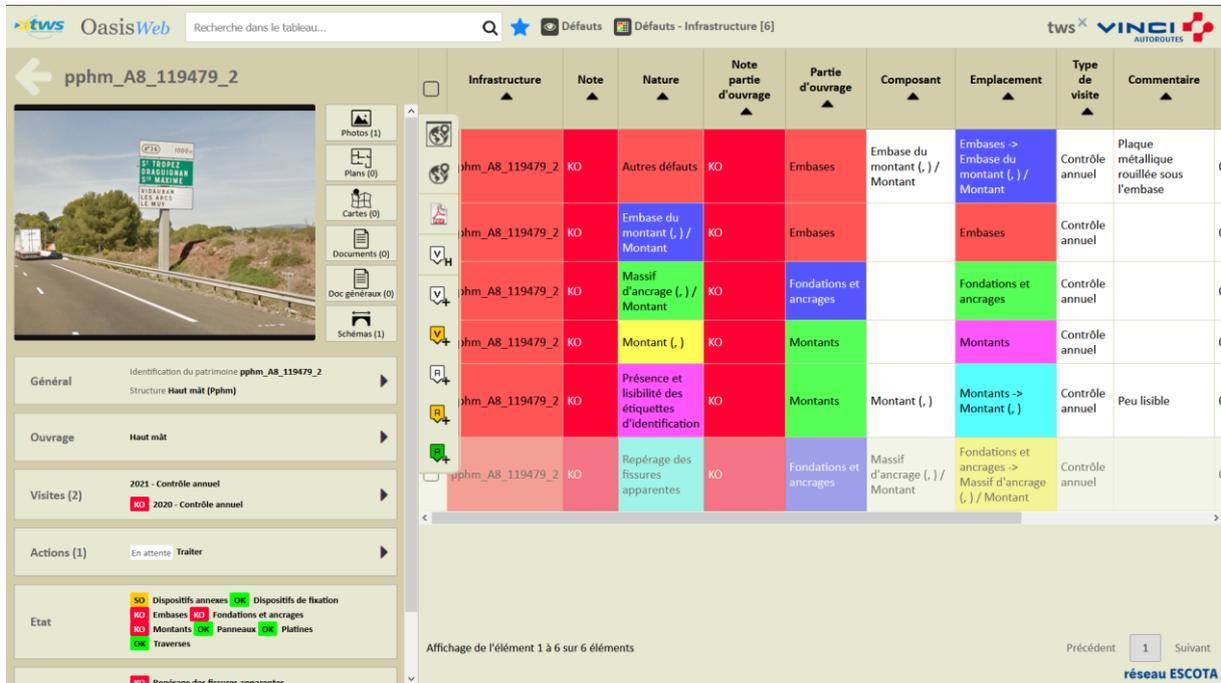

Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire
pphm_A8_119479_2	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Embases -> Embase du montant (,) / Montant	Contrôle annuel	Plaque métallique rouillée sous l'embase
pphm_A8_119479_2	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Embases	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		Fondations et ancrages	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Montant (,)	KO	Montants		Montants	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Montants -> Montant (,)	Contrôle annuel	Peu lisible
pphm_A8_119479_2	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant	Contrôle annuel	


- Et éditez l'action :



Actions (1) En attente Traiter

Traiter En attente
Montant : €0.00


o Celle-ci est en attente :

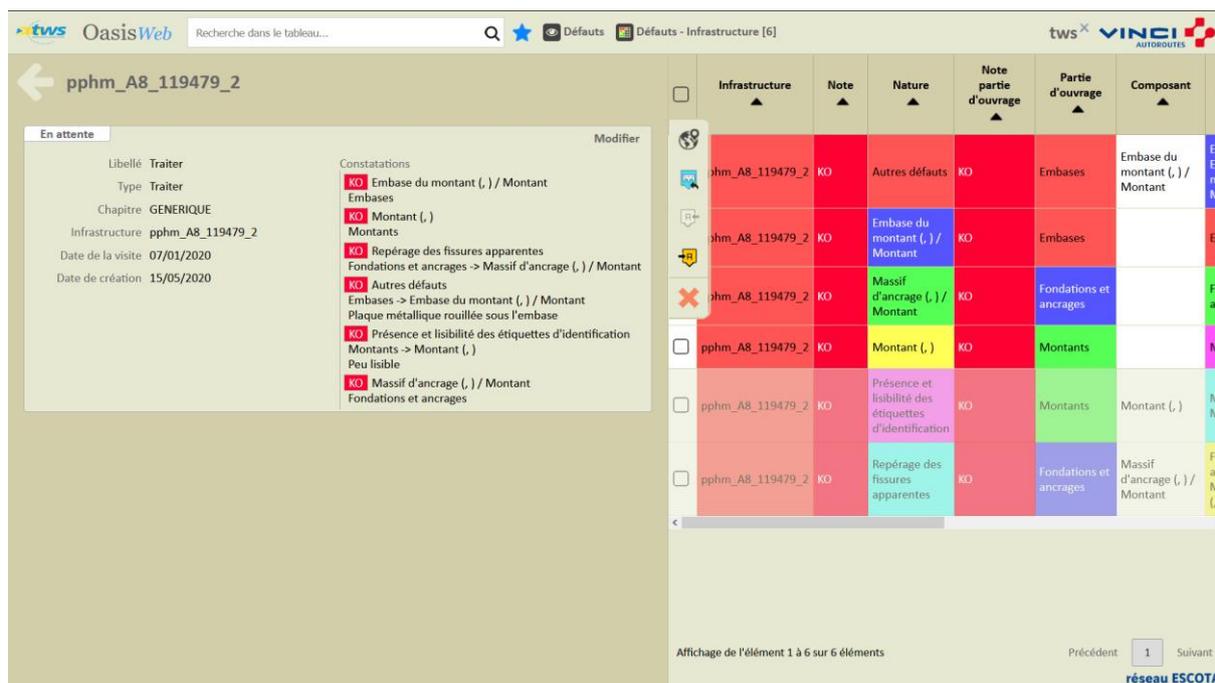

The screenshot shows the OasisWeb interface for the project 'pphm_A8_119479_2'. The main table displays infrastructure elements with columns for 'Infrastructure', 'Note', 'Nature', 'Note partie d'ouvrage', 'Partie d'ouvrage', and 'Composant'. The first row is highlighted in red, indicating a 'KO' status. The sidebar on the left shows details for the selected element, including 'Constatations' such as 'Embase du montant (,) / Montant Embases' and 'Montant (,) Montants'.

o Programmez-la :

- Utilisez le bouton « Programmer action » :

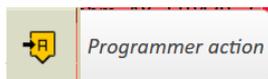


- Et entrez la Date prévue de programmation :



The screenshot shows a date selection calendar for May 2020. The date '15' is highlighted in a dark brown box. The calendar includes navigation arrows and a 'Supprimer la date' button at the bottom.

- Lorsque le traitement est terminé, l'action est dans l'état « Programmée » :

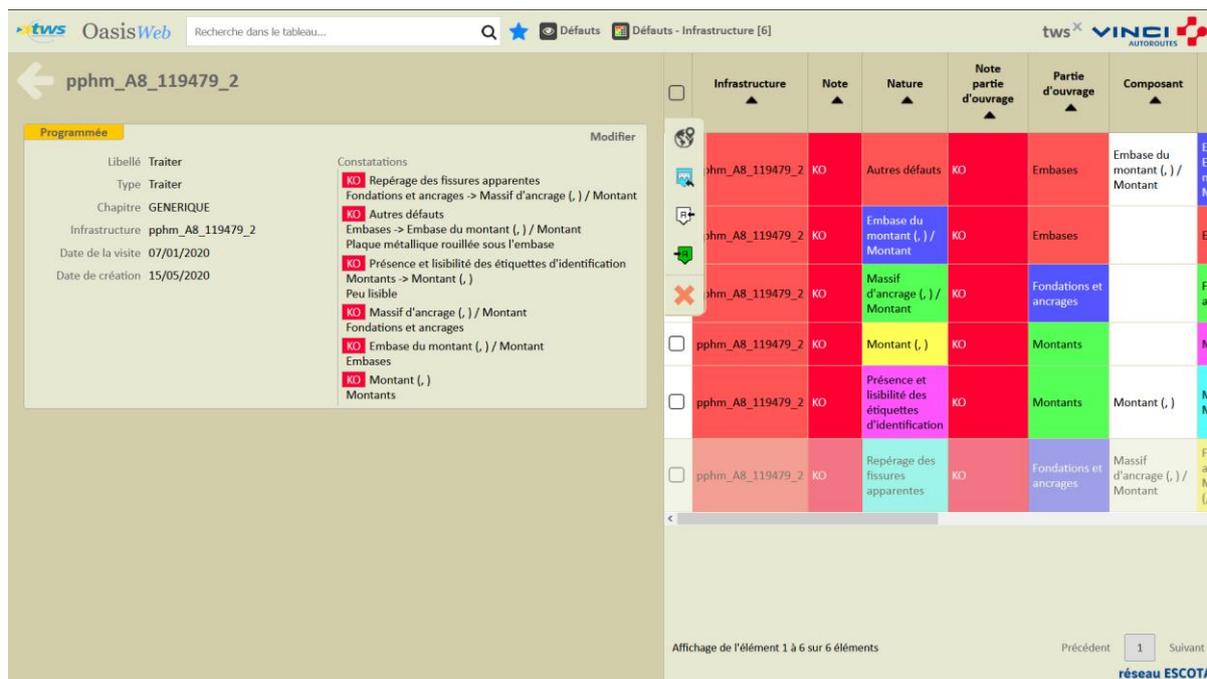


The screenshot shows the OasisWeb interface for a defect report. The status is 'Programmée'. The left sidebar contains details for the report: Libellé: Traiter, Type: Traiter, Chapitre: GNERIQUE, Infrastructure: pphm_A8_119479_2, Date de la visite: 07/01/2020, Date de création: 15/05/2020. The main area shows a list of observations (Constatations) with 'KO' status, such as 'Repérage des fissures apparentes' and 'Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant'. A table on the right lists the defects with columns: Infrastructure, Note, Nature, Note partie d'ouvrage, Partie d'ouvrage, Composant, and Emplacement.

Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement
pphm_A8_119479_2	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Embases -> Embase du montant (,) / Montant
pphm_A8_119479_2	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Embases
pphm_A8_119479_2	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		Fondations et ancrages
pphm_A8_119479_2	KO	Montant (,)	KO	Montants		Montants
pphm_A8_119479_2	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Montants -> Montant (,)
pphm_A8_119479_2	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant

5.2. Réaliser les actions de résolution des désordres


- Dans le tableau des défauts par infrastructure :
 - Editez un défaut :

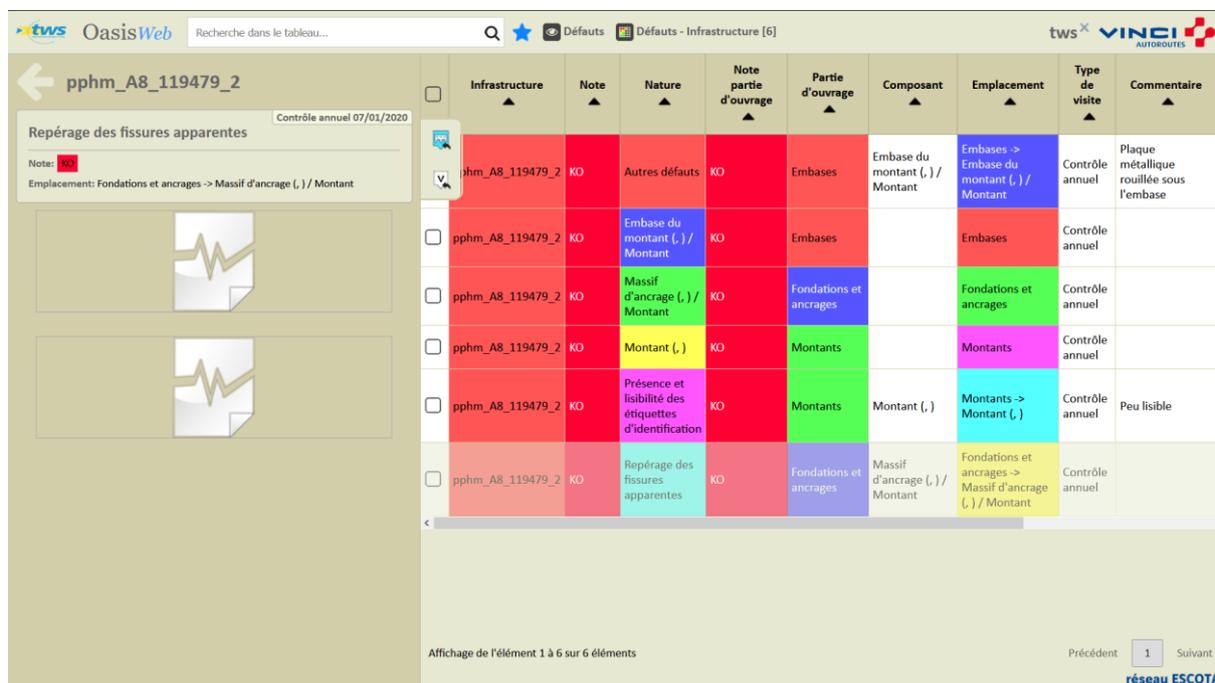

The screenshot shows the OasisWeb interface with the 'Edit' action selected for a defect report. The left sidebar shows the report details: Libellé: Repérage des fissures apparentes, Note: KO, Emplacement: Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant. The main area shows the same table of defects as in the previous screenshot, but with the 'Type de visite' column added. The 'Edit' icon is visible next to the first row.

Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire
pphm_A8_119479_2	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Embases -> Embase du montant (,) / Montant	Contrôle annuel	Plaque métallique rouillée sous l'embase
pphm_A8_119479_2	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Embases	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		Fondations et ancrages	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Montant (,)	KO	Montants		Montants	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Montants -> Montant (,)	Contrôle annuel	Peu lisible
pphm_A8_119479_2	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant	Contrôle annuel	

○ Puis éditez l'ouvrage associé :

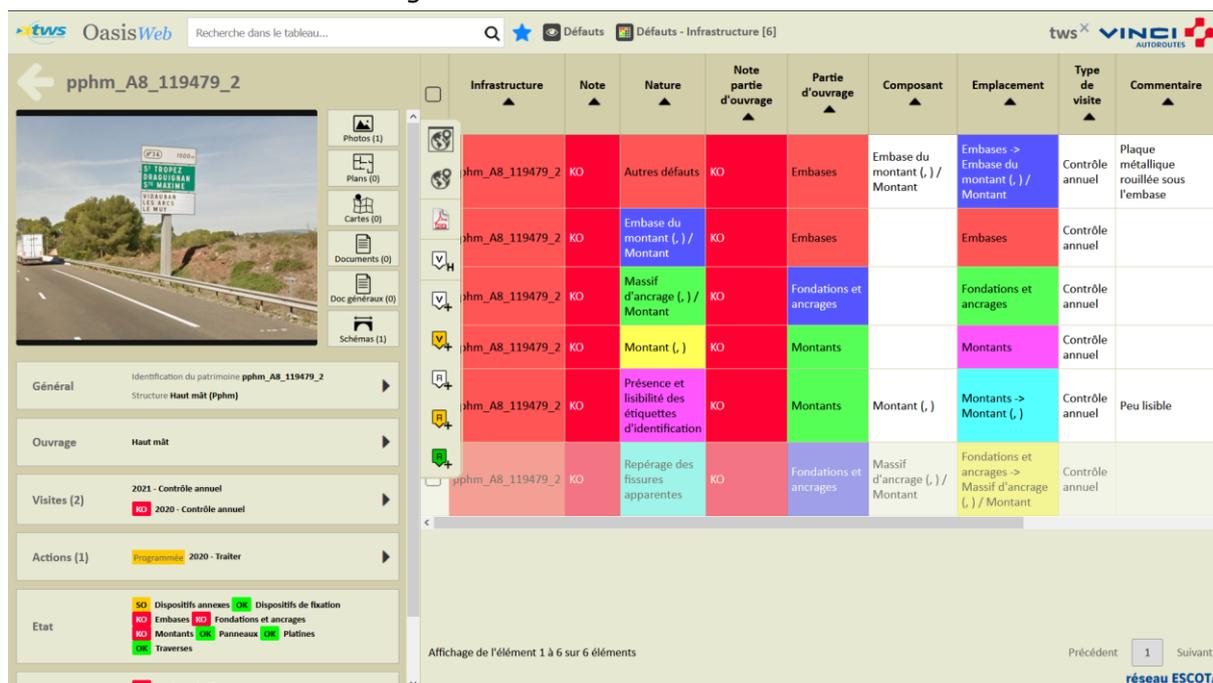

pphm_A8_119479_2


Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire
pphm_A8_119479_2	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Embases -> Embase du montant (,) / Montant	Contrôle annuel	Plaque métallique rouillée sous l'embase
pphm_A8_119479_2	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Embases	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		Fondations et ancrages	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Montant (,)	KO	Montants		Montants	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Montants -> Montant (,)	Contrôle annuel	Peu lisible
pphm_A8_119479_2	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant	Contrôle annuel	

Affichage de l'élément 1 à 6 sur 6 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

○ Editez l'action programmée sur cet ouvrage :

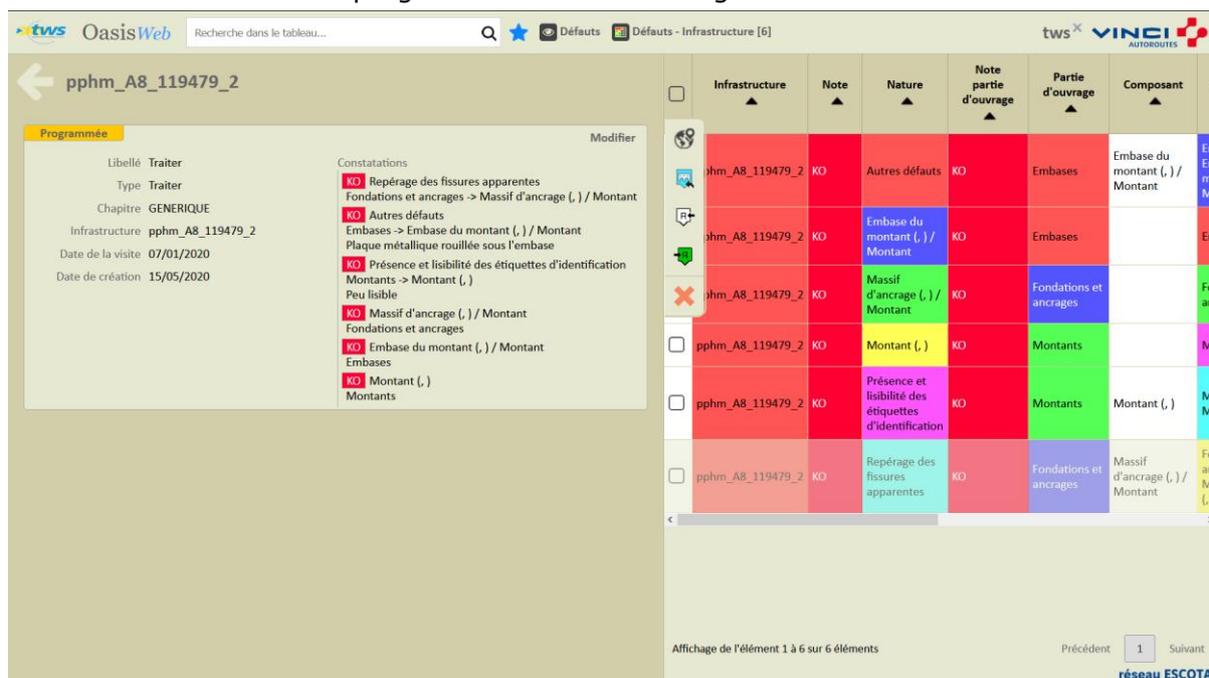

pphm_A8_119479_2

Programmée

Libellé Traiter

Type Traiter

Chapitre GENERIQUE

Infrastructure pphm_A8_119479_2

Date de la visite 07/01/2020

Date de création 15/05/2020

Constatations

- KO Repérage des fissures apparentes
- Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant
- KO Autres défauts
- Embases -> Embase du montant (,) / Montant
- Plaque métallique rouillée sous l'embase
- KO Présence et lisibilité des étiquettes d'identification
- Montants -> Montant (,)
- Peu lisible
- KO Massif d'ancrage (,) / Montant
- Fondations et ancrages
- KO Embase du montant (,) / Montant
- Embases
- KO Montant (,)
- Montants

Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire
pphm_A8_119479_2	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Embases	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Embases	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		Fondations et ancrages	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Montant (,)	KO	Montants		Montants	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Montants	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant	Contrôle annuel	

Affichage de l'élément 1 à 6 sur 6 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA


○ Lancez la commande « Réaliser action » :



- o Choisissez la date de réalisation :



- o L'action est réalisée et terminée :

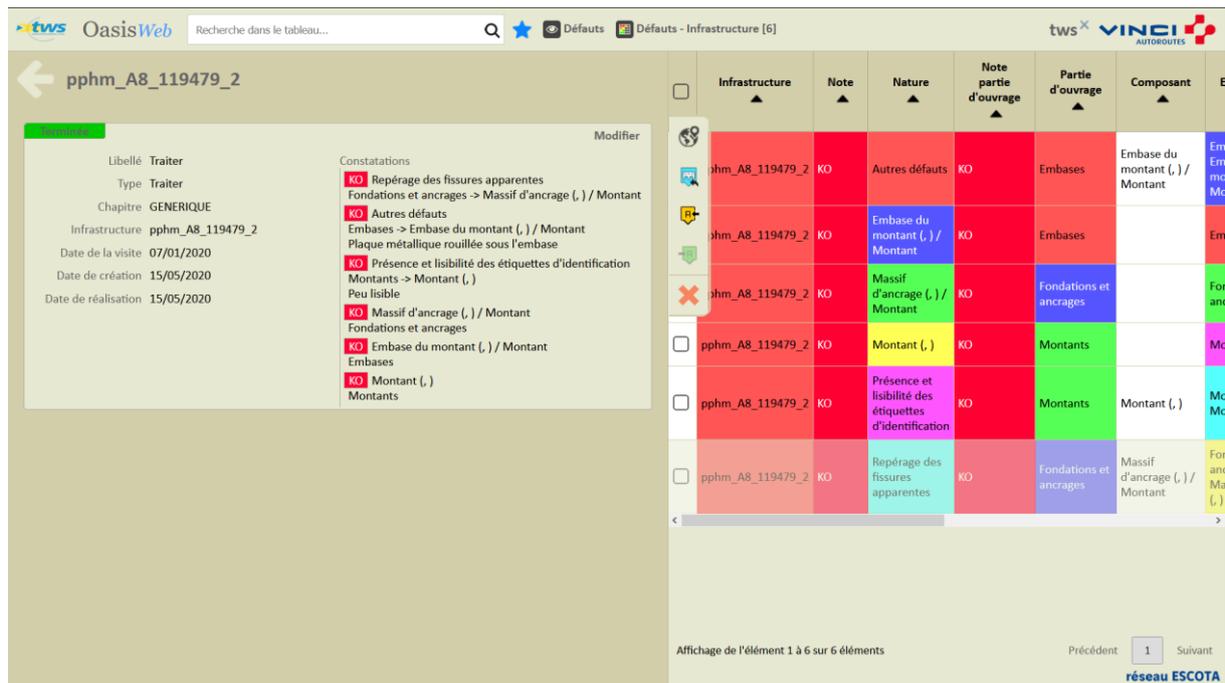

pphm_A8_119479_2

Libellé Traiter
Type Traiter
Chapitre GENERIQUE
Infrastructure pphm_A8_119479_2
Date de la visite 07/01/2020
Date de création 15/05/2020
Date de réalisation 15/05/2020

Constatations

- KO** Repérage des fissures apparentes
Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant
- KO** Autres défauts
Embases -> Embase du montant (,) / Montant
Plaque métallique rouillée sous l'embase
- KO** Présence et lisibilité des étiquettes d'identification
Montants -> Montant (,)
Peu lisible
- KO** Massif d'ancrage (,) / Montant
Fondations et ancrages
- KO** Embase du montant (,) / Montant
Embases
- KO** Montant (,)
Montants

Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	
pphm_A8_119479_2	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Em
pphm_A8_119479_2	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Em
pphm_A8_119479_2	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		For
pphm_A8_119479_2	KO	Montant (,)	KO	Montants		Mc
pphm_A8_119479_2	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Mc
pphm_A8_119479_2	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	For

Affichage de l'élément 1 à 6 sur 6 éléments


Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

- o Une visite théorique post-action est créée.

6. Consulter l'état de l'ouvrage post-action

- Dans le tableau des défauts :
 - Editez l'ouvrage pour lequel l'action a été réalisée :

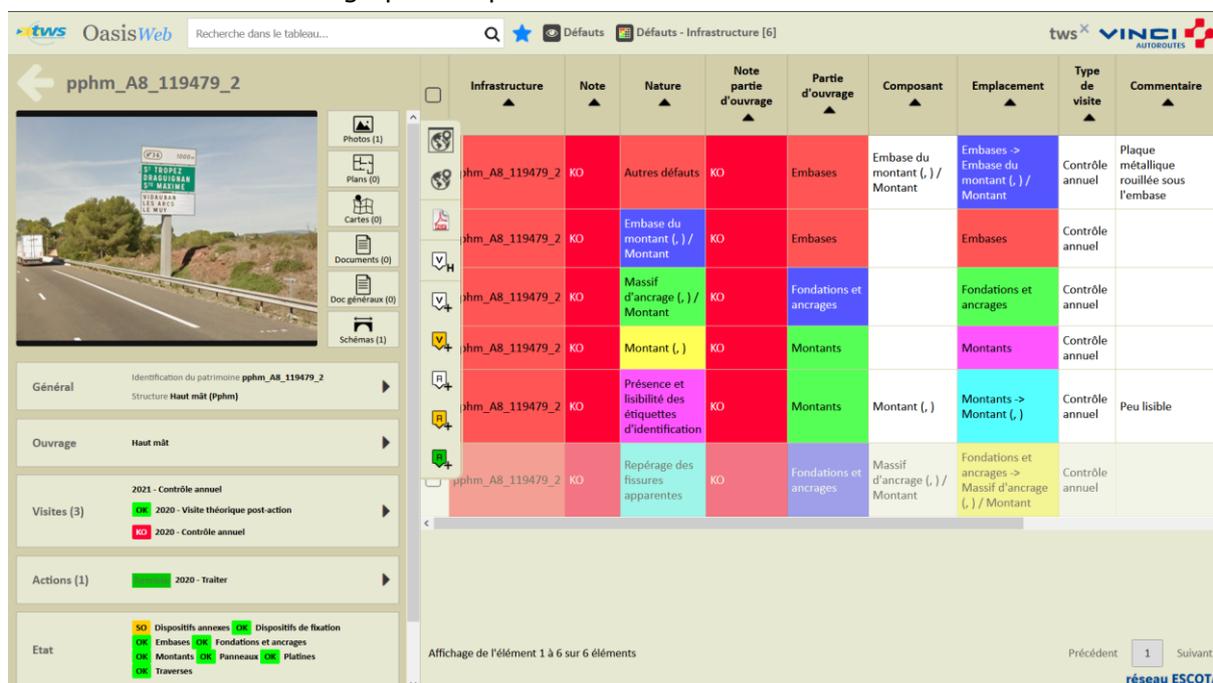

Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire
pphm_A8_119479_2	KO	Autres défauts	KO	Embases	Embase du montant (,) / Montant	Embases -> Embase du montant (,) / Montant	Contrôle annuel	Plaque métallique rouillée sous l'embase
pphm_A8_119479_2	KO	Embase du montant (,) / Montant	KO	Embases		Embases	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Massif d'ancrage (,) / Montant	KO	Fondations et ancrages		Fondations et ancrages	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Montant (,)	KO	Montants		Montants	Contrôle annuel	
pphm_A8_119479_2	KO	Présence et lisibilité des étiquettes d'identification	KO	Montants	Montant (,)	Montants -> Montant (,)	Contrôle annuel	Peu lisible
pphm_A8_119479_2	KO	Repérage des fissures apparentes	KO	Fondations et ancrages	Massif d'ancrage (,) / Montant	Fondations et ancrages -> Massif d'ancrage (,) / Montant	Contrôle annuel	

- Le tableau de bord montre que :


- L'action a été traitée :



- La visite théorique post-action a été créée :



- En théorie, l'état de l'ouvrage est rétabli :

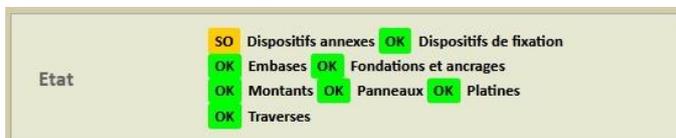

- Dans le bloc des Visites :



The screenshot displays the 'Visites' section of the OASIS-OKAPI system. It features a back arrow and the title 'Visites'. The interface is divided into three main sections:

- Top Section:** 'Candidate en 2021' (left) and 'Récurent' (right). Below this is a 'Contrôle annuel' label.
- Middle Section:** '15/05/2020' (left) and 'Validée' (right, in a red box). Below this is the title 'Visite théorique post-action'. The status list includes: OK Fondations et ancrages, OK Embases, OK Montants, OK Traverses, OK Platines, OK Panneaux, OK Dispositifs de fixation, and SO Dispositifs annexes.
- Bottom Section:** '07/01/2020' (left) and 'Validée' (right, in a red box). Below this is the title 'Contrôle annuel'. The status list includes: KO Fondations et ancrages, KO Embases, KO Montants, OK Traverses, OK Platines, OK Panneaux, OK Dispositifs de fixation, and SO Dispositifs annexes.

- La visite théorique post-action montre que tous les problèmes sont théoriquement résolus.