

Utilisation du module Protections acoustiques par ESCOTA

1.	DEMARCHE	1
2.	LA DESCRIPTION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES	2
2.1	LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OUVRAGE	4
2.2	L'ETAT DE L'OUVRAGE.....	5
2.3	LA STRUCTURE DE L'OUVRAGE	6
2.4	LES DESORDRES DE L'OUVRAGE.....	6
2.5	LES OUVRAGES	7
3.	LES VISITES.....	10
3.1	LES VISITES DE L'OUVRAGE.....	10
3.2	LES VISITES DES OUVRAGES	14
4.	LES DESORDRES.....	21
4.1	LES DESORDRES DE L'OUVRAGE.....	21
4.2	LES DESORDRES DES OUVRAGES	22
5.	LES ACTIONS.....	25
5.1	CREER DES ACTIONS A PARTIR DES DESORDRES	25
5.2	PROGRAMMER UNE ACTION.....	30
5.3	PROGRAMMER PLUSIEURS ACTIONS	31


1. Démarche

- La description des protections acoustiques
- Les visites des protections acoustiques
- Les désordres répertoriés
- La création et la programmation des actions


2.La description des protections acoustiques

► Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser le tableau de bord des ouvrages

- Afficher les ouvrages :

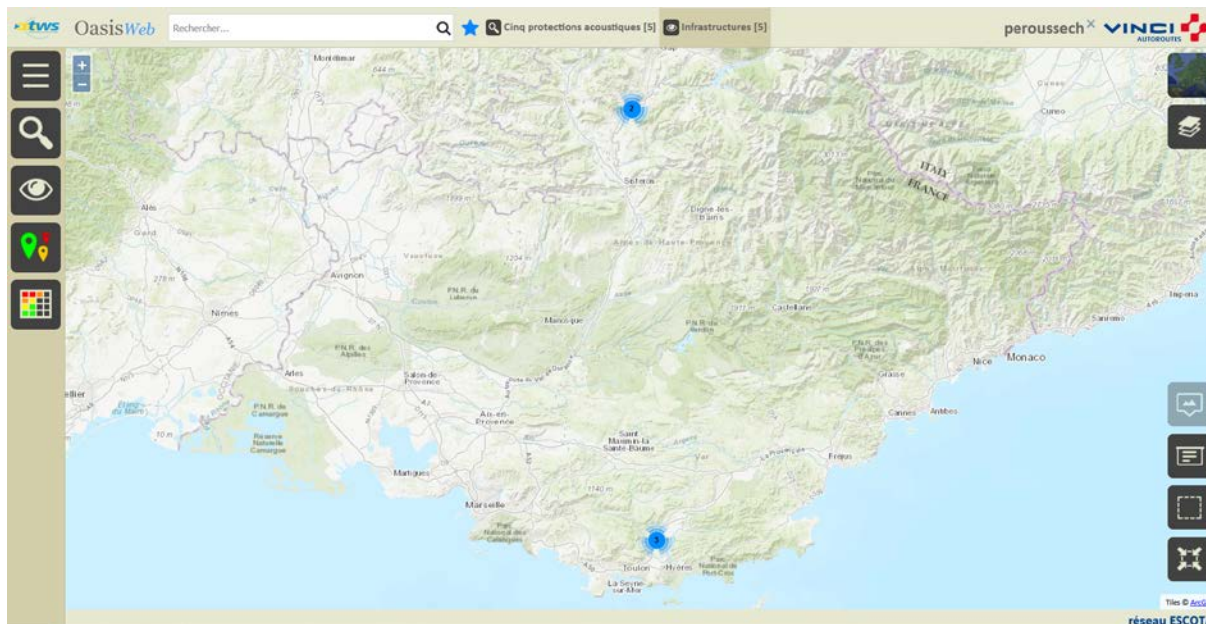

En vue Plan

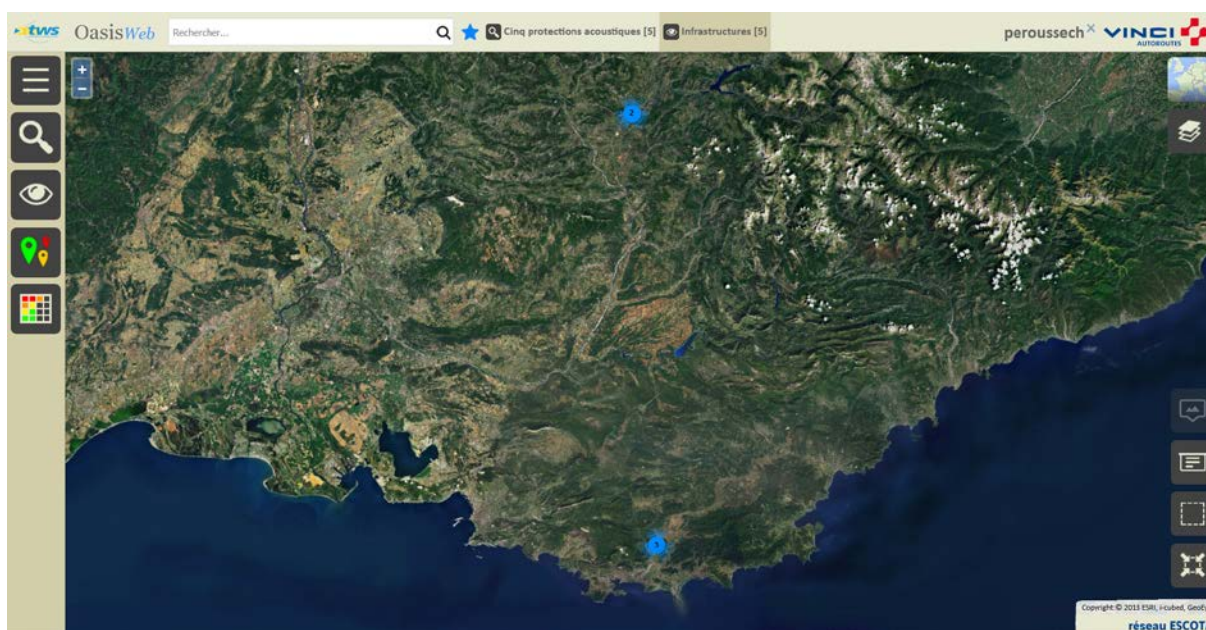


En vue Satellite

- Editer un ouvrage :



- Pour afficher son tableau de bord :

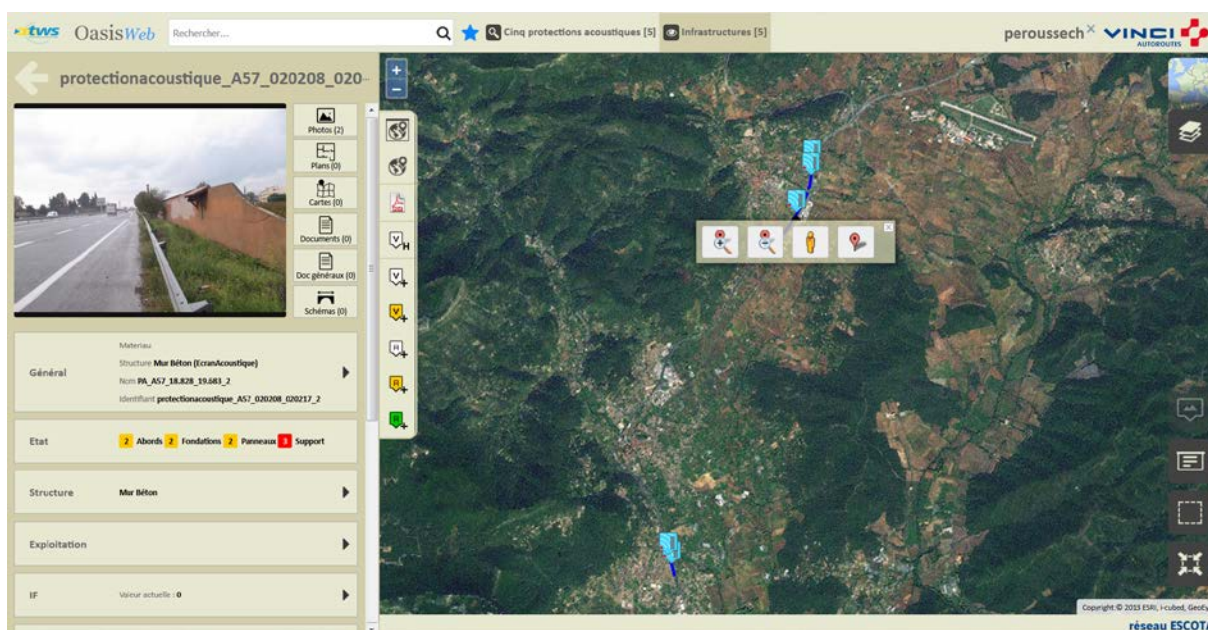

protectionacoustique_A57_020208_020

Général

Matériau: Structure Mur Béton (EcranAcoustique)
 Nom: PA_A57_18.828_19.681_2
 Identifiant: protectionacoustique_A57_020208_020212_2

Etat

2	2	2	2	1	Support
---	---	---	---	---	---------


Structure

Mur Béton

Exploitation

IF

Valeur actuelle: 0

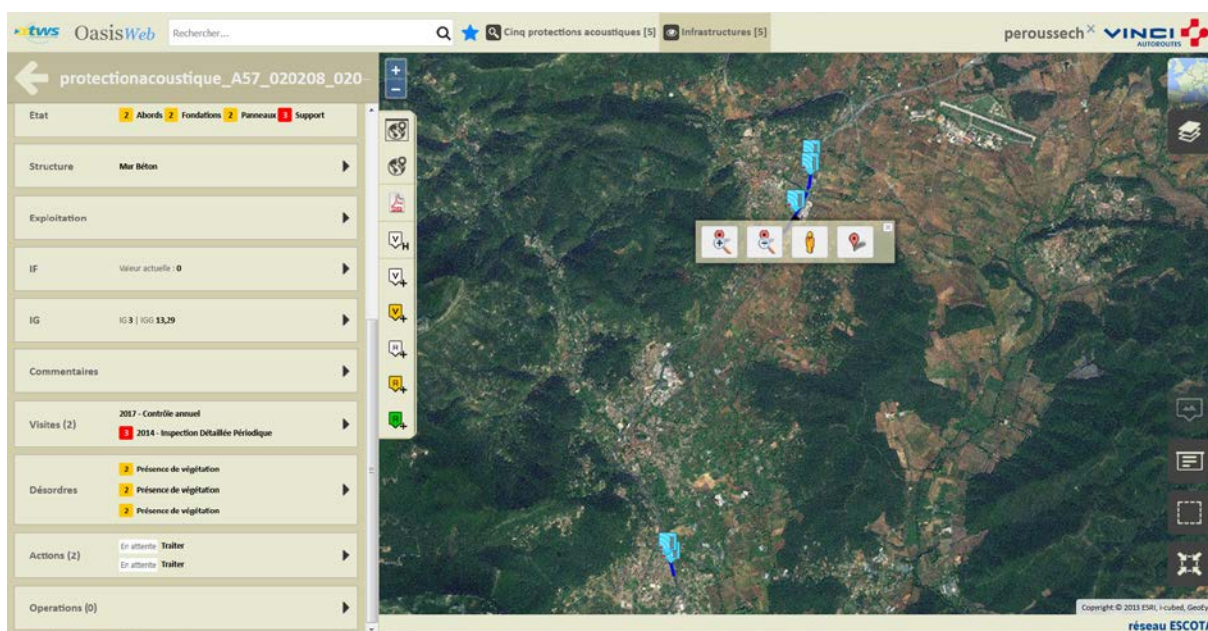

protectionacoustique_A57_020208_020

Etat

2	2	2	2	1	Support
---	---	---	---	---	---------

Structure

Mur Béton

Exploitation

IF

Valeur actuelle: 0

IG

IG 3 | IG 13,29

Commentaires

Visites (2)

2017 - Contrôle annuel
2014 - Inspection Détaillée Périodique

Désordres

2	Présence de végétation
2	Présence de végétation
2	Présence de végétation

Actions (2)

En attente	Traiter
En attente	Traiter

Operations (0)

2.1 Les caractéristiques générales de l'ouvrage

Pour consulter/modifier les caractéristiques générales de l'ouvrage :

- Cliquer dans le bloc Général :


Général
Materiu

Structure
Mur Béton (EcranAcoustique)

Nom
PA_A57_18.828_19.683_2

Identifiant
protectionacoustique_A57_020208_020217_2

- Pour éditer le panneau Général :

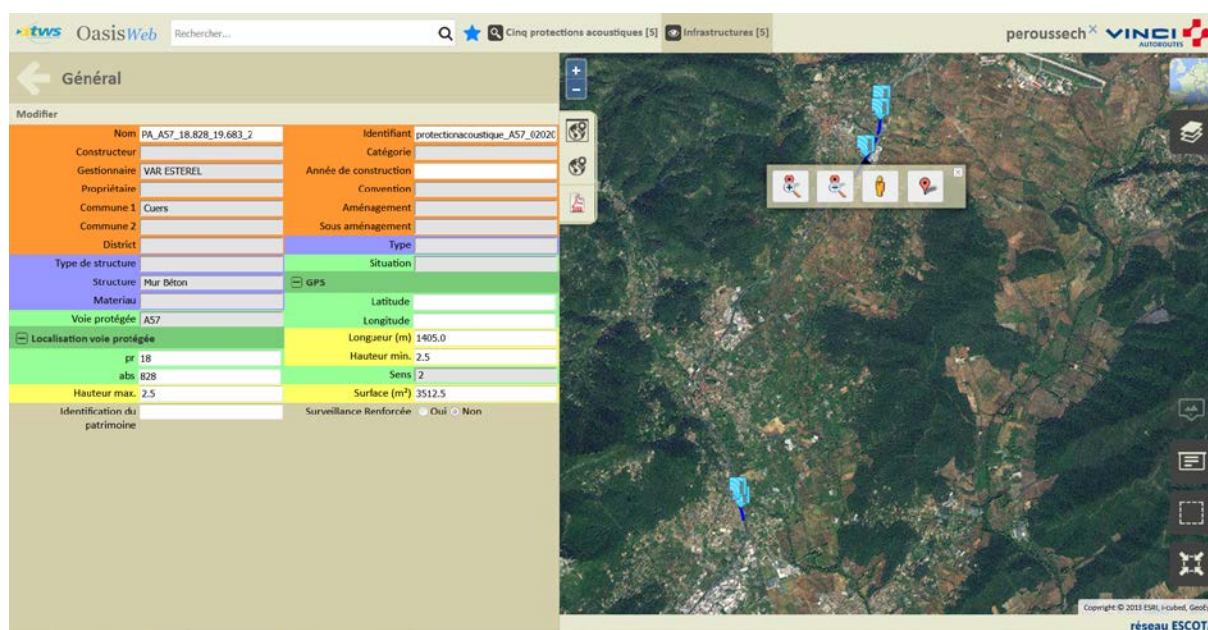


- Les caractéristiques générales des protections acoustiques d'ESCOTA :

Modifier			
Nom	PA_A57_18.828_19.683_2	Identifiant	protectionacoustique_A57_02020
Constructeur		Catégorie	
Gestionnaire	VAR ESTEREL	Année de construction	
Propriétaire		Convention	
Commune 1	Cuers	Aménagement	
Commune 2		Sous aménagement	
District		Type	
Type de structure		Situation	
Structure	Mur Béton	GPS	
Materiu		Latitude	
Voie protégée	A57	Longitude	
Localisation voie protégée		Longueur (m)	1405.0
pr	18	Hauteur min.	2.5
abs	828	Sens	2
Hauteur max.	2.5	Surface (m²)	3512.5
Identification du patrimoine		Surveillance Renforcée	☐ Oui ☒ Non


2.2 L'état de l'ouvrage

Pour consulter l'état de l'ouvrage (représentation synthétique obtenue par une compilation des visites réalisées sur l'ouvrage) :


- Cliquer dans le bloc Etat :



- Pour éditer une représentation de l'état de l'ouvrage sous la forme d'un PV de visite OKAPI :

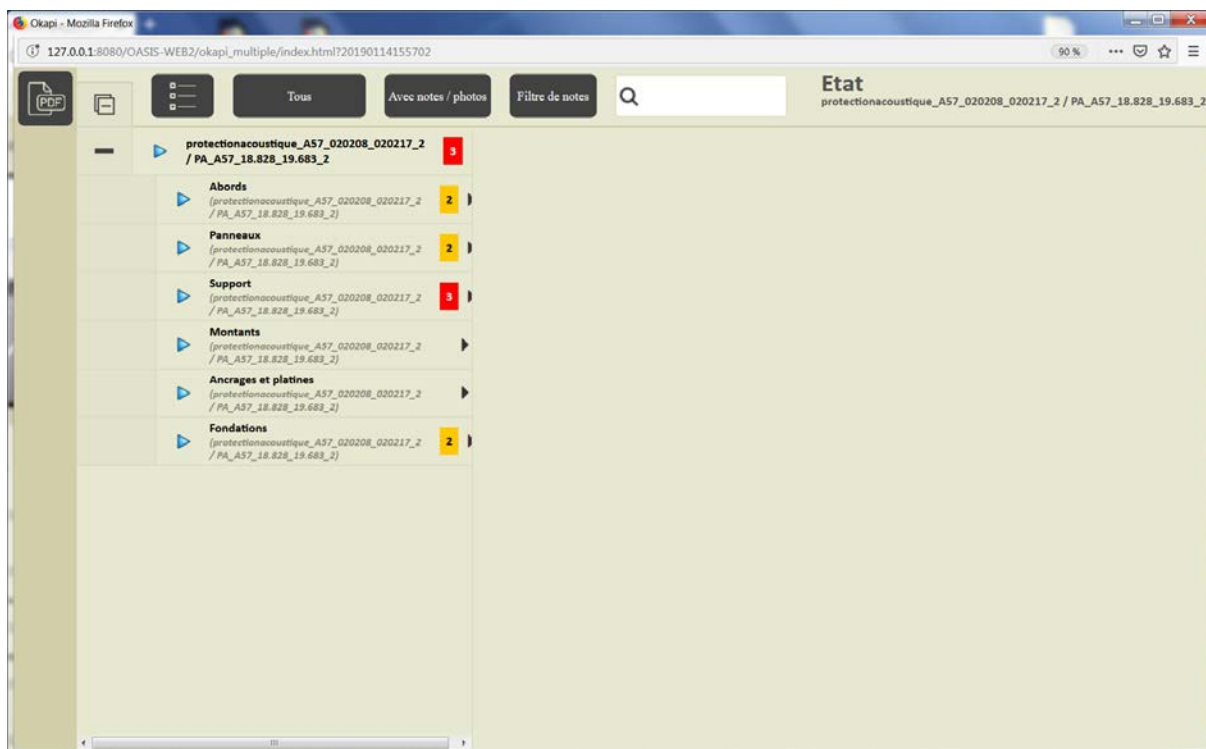


- Avec les commentaires, photos et détails des notes :

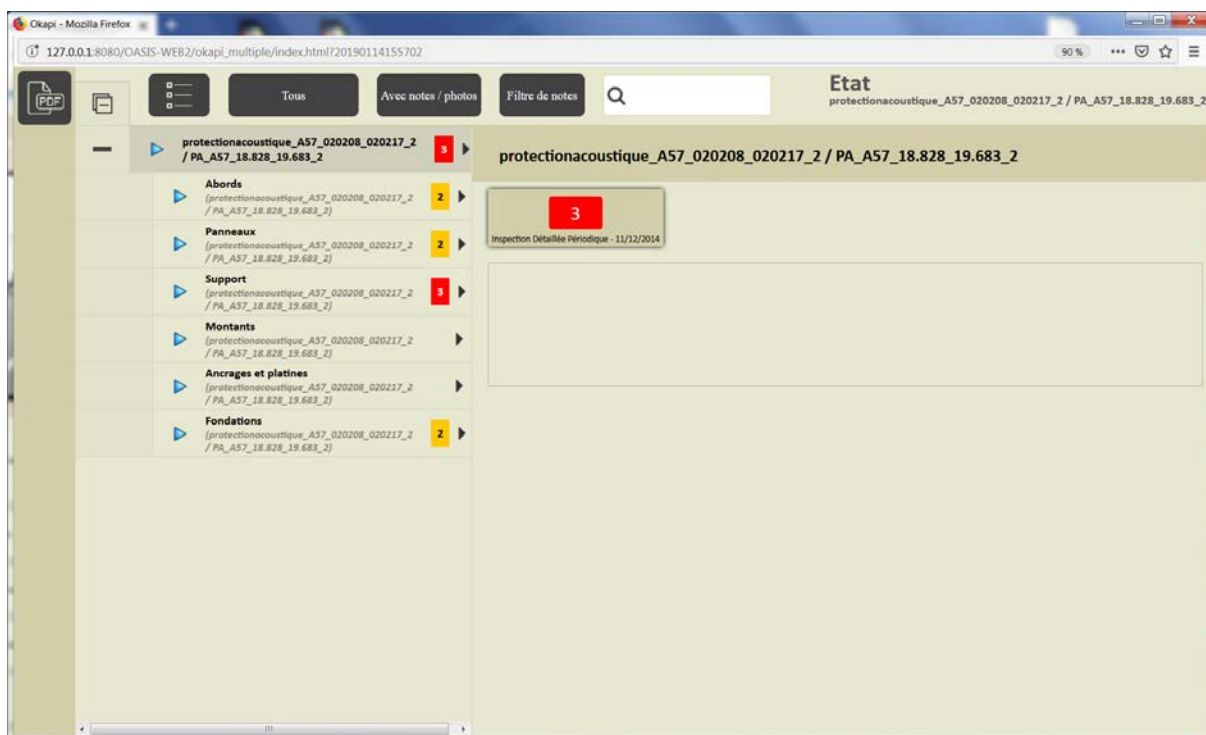

2.3 La structure de l'ouvrage

Pour consulter la structure de l'ouvrage :

- Cliquer dans le bloc Structure :




- Pour éditer le détail de la structure de l'ouvrage :


2.4 Les désordres de l'ouvrage

Pour consulter les désordres de l'ouvrage :

- Cliquer dans le bloc Désordres :

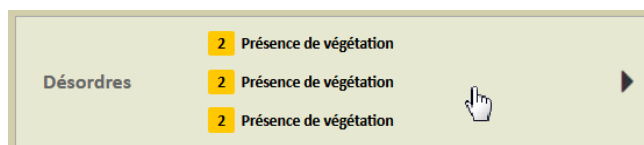


- Pour éditer la liste des désordres de l'ouvrage :

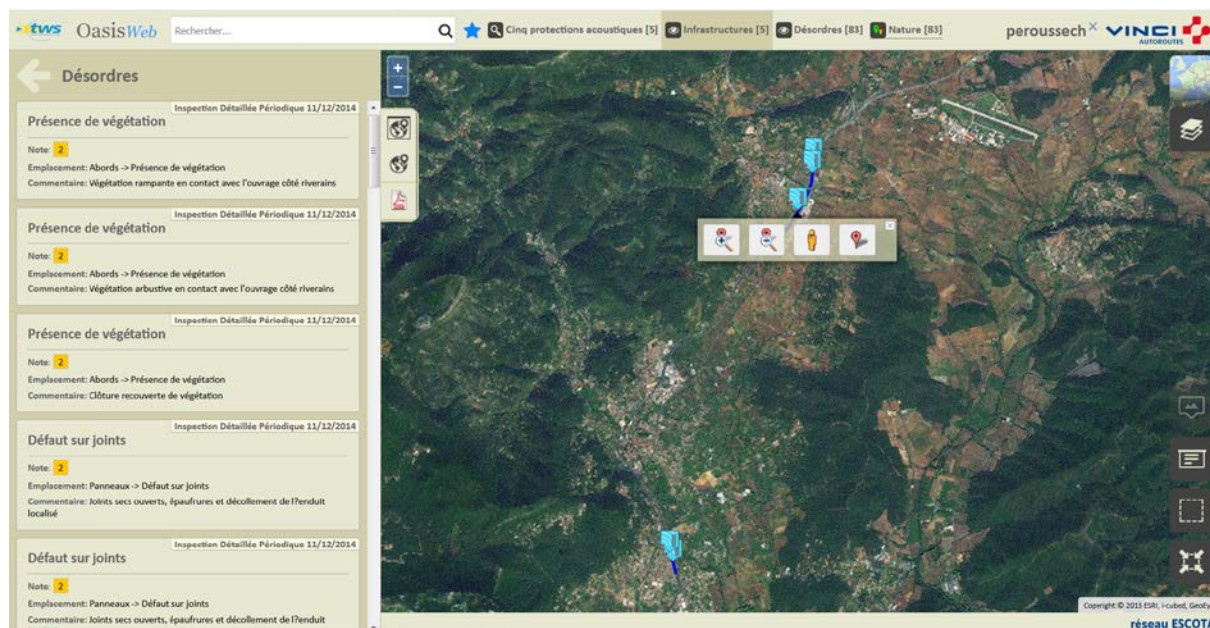

2.5 Les ouvrages

► Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser les Thématiques et les Tableaux interactifs


- Après avoir affiché les ouvrages :

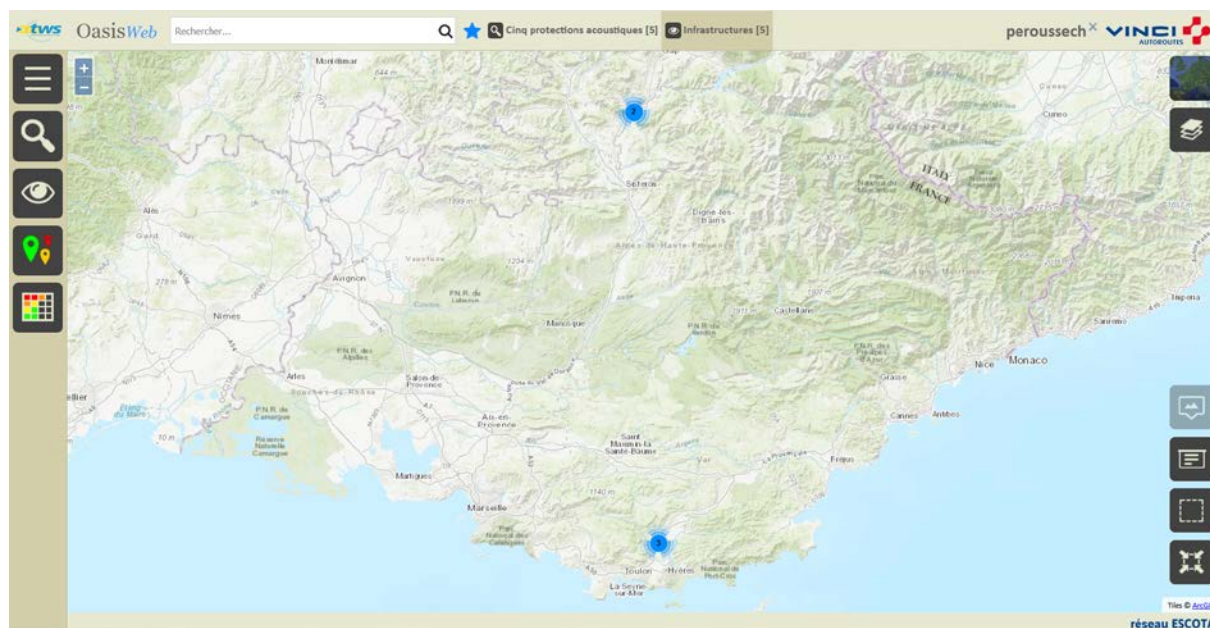


- Afficher la Thématique [IG] :



- o Pour afficher les ouvrages en fonction de leur IG :

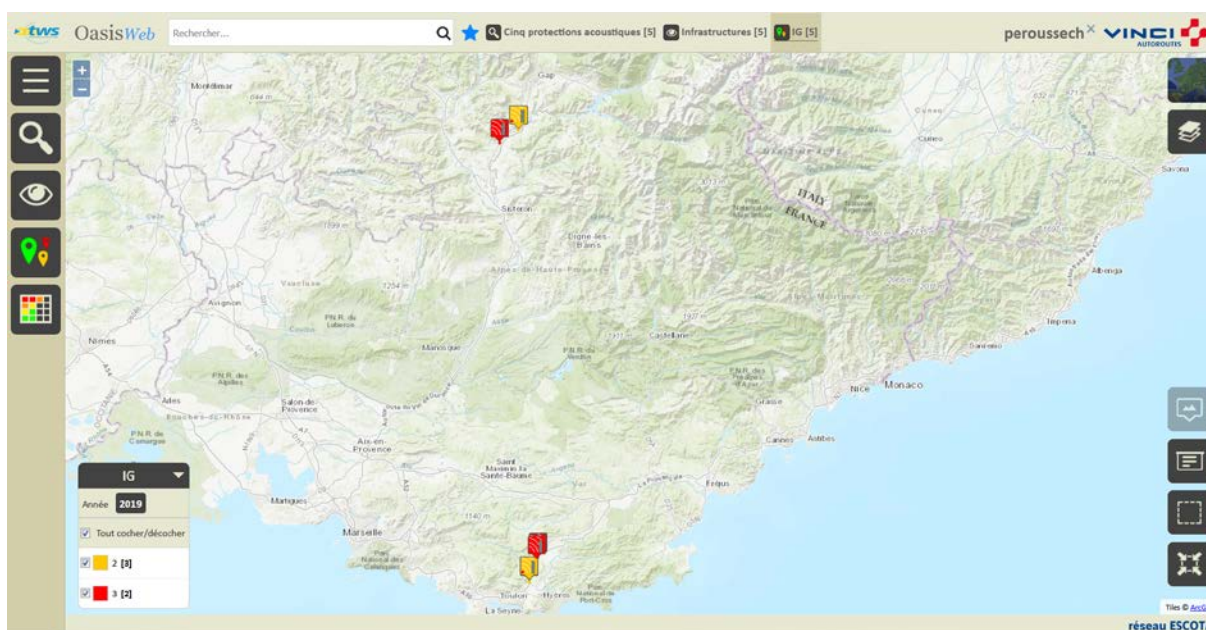

- o Ne garder en présélection que les ouvrages posant problème :

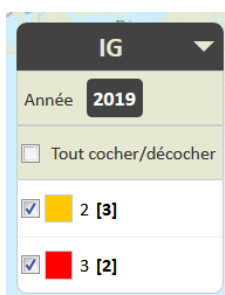

- Afficher le Tableau [Général] :



o Pour afficher les ouvrages dans un tableau interactif :

OasisWeb Recherche dans le tableau...

Infrastructures Général [5]

peroussech VINCI AUTOMOBILES

	IG	IGG	Gestionnaire	Infrastructure	Commune1	Structure	Voie de gestion	PR voie de gestion	ABS voie de gestion	Date visite	Notation (Montants)	Notation (Ancrages et platines)	Notation (Fondations)	Notation (Note)
☐	3	13.29	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_AS1_142963_143126_1 / PA_AS1_143.00_143.15_1	Monetier-Allemont	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	143	0	10/07/2014				
☐	3	13.29	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_020208_020217_2 / PA_AS7_18.828_19.683_2	Cuers	Mur Béton (EcranAcoustique)	AS7	18	828	01/01/2017			2	
☐	2	8.03	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_AS1_150399_150659_2 / PA_AS1_150.65_150.4_2	La Saulce	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	150	650	24/06/2014				2
☐	2	8.03	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_010350_010370_2 / PA_AS7_10.360_10.365_A8-T	La Farlède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	10	360	11/12/2014		2	2	2
☐	2	7.75	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_009988_010370_2 / PA_AS7_9.98_10.36_A8-T	La Farlède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	9	980	11/12/2014	1	2		2

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

- Différentes fonctions sont disponibles :
 - o Afficher le tableau de bord d'un ouvrage.
 - o Classer les ouvrages en jouant avec les colonnes.
 - o Cliquer sur une ligne du tableau pour éditer le tableau de bord de l'ouvrage.
 - o Utiliser le bouton représentant des colonnes pour choisir les colonnes affichées.
 - o Utiliser le bouton [PDF] pour exporter le tableau dans un fichier PDF.
 - o Utiliser le bouton [XLS] pour exporter le tableau dans un fichier XLS.
 - o Utiliser le bouton [Camembert] pour afficher des statistiques.

3. Les visites

3.1 Les visites de l'ouvrage

► Dans l'interface OASIS-WEB, à partir d'un tableau interactif

- Les ouvrages sont affichés dans un tableau interactif :

OasisWeb Recherche dans le tableau...   Infrastructures  Général [5] peroussech VINCI AUTODIAGNOSTIC

	IG	IGG	Gestionnaire	Infrastructure	Commune1	Structure	Voie de gestion	PR voie de gestion	ABS voie de gestion	Date visite	Notation (Montants)	Notation (Ancrages et platines)	Notation (Fondations)	Notation (Note)
		13.29	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_AS1_142963_143126_1 / PA_AS1_143.00_143.15_1	Monetier-Allemont	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	143	0	10/07/2014				
		13.29	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_020208_020217_2 / PA_AS7_18.828_19.683_2	Cuers	Mur Béton (EcranAcoustique)	AS7	18	828	01/01/2017			2	
		8.03	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_AS1_150399_150659_2 / PA_AS1_150.65_150.4_2	La Saulce	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	150	650	24/06/2014				2
		8.03	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_010350_010370_2 / PA_AS7_10.360_10.365_AB-T	La Farliède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	10	360	11/12/2014		2	2	2
		7.75	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_009988_010370_2 / PA_AS7_9.98_10.36_AB-T	La Farliède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	9	980	11/12/2014	1	2		2


Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments Précédent 1 Suivant réseau ESCOTA

- Cliquer sur un ouvrage du tableau :

OasisWeb Recherche dans le tableau...   Infrastructures  Général [5] peroussech VINCI AUTODIAGNOSTIC

	IG	IGG	Gestionnaire	Infrastructure	Commune1	Structure	Voie de gestion	PR voie de gestion	ABS voie de gestion	Date visite	Notation (Montants)	Notation (Ancrages et platines)	Notation (Fondations)	Notation (Note)
		13.29	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_AS1_142963_143126_1 / PA_AS1_143.00_143.15_1	Monetier-Allemont	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	143	0	10/07/2014				
		13.29	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_020208_020217_2 / PA_AS7_18.828_19.683_2	Cuers	Mur Béton (EcranAcoustique)	AS7	18	828	01/01/2017			2	
		8.03	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_AS1_150399_150659_2 / PA_AS1_150.65_150.4_2	La Saulce	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	150	650	24/06/2014				2
		8.03	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_010350_010370_2 / PA_AS7_10.360_10.365_AB-T	La Farliède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	10	360	11/12/2014		2	2	2
		7.75	VAR ESTEREL	protectionacoustique_AS7_009988_010370_2 / PA_AS7_9.98_10.36_AB-T	La Farliède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	9	980	11/12/2014	1	2		2

o Pour afficher son tableau de bord :

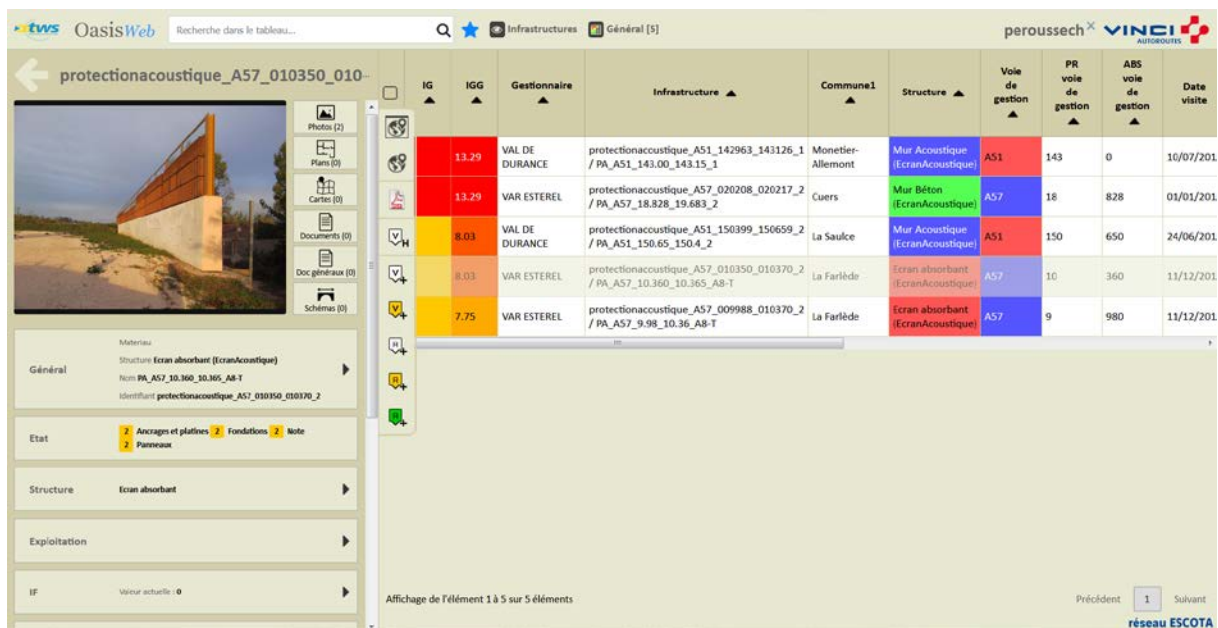


IG	IGG	Gestionnaire	Infrastructure	Commune1	Structure	Voie de gestion	PR voie de gestion	ABS voie de gestion	Date visite
13.29	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	Monetier-Allemont	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	143	0	10/07/201	
13.29	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	Cuers	Mur Béton (EcranAcoustique)	AS7	18	828	01/01/201	
8.03	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	La Saulce	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	150	650	24/06/201	
8.03	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_010350_010370_2 / PA_A57_10.360_10.365_A8-T	La Farlède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	10	360	11/12/201	
7.75	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_A8-T	La Farlède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	9	980	11/12/201	

– Cliquer dans le bloc Visites :



IG	IGG	Visites
IG 2	IGG 8,03	2014 - Inspection Détaillée Périodique
		2014 - Contrôle annuel
		Défaut sur joints

o Pour afficher le récapitulatif des visites sur l'ouvrage :

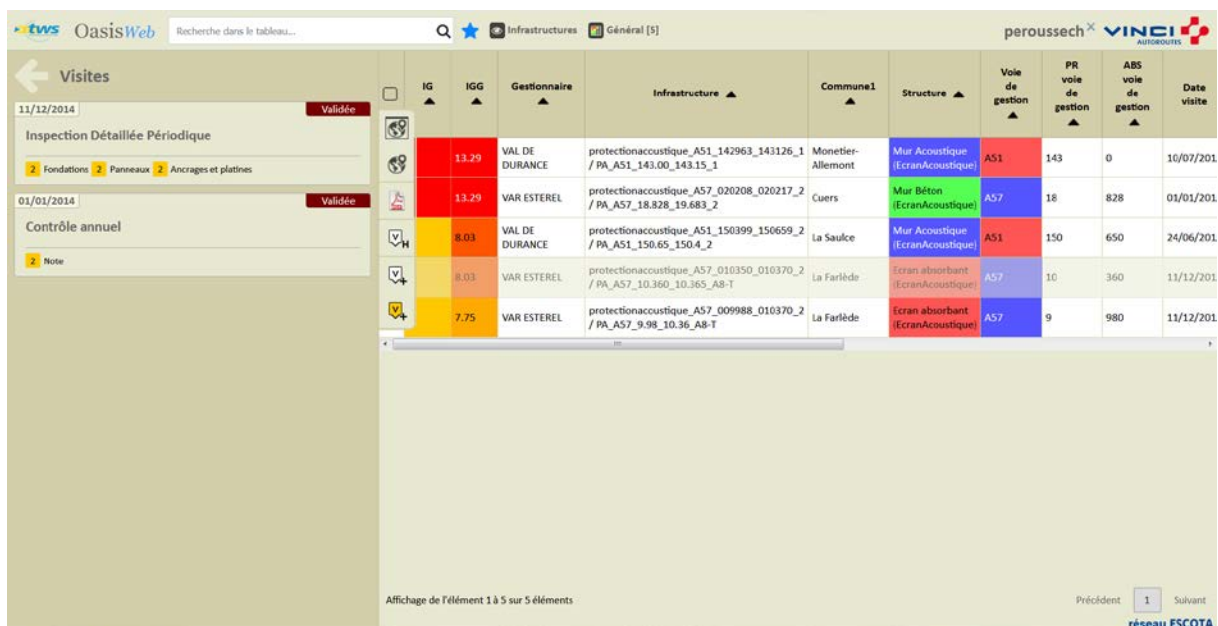

IG	IGG	Gestionnaire	Infrastructure	Commune1	Structure	Voie de gestion	PR voie de gestion	ABS voie de gestion	Date visite
13.29	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	Monetier-Allemont	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	143	0	10/07/201	
13.29	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	Cuers	Mur Béton (EcranAcoustique)	AS7	18	828	01/01/201	
8.03	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	La Saulce	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	AS1	150	650	24/06/201	
8.03	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_010350_010370_2 / PA_A57_10.360_10.365_A8-T	La Farlède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	10	360	11/12/201	
7.75	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_A8-T	La Farlède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	AS7	9	980	11/12/201	

o puis le détail d'une visite :

– Cliquer dans la visite :

11/12/2014 Validée

Inspection Détaillée Périodique

Abords 2 Panneaux Support Montants 2 Ancrages et platines 2 Fondations

o Pour l'éditer sous la forme d'un PV de visite OKAPI :

protectionacoustique_A57_010350_010370_2 / PA_A57_10.360_10.365_A8-T

Type de visite Inspection Détaillée Périodique

Autoroute A57/10+360

District

Commune La Farlède

Gestionnaire VAR ESTEREL

Dernière IDP

GPS

Dernière modification

Dernier téléchargement

Conditions de la visite

Conditions atm.

Température (°C)

Précipitations (J.)

Date 11/12/2014

Commentaire

Intervenants


Moyens

Détails

Conclusions


Entrez la conclusion ici...

Détail de la visite

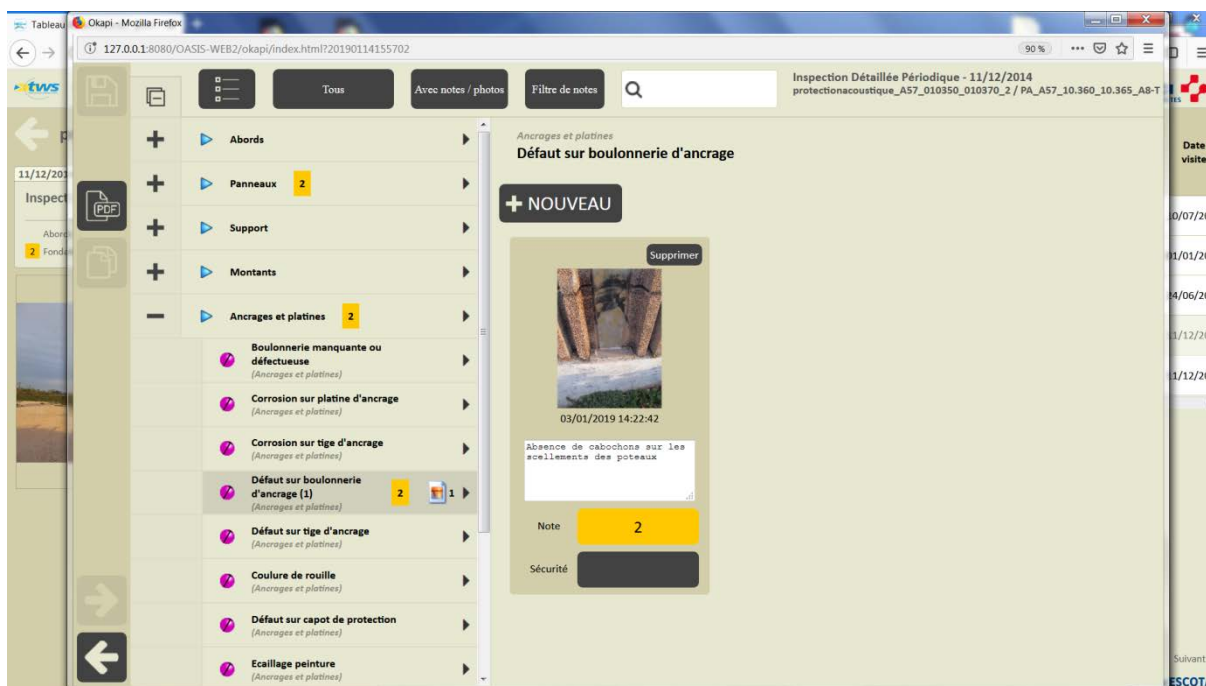


Déroulement du PV de visite

- Cliquer dans les photos :

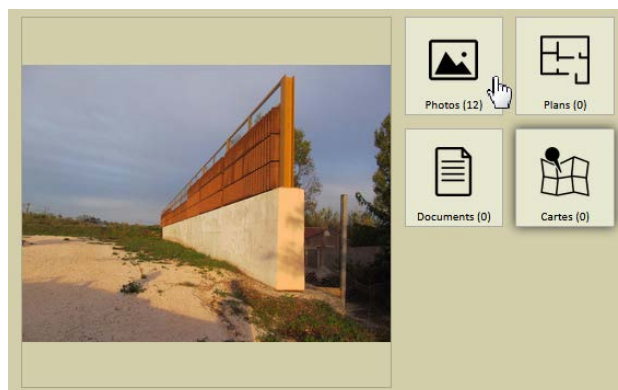

o Pour consulter toutes les photos prises lors de la visite :

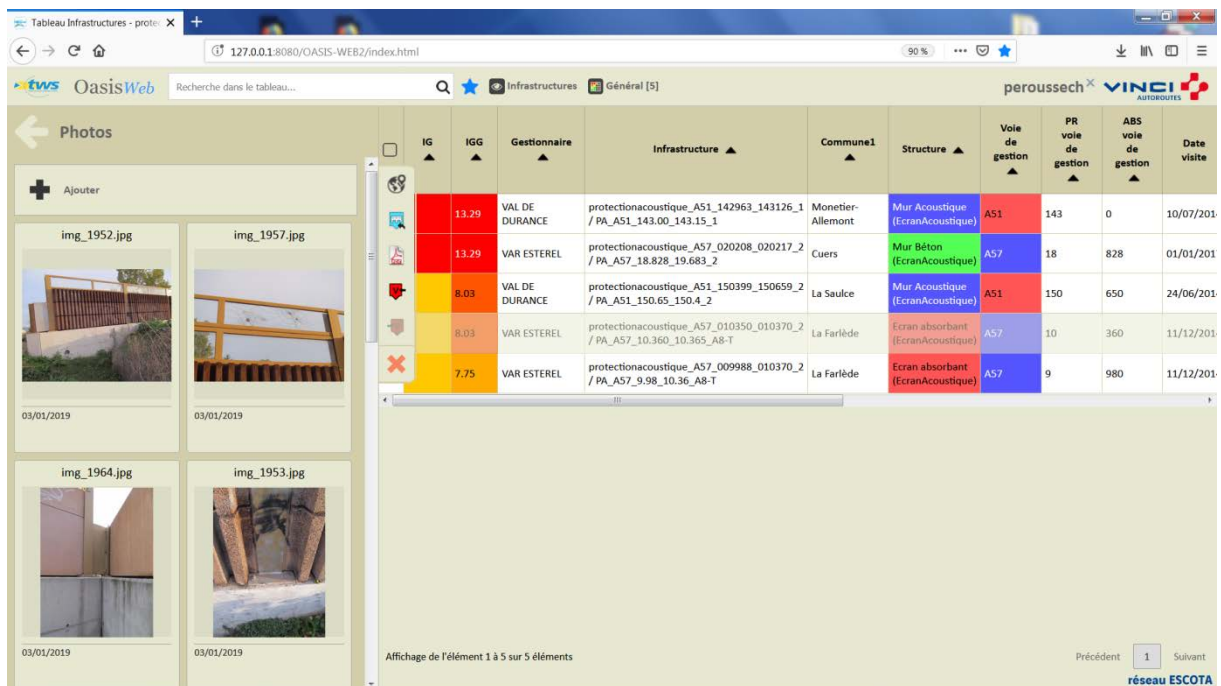


The screenshot shows the OasisWeb interface with a table of acoustic protection data and a photo gallery. The table has columns for IG, IGG, Gestionnaire, Infrastructure, Commune1, Structure, Voie de gestion, PR voie de gestion, ABS voie de gestion, and Date visite. The photo gallery on the left shows four photos: img_1952.jpg, img_1957.jpg, img_1964.jpg, and img_1953.jpg, all dated 03/01/2019.

IG	IGG	Gestionnaire	Infrastructure	Commune1	Structure	Voie de gestion	PR voie de gestion	ABS voie de gestion	Date visite
13.29	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	Monetier-Allemont	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	A51	143	0	10/07/201	
13.29	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	Cuers	Mur Béton (EcranAcoustique)	A57	18	828	01/01/201	
8.03	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	La Saulce	Mur Acoustique (EcranAcoustique)	A51	150	650	24/06/201	
8.03	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_010350_010370_2 / PA_A57_10.360_10.365_A8-T	La Farlède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	A57	10	360	11/12/201	
7.75	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_A8-T	La Farlède	Ecran absorbant (EcranAcoustique)	A57	9	980	11/12/201	


3.2 Les visites des ouvrages

► Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Visites


– Après avoir affiché les ouvrages :

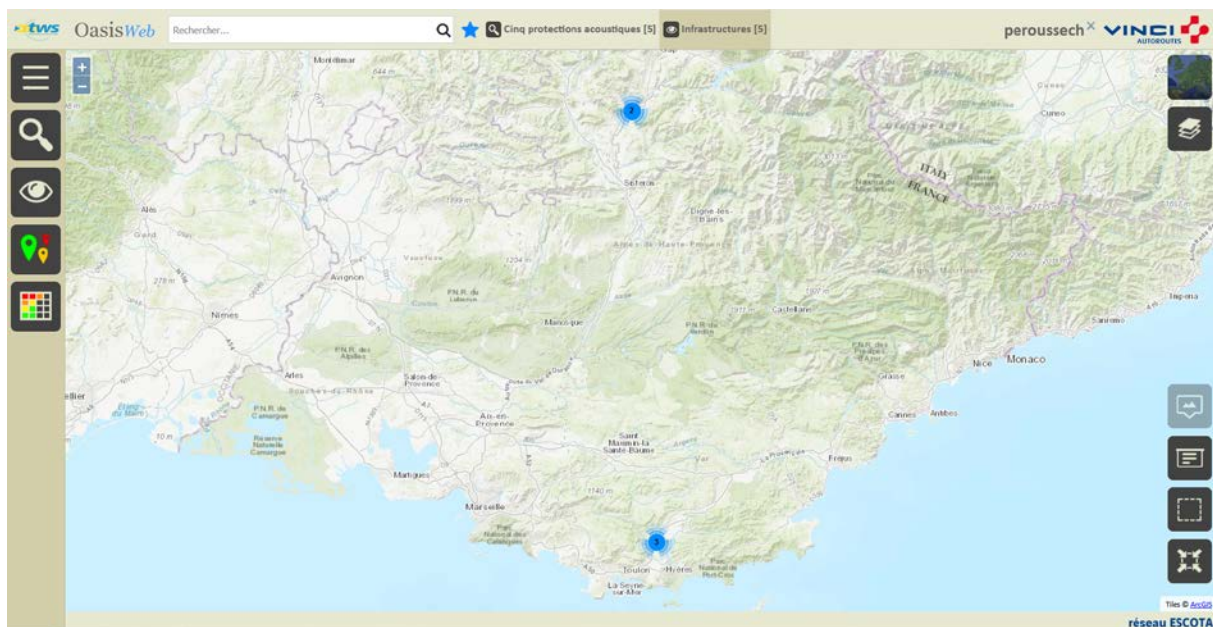

- Passer en vue [Visites] :

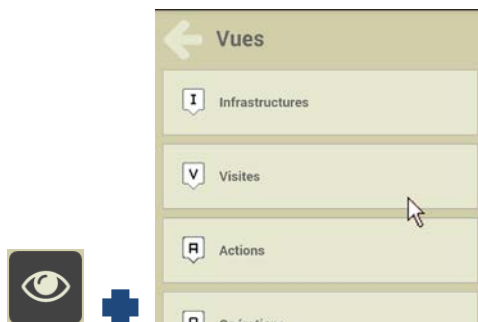


- o Pour afficher les visites réalisées ou en cours de réalisation sur les ouvrages :

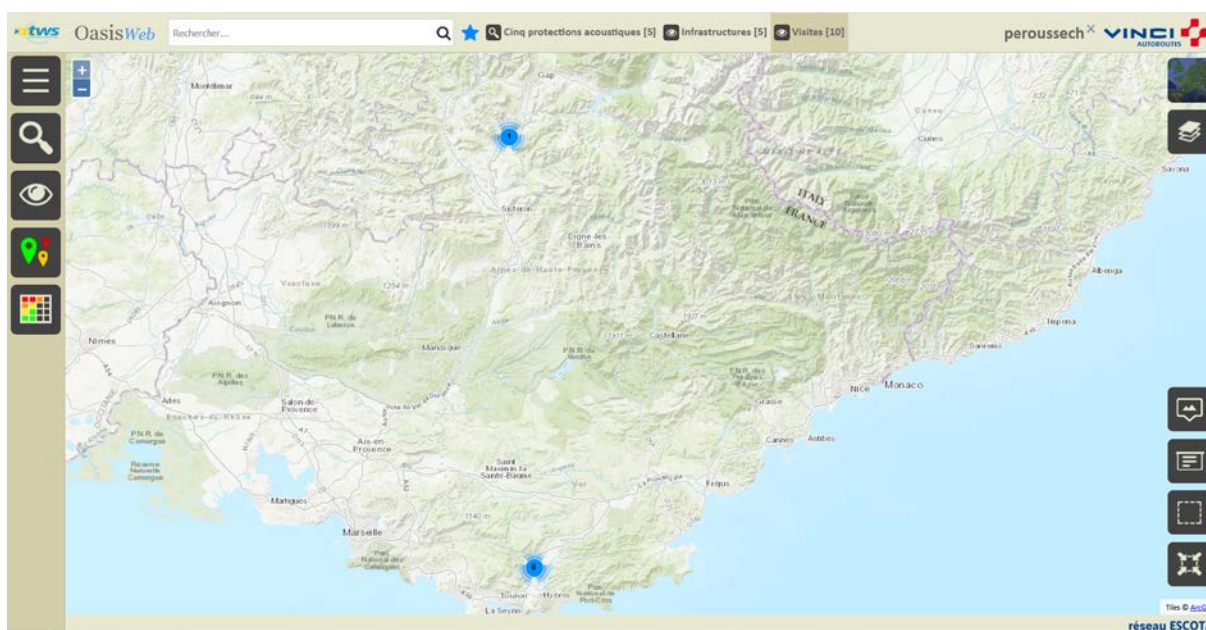

- Afficher la Thématique [Statut] :




- o Pour afficher les visites en fonction de leur statut :

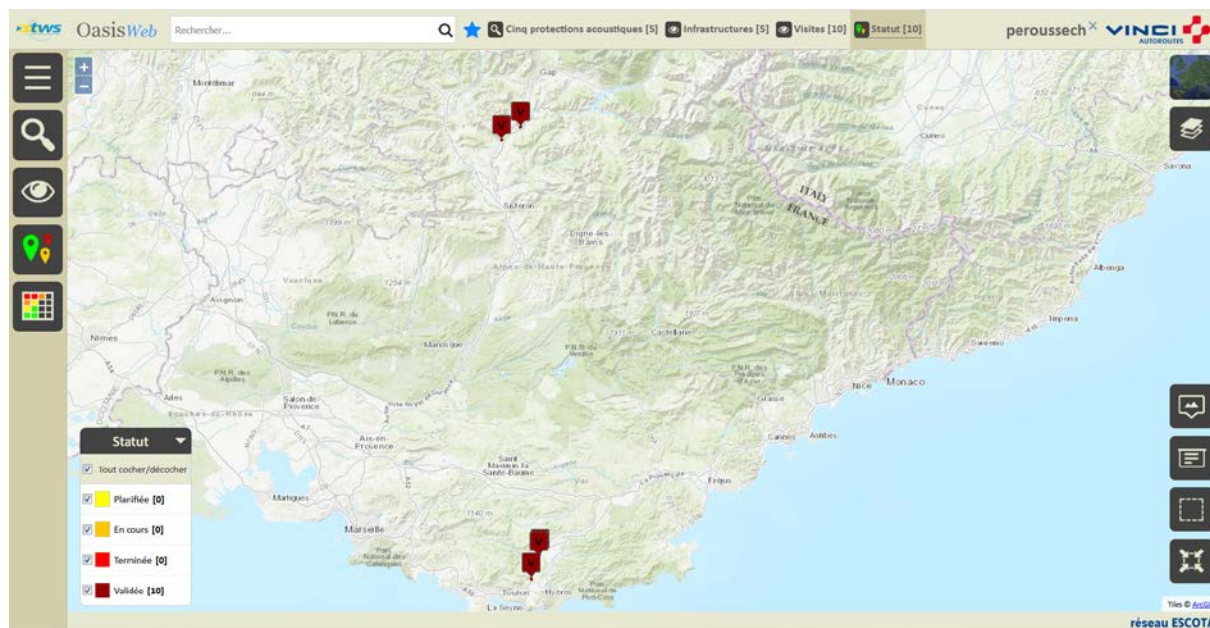

3.2.1 L'historique des visites

- Utiliser la vue Infrastructures


- Dans la Vue Infrastructures :

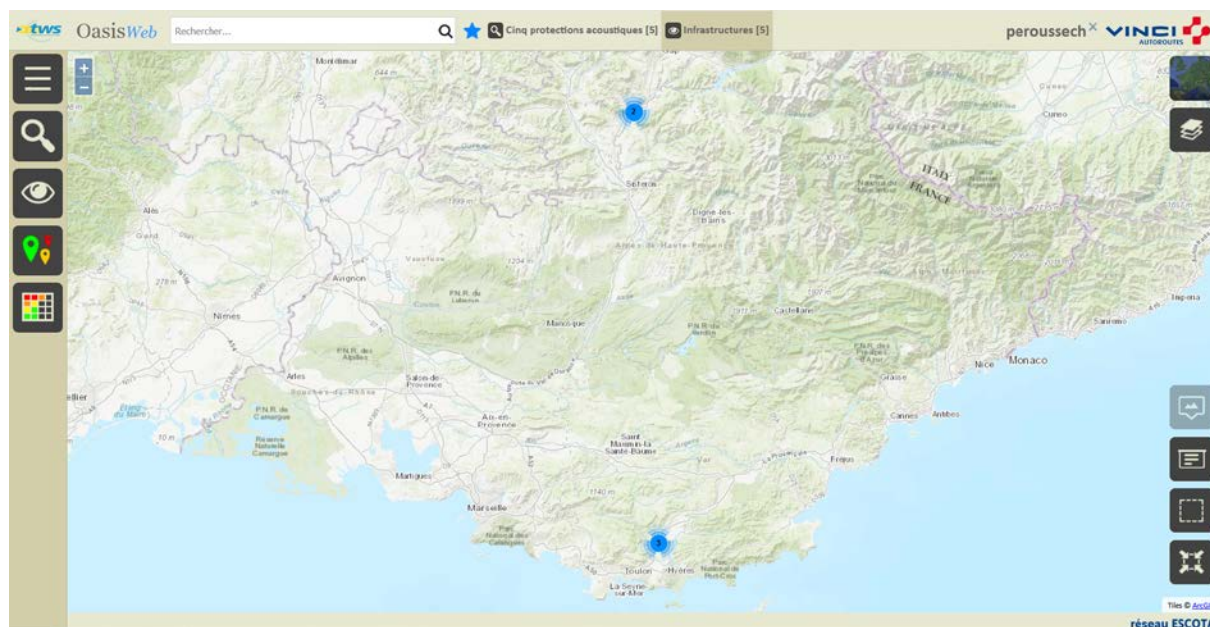

- Utiliser la sélection géographique :



o Pour sélectionner des ouvrages :

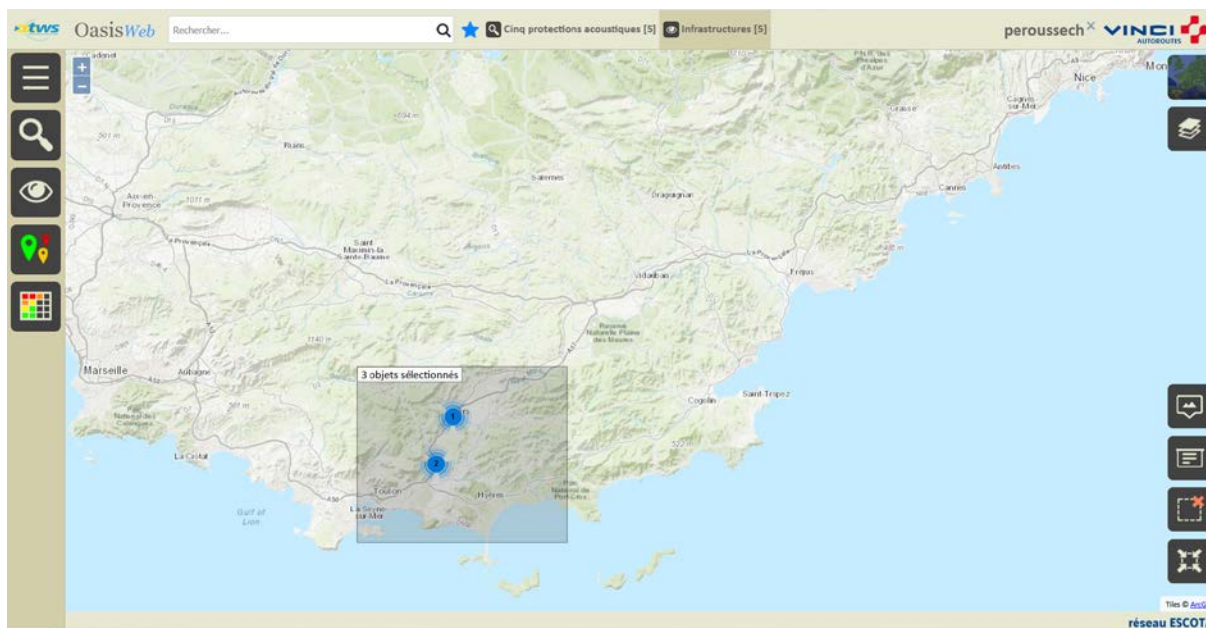


– Utiliser le bouton [Outils et commandes] :




o Pour afficher les fonctions et outils disponibles :




– Lancer la commande {Editer par lot} :




- Choisir l'édition :

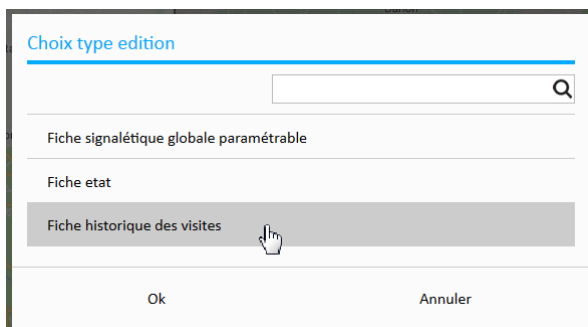

- Suivre l'évolution de la création des fiches :

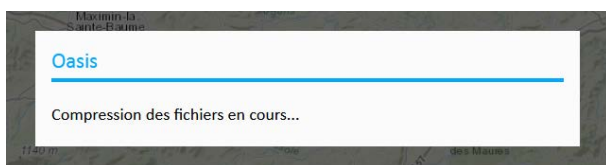

- Enregistrer ou ouvrir le fichier d'archive :

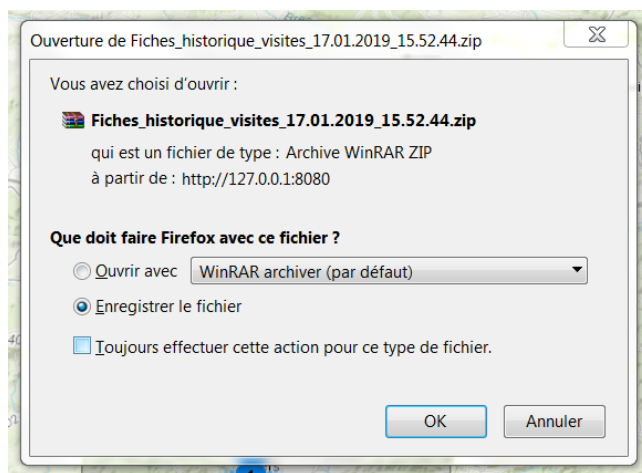


- 1 fiche (fichier PDF) a été créée par visite :

- Exemple de fiche historique :

3.2.2 Les tableaux de visites

► Utiliser la vue Visites

- Dans la Vue Visites :

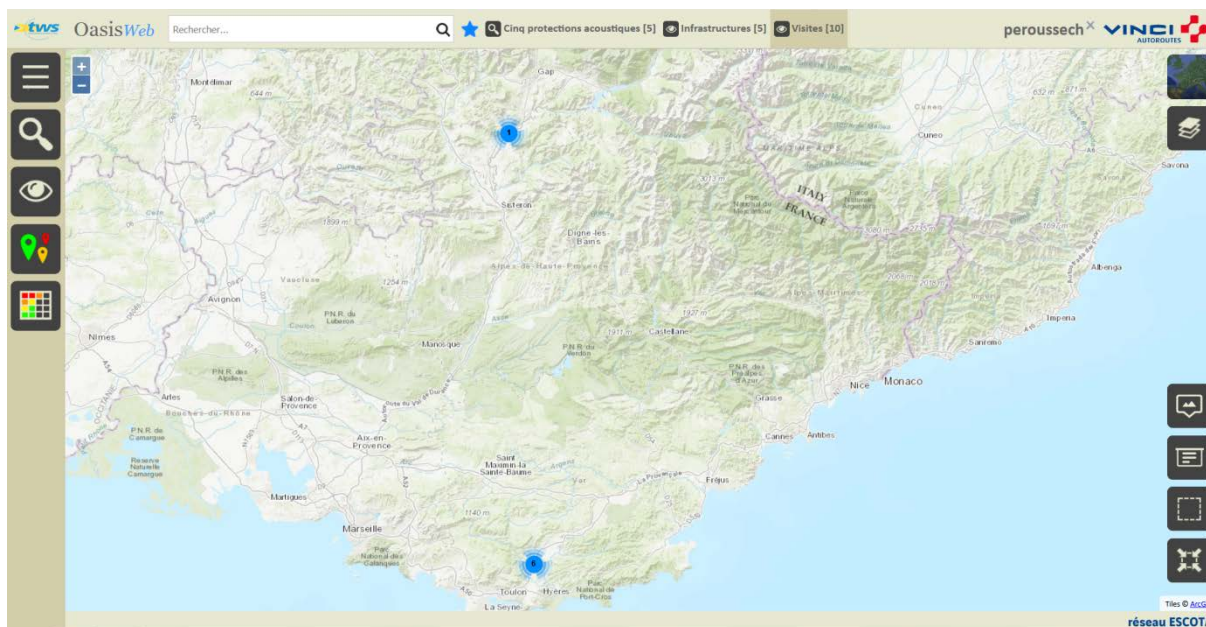

- Afficher le Tableau [Général] :



- Pour afficher les visites dans un tableau interactif :

OasisWeb Recherche dans le tableau... Visites Général [10] peroussech VINCI AUTOMOBILES

	IG ▲	IGG ▲	Gestionnaire ▲	Infrastructure ▲	IG Visite ▲	Statut ▲	Type de visite ▲	Année ▲
☐	3	13.29	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	3	Validée	Inspection Détaillée Périodique	2014
☐	3	13.29	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1		Validée	Contrôle annuel	2009
☐	3	13.29	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	3	Validée	Inspection Détaillée Périodique	2014
☐	3	13.29	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2		Validée	Contrôle annuel	2017
☐	2	8.03	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Validée	Contrôle annuel	2009
☐	2	8.03	VAL DE DURANCE	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Validée	Inspection Détaillée Périodique	2014
☐	2	8.03	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_010350_010370_2 / PA_A57_10.360_10.365_A8-T	2	Validée	Contrôle annuel	2014
☐	2	8.03	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_010350_010370_2 / PA_A57_10.360_10.365_A8-T	2	Validée	Inspection Détaillée Périodique	2014
☐	2	7.75	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_A8-T	2	Validée	Contrôle annuel	2014
☐	2	7.75	VAR ESTEREL	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_A8-T	2	Validée	Inspection Détaillée Périodique	2014

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 10 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

- Différentes fonctions sont disponibles :
 - o Afficher le tableau de bord d'un ouvrage.
 - o Classer les ouvrages en jouant avec les colonnes.
 - o Cliquer sur une ligne du tableau pour éditer le tableau de bord de l'ouvrage.
 - o Utiliser le bouton représentant des colonnes pour choisir les colonnes affichées.
 - o Utiliser le bouton [PDF] pour exporter le tableau dans un fichier PDF.
 - o Utiliser le bouton [XLS] pour exporter le tableau dans un fichier XLS.
 - o Utiliser le bouton [Camembert] pour afficher des statistiques.


4. Les désordres

► Se référer au memento « Suivi des désordres dans OASIS-WEB »


4.1 Les désordres de l'ouvrage

► Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser le tableau de bord des ouvrages


Le récapitulatif des interventions sur l'ouvrage (visites, actions, opérations) et des désordres est affiché dans le bas du tableau de bord de l'ouvrage :

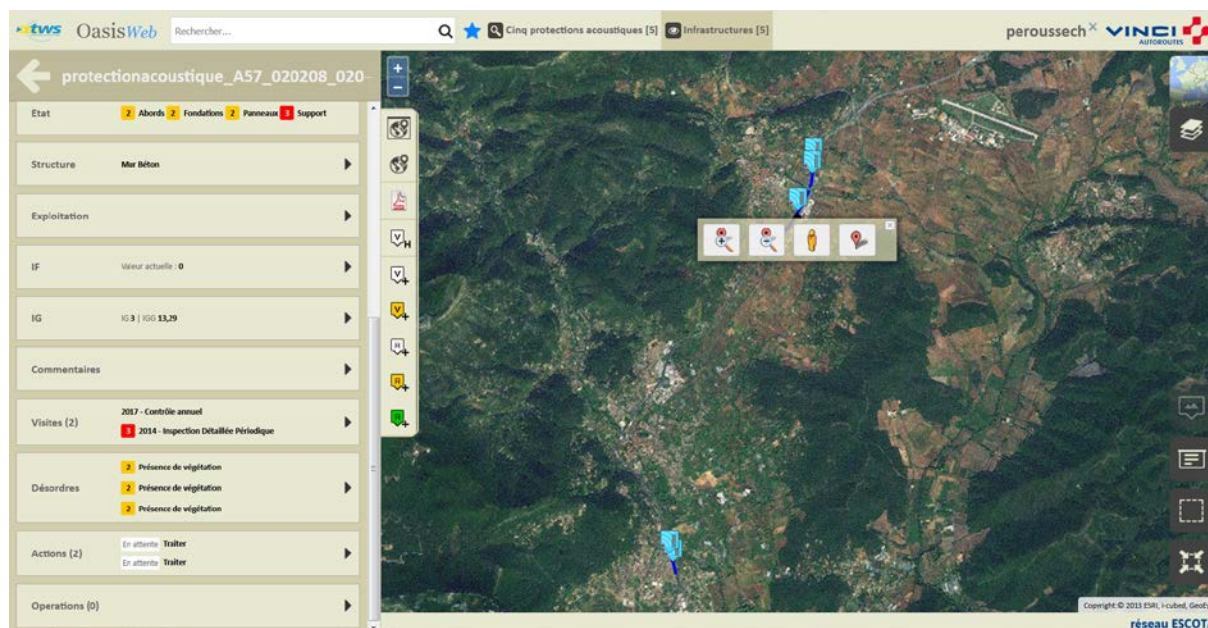

– Cliquer dans le bloc Désordres :

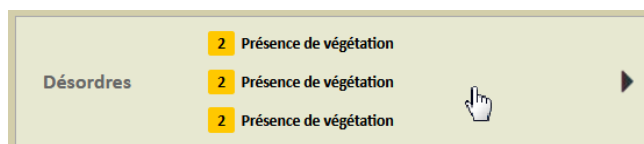


- Pour éditer la liste des désordres de l'ouvrage :

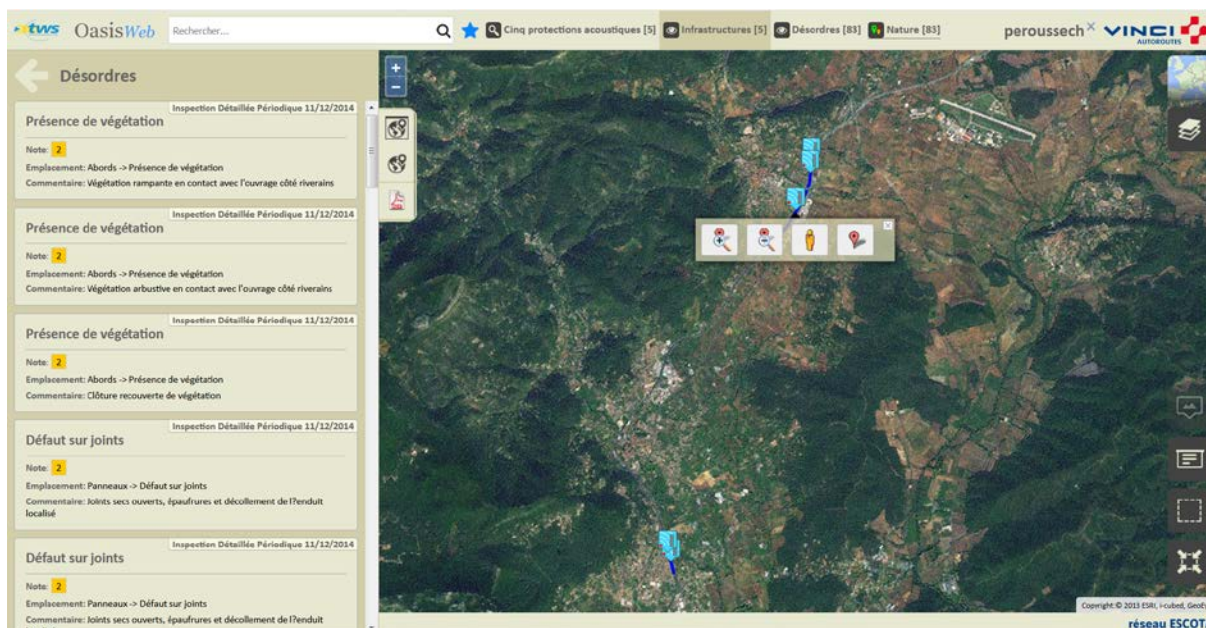


4.2 Les désordres des ouvrages

- Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Désordres


- Après avoir affiché les ouvrages :

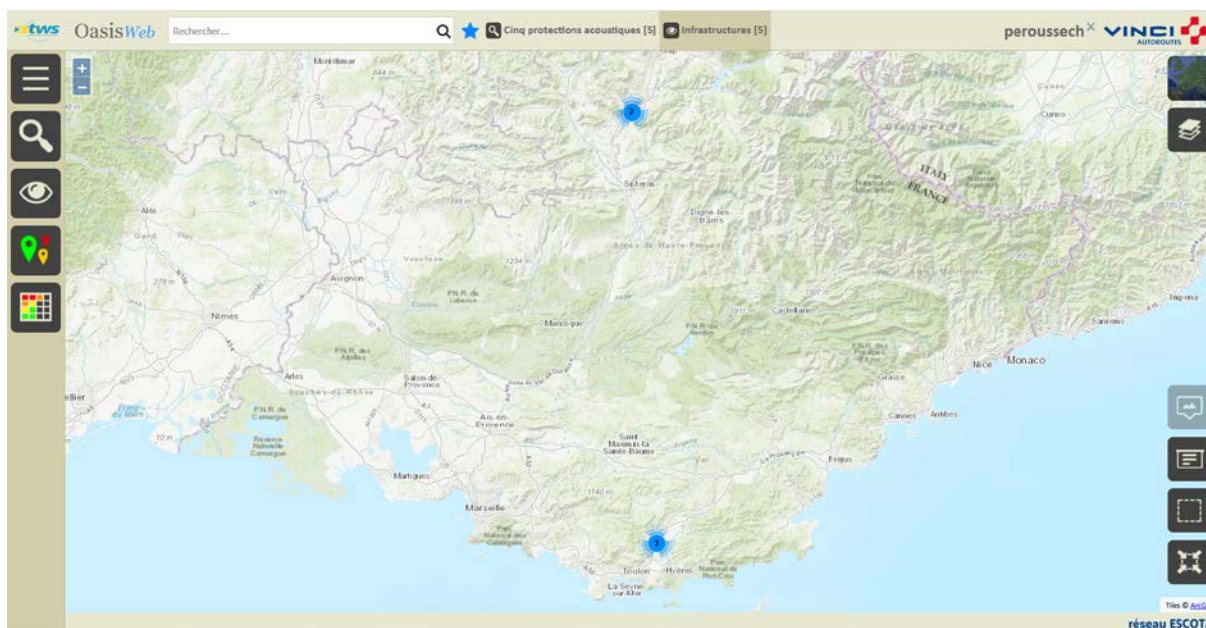


- Passer en vue [Désordres] :

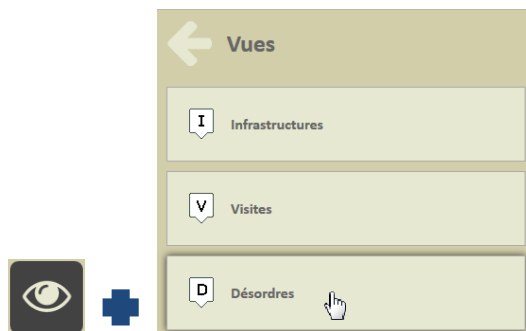


- o Pour afficher les désordres relevés sur les ouvrages :

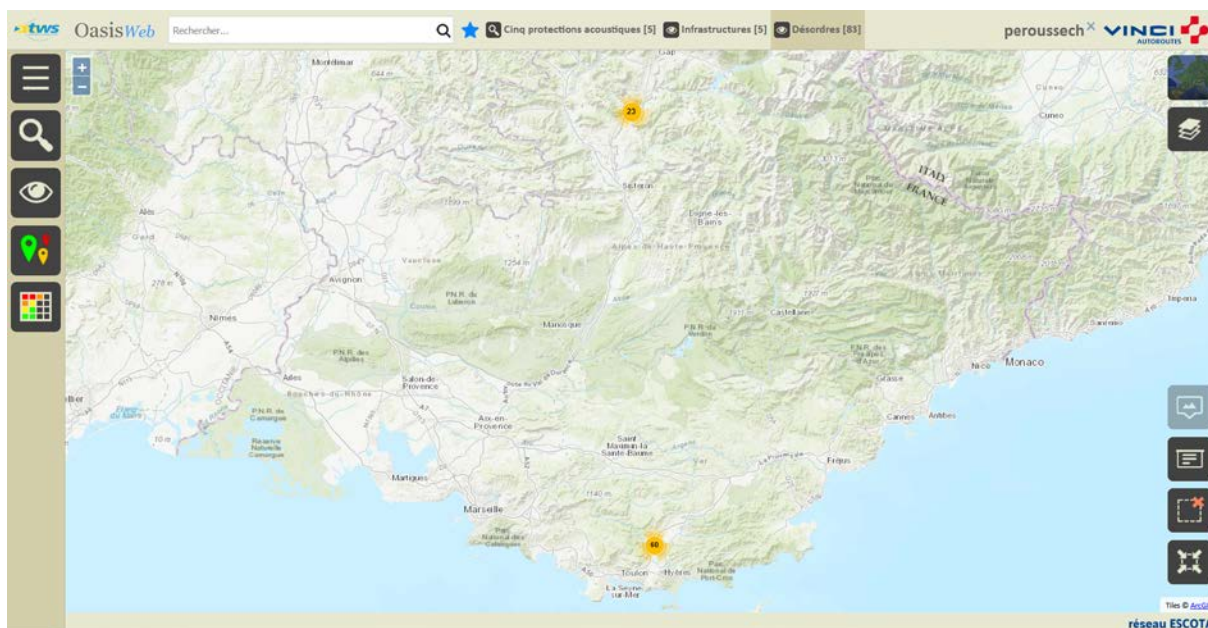

- Survoler un désordre pour en afficher le détail :

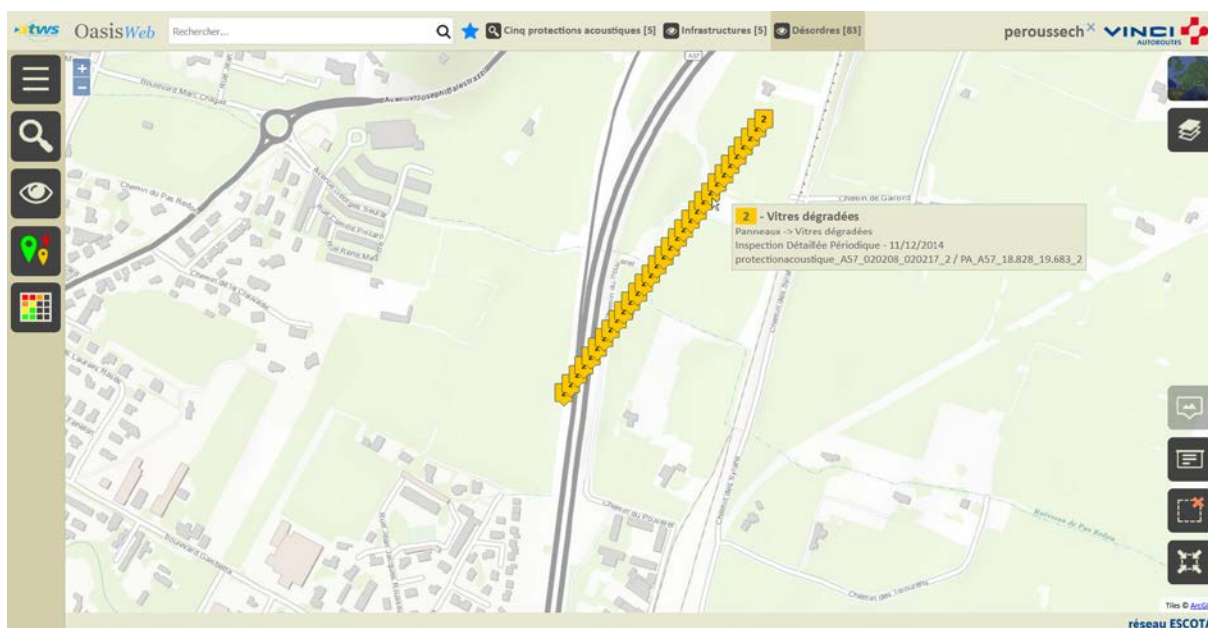

- Le pointer pour l'éditer :

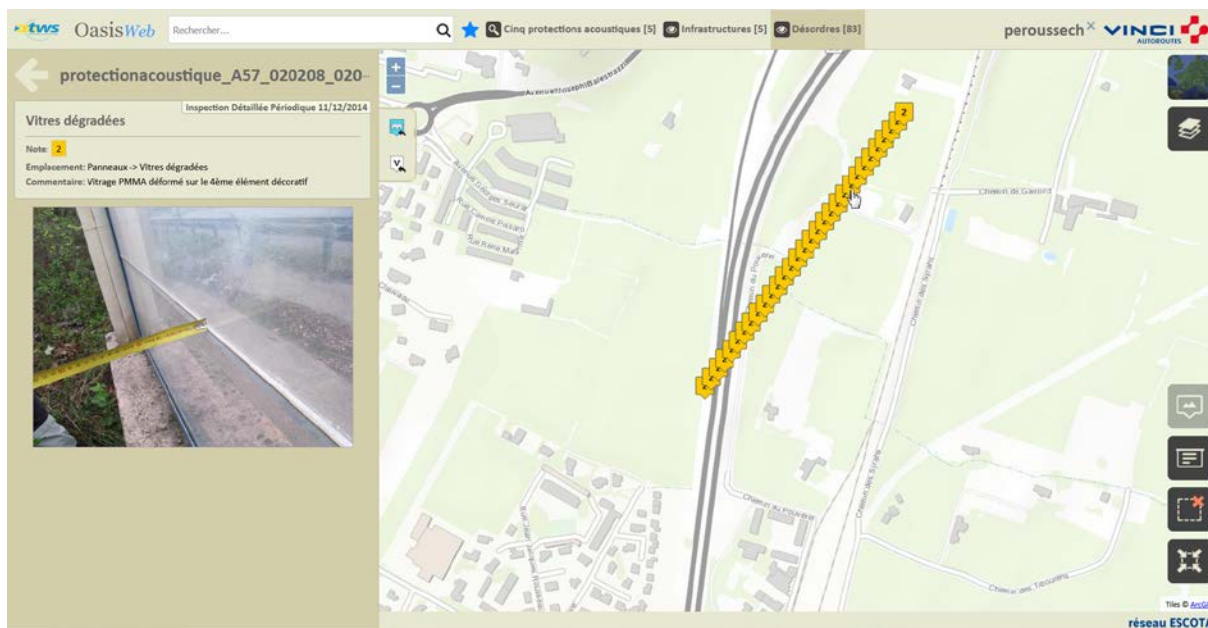

- Utiliser le bouton [Tableaux] :



- o Pour afficher les désordres dans un tableau interactif :

	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Infrastructure	Note	Désordre / Intervention	Emplacement	Type de visite	Date	Voie	Localisation
☐	3	Abords	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	3	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	10/07/2014	A51	143+0
☐	3	Abords	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	10/07/2014	A51	143+0
☐	3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☐	3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☐	3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☐	2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Autres désordres	Abords -> Autres désordres	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+650
☐	2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+650
☐	2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+650
☐	2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+650

- Cliquer sur un désordre pour le consulter :

OasisWeb Recherche dans le tableau...

peroussech VINCI AUTODUTES

protectionacoustique_A57_020208_020

Inspection Détaillée Périodique 11/12/2014

Note 2

Emplacement: Support -> Drainage et évacuation des eaux

Commentaire: Dépôt dans le caniveau



Note	Partie d'ouvrage	Infrastructure	Note	Désordre / Intervention	Emplacement	Type de visite	Date	Voie	Local
3	Abords	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	3	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	10/07/2014	A51	143+0
3	Abords	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	10/07/2014	A51	143+0
3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Autres désordres	Abords -> Autres désordres	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+65
2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+65
2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+65

Affichage de l'élément 1 à 83 sur 83 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA


5. Les actions

► Se référer au tutoriel « Création d'actions à réaliser sur des ouvrages à partir de l'analyse de leurs désordres »

5.1 Créer des actions à partir des désordres

► Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Désordres

- Dans la Vue Désordres :

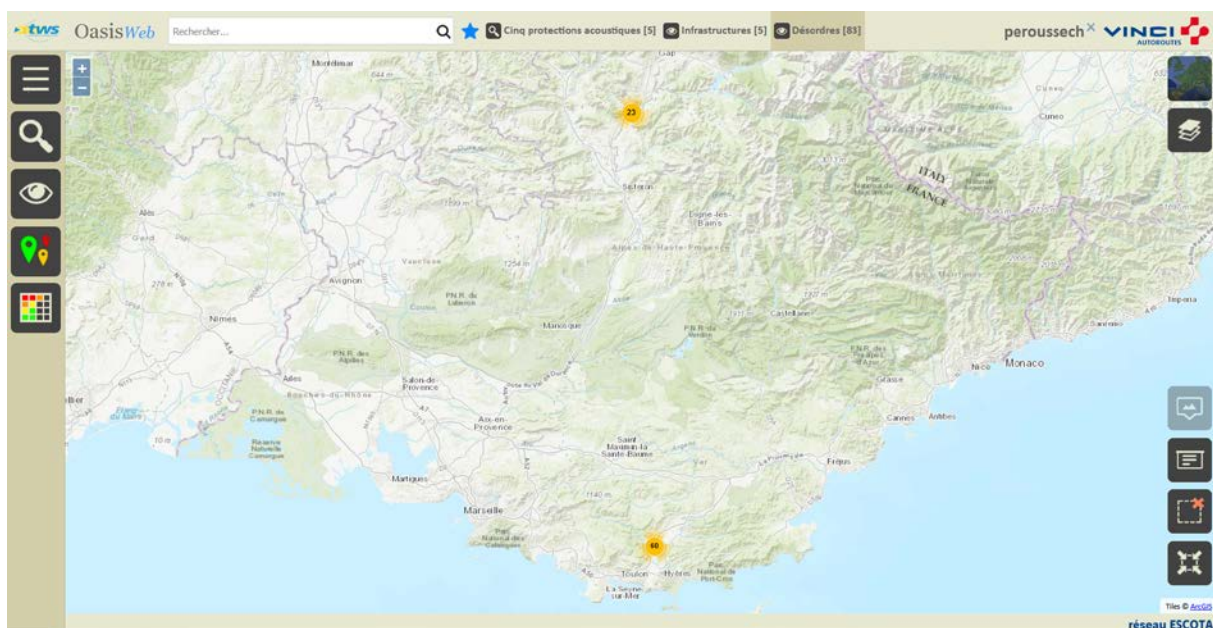

- Utiliser le bouton [Tableaux] :



- o Pour afficher les désordres dans un tableau interactif :

OasisWeb Recherche dans le tableau...

peroussech VINCI AUTODUTES

	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Infrastructure	Note	Désordre / Intervention	Emplacement	Type de visite	Date	Voie	Localisation
☐	3	Abords	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	3	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	10/07/2014	A51	143+0
☐	3	Abords	protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	10/07/2014	A51	143+0
☐	3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☐	3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☐	3	Support	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Drainage et évacuation des eaux	Support -> Drainage et évacuation des eaux	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☐	2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Autres désordres	Abords -> Autres désordres	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+650
☐	2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+650
☐	2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+650
☐	2	Abords	protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	24/06/2014	A51	150+650

Affichage de l'élément 1 à 83 sur 83 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

- Cocher les désordres pour lesquels créer une action :

OasisWeb Recherche dans le tableau...

peroussech VINCI AUTODUTES

	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Infrastructure	Note	Désordre / Intervention	Emplacement	Type de visite	Date	Voie	Localisation
☒	2	Abords	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_AB-T	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	9+980
☒	2	Abords	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_AB-T	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	9+980
☒	2	Abords	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_AB-T	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	9+980
☒	2	Abords	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_AB-T	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	9+980
☒	2	Abords	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☒	2	Abords	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☒	2	Abords	protectionacoustique_A57_020208_020217_2 / PA_A57_18.828_19.683_2	2	Présence de végétation	Abords -> Présence de végétation	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	18+828
☐	2	Ancrages et platines	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_AB-T	2	Autres désordres	Ancrages et platines -> Autres désordres	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	9+980
☐	2	Ancrages et platines	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_AB-T	2	Boulonnerie manquante ou défectueuse	Ancrages et platines -> Boulonnerie manquante ou défectueuse	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	9+980
☐	2	Ancrages et platines	protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_AB-T		Défaut sur boulonnerie d'ancrage	Ancrages et platines -> Défaut sur boulonnerie d'ancrage	Inspection Détaillée Périodique	11/12/2014	A57	9+980

Affichage de l'élément 1 à 83 sur 83 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA


- Utiliser le bouton [Outils et commandes] :




- o Pour lancer la commande {Créer des actions} :



- Choisir la stratégie :

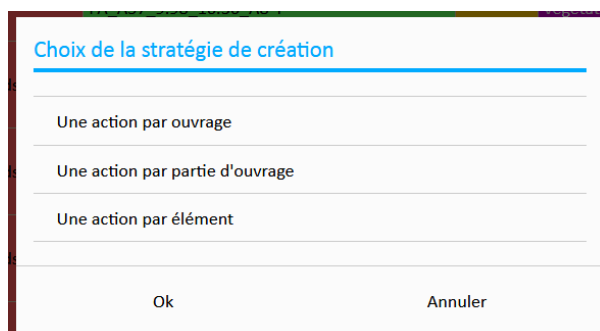


- A l'issue du traitement, le système donne le nombre d'actions créées et propose de les afficher :

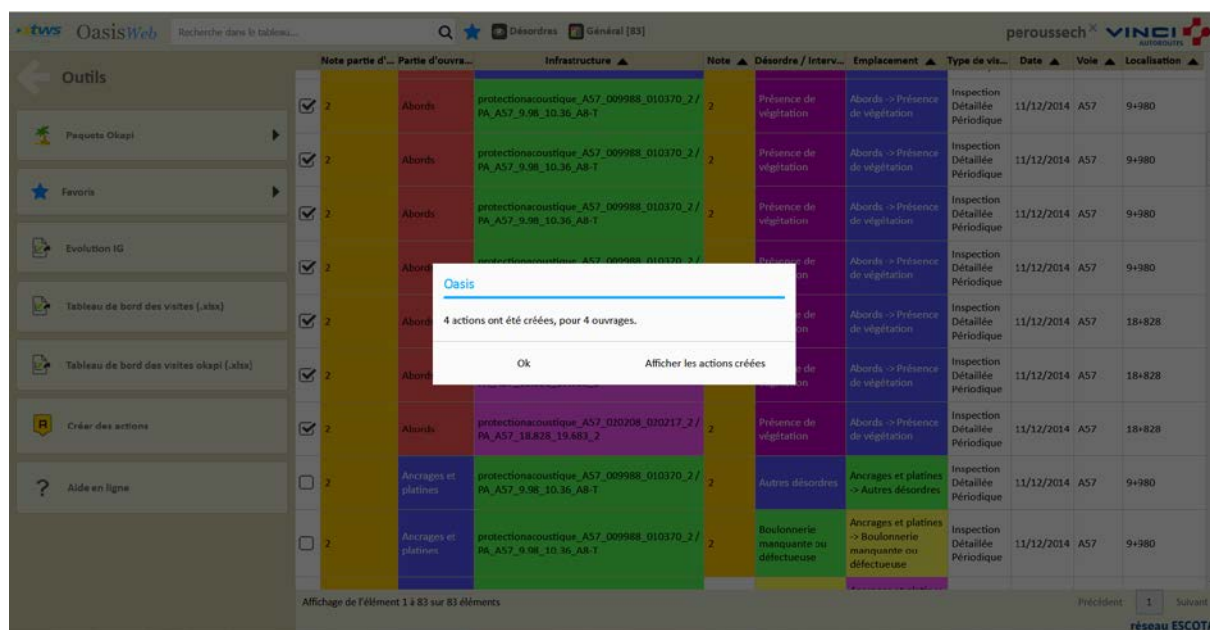


The screenshot shows the OasisWeb interface with a table of actions. A dialog box is displayed in the center, indicating that 4 actions have been created for 4 works. The table columns include: Note, Partie d'ouvrage, Infrastructure, Note, Désordre / Interv., Emplacement, Type de vis., Date, Voie, and Localisation. The dialog box text is: "Oasis", "4 actions ont été créées, pour 4 ouvrages.", "Ok", and "Afficher les actions créées".

- Les actions sont créées au statut « En attente » et affichées dans la Vue Actions :

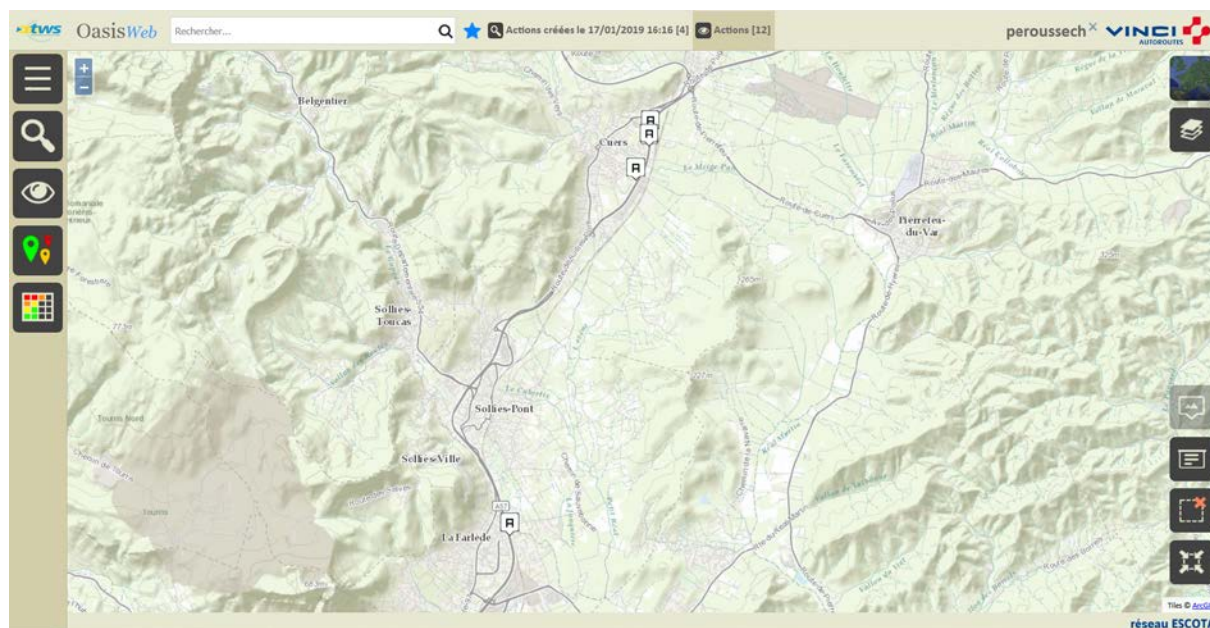


The screenshot shows the OasisWeb interface with a map view. The map displays the geographical location of the actions, with labels for various locations such as Solles-Veritas, Solles-Pont, Solles-Ville, and La Ferté-de-Joux. The interface includes a search bar, a map navigation toolbar, and a list of actions on the right side.

- Cliquer sur une action pour l'éditer :

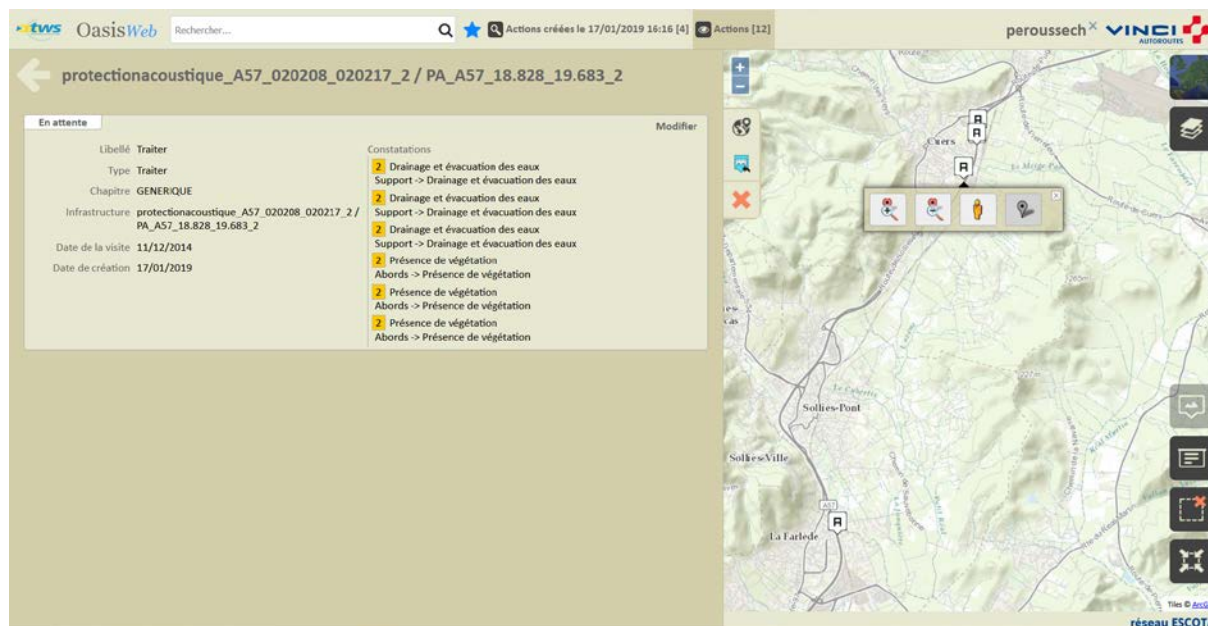


Une action « Traiter » créée

- Lorsqu'une action est éditée :
 - o Cliquer dans le bouton [Modifier] :



- Pour pouvoir spécifier les prestations :

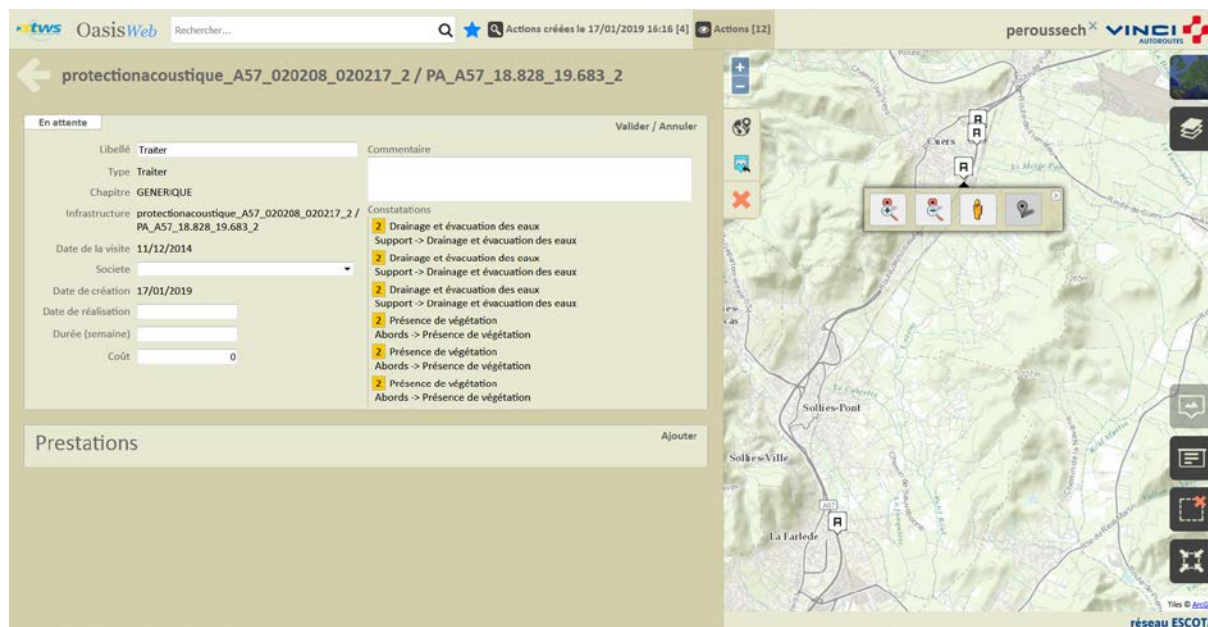

- Cliquer dans le bouton [Ajouter] :



- Pour lui associer les prestations à réaliser :

Embases -> Embase du montant (,) / Montant 1

Ajout de technique


Chapitre	
1 PRIX GENERAUX	Acier
12 DIVERS	amélioration écoulement des eaux
13 HORS MARCHE	application peinture anti corrosion
2 TRAVAUX PREPARATOIRES	application peinture hydrofuge
	assemblage

Ok Annuler

5.2 Programmer une action

► Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Actions


- Dans la Vue Actions :

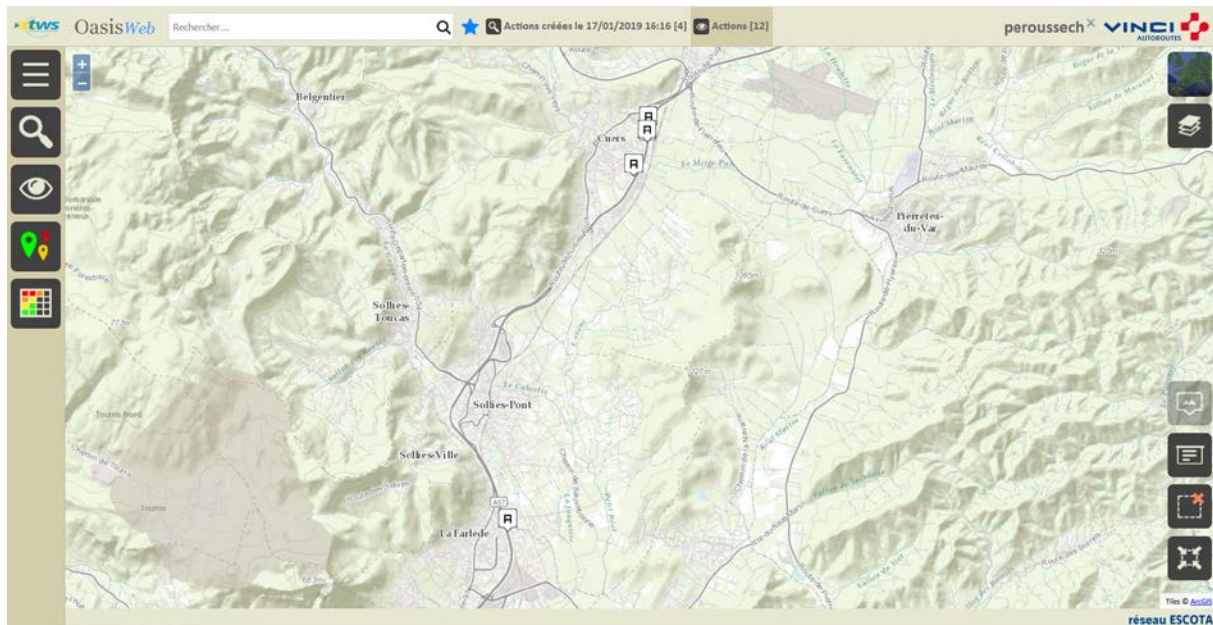


- Cliquer sur une action pour l'éditer :



- Programmer l'action :

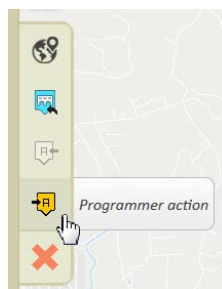

- Indiquer une date :

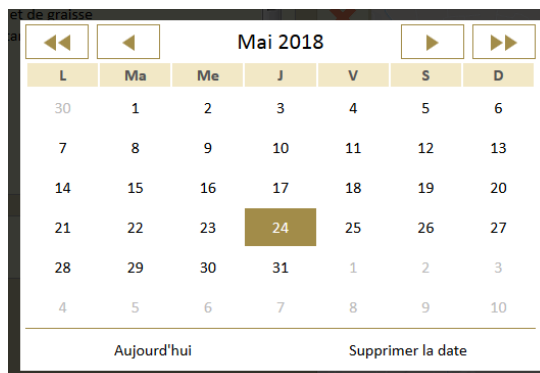


- L'action est programmée.

5.3 Programmer plusieurs actions

► Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Actions

- Dans la Vue Actions :

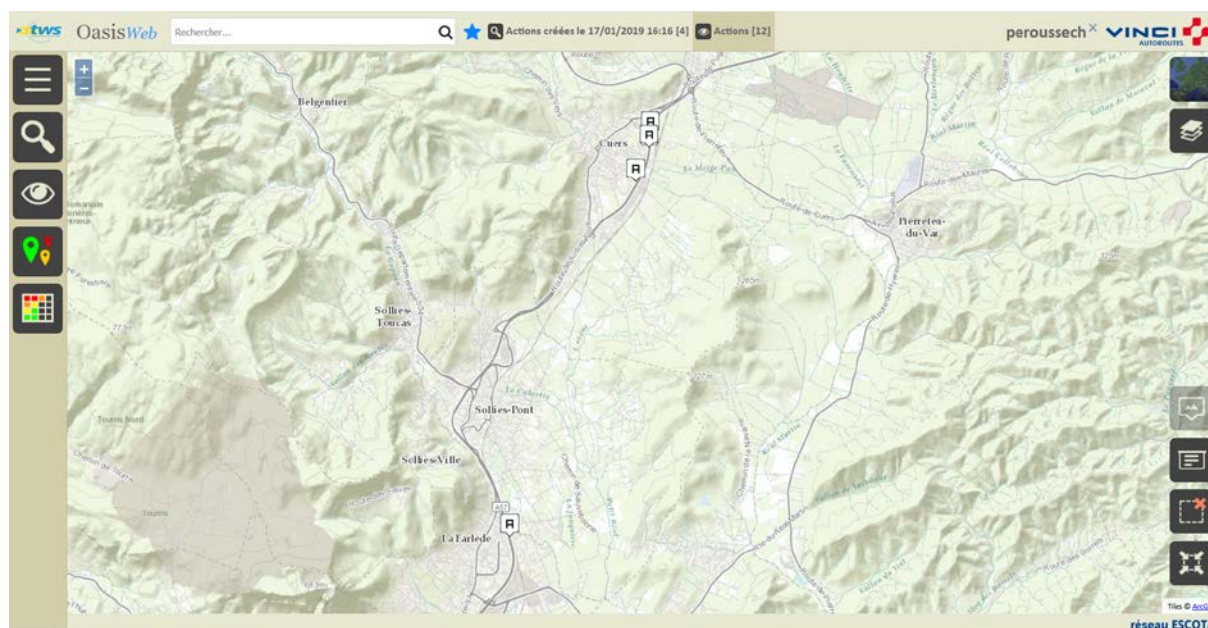

- Utiliser le bouton [Tableaux] :



- o Pour afficher les actions dans un tableau interactif :

OasisWeb Recherche dans le tableau...

peroussech VINCI AUTODURANCE

Infrastructure	Type	Coût cumulé	Statut	IG	IGG	Gestionnaire	Constatations	Date de la visite
☐ protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	Traiter	0 €	En attente	3	13.29	VAL DE DURANCE	1 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation	10/07/2014
☐ protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	Traiter	0 €	En attente	2	8.03	VAL DE DURANCE	2 Autres désordres Abords -> Autres désordres 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation	24/06/2014
☐ protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_A8-T	Traiter	0 €	En attente	2	7.75	VAR ESTEREL	2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation	11/12/2014
							2 Drainage et évacuation des eaux Support -> Drainage et évacuation des eaux 2 Drainage et évacuation des eaux Support -> Drainage et évacuation des eaux 2 Drainage et évacuation des eaux	

Affichage de l'élément 1 à 4 sur 4 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA

- Cocher les actions à programmer :

OasisWeb Recherche dans le tableau...

peroussech VINCI AUTODURANCE

Infrastructure	Type	Coût cumulé	Statut	IG	IGG	Gestionnaire	Constatations	Date de la visite
☒ protectionacoustique_A51_142963_143126_1 / PA_A51_143.00_143.15_1	Traiter	0 €	En attente	3	13.29	VAL DE DURANCE	1 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation	10/07/2014
☒ protectionacoustique_A51_150399_150659_2 / PA_A51_150.65_150.4_2	Traiter	0 €	En attente	2	8.03	VAL DE DURANCE	2 Autres désordres Abords -> Autres désordres 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation	24/06/2014
☒ protectionacoustique_A57_009988_010370_2 / PA_A57_9.98_10.36_A8-T	Traiter	0 €	En attente	2	7.75	VAR ESTEREL	2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation 2 Présence de végétation Abords -> Présence de végétation	11/12/2014
							2 Drainage et évacuation des eaux Support -> Drainage et évacuation des eaux 2 Drainage et évacuation des eaux Support -> Drainage et évacuation des eaux 2 Drainage et évacuation des eaux	

Affichage de l'élément 1 à 4 sur 4 éléments

Précédent 1 Suivant

réseau ESCOTA


- Utiliser le bouton [Outils et commandes] :



- o Pour lancer la commande {Programmer action} :



- Indiquer l'année de programmation :

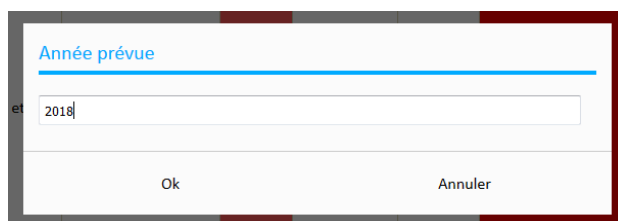A screenshot of a software dialog box. The title bar at the top reads 'Année prévue' in blue text. Below the title bar is a text input field containing the year '2018'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Ok' on the left and 'Annuler' on the right. The dialog box is framed by a dark red border.

- Les actions sont programmées.